

IMPORTANT
Read Before Using

IMPORTANT
Lire avant usage

IMPORTANTE
Leer antes de usar



Operating / Safety Instructions
Consignes d'utilisation / de sécurité
Instrucciones de funcionamiento y seguridad

GRL18V-4-34CVG



BOSCH

Call Toll Free for Consumer Information & Service Locations

Pour obtenir des informations et les adresses de nos centres de service après-vente, appelez ce numéro gratuit

Llame gratis para obtener información para el consumidor y ubicaciones de servicio

1-877-BOSCH99 (1-877-267-2499) www.boschtools.com

For English Version
See page 2

Version française
Voir page 33

Versión en español
Ver la página 63

Safety Symbols

The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.





	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
	DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

Table of Contents

<p>General Safety Rules 3</p> <p>Additional Safety Warnings 6</p> <p style="padding-left: 20px;">Disposal 6</p> <p>Bluetooth® 7</p> <p>FCC Caution 7</p> <p>ISED Canada 7</p> <p>Intended Use 7</p> <p>Technical Data 8</p> <p>Symbols 10</p> <p>Getting to Know Your GRL18V-4-34CVG Rotary Laser 12</p> <p>Preparation 14</p> <p style="padding-left: 20px;">Laser Tool Power Supply 14</p> <p>Operation 16</p> <p style="padding-left: 20px;">Initial Operation 16</p> <p style="padding-left: 20px;">Setting Up the Laser Level 16</p> <p style="padding-left: 20px;">Switching On and Off 16</p> <p style="padding-left: 20px;">Automatic Shut-Off Function 16</p>	<p>Remote Control via the Bosch Leveling Remote App 17</p> <p>Sleep Mode 18</p> <p>Operating Modes 19</p> <p>Automatic Leveling 20</p> <p>Slope Operation in the Horizontal Position 21</p> <p>Turning the Rotational Plane When in the Vertical Position 22</p> <p>Manual Operation 22</p> <p>Accuracy Check of the Laser Level 22</p> <p>Calibrating the Laser Level 24</p> <p>Working Advice 26</p> <p>Example Applications 28</p> <p>Maintenance 31</p> <p style="padding-left: 20px;">Environment Protection 31</p> <p>Accessories / Attachments 32</p> <p>Troubleshooting 32</p>
--	--

General Safety Rules

⚠ WARNING Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in hazardous radiation exposure, electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

The term “laser tool” in the warnings listed below refers to your battery-operated (cordless) laser tool.

The following label is on your tool for your safety. ALWAYS BE AWARE of its location when using the laser.



⚠ WARNING It is the user’s responsibility to periodically check the accuracy of the laser level as work progresses. Always check the accuracy of the laser level after it has been dropped or subject to extreme temperatures and temperature variations.

⚠ WARNING If glass light house breaks when dropped, broken glass can cause laceration hazard and unit to lose its IP rating. Contact customer service immediately.



DO NOT direct the laser beam at persons or animals and do not stare into the laser beam yourself. This laser tool produces class 2 laser radiation and complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019. This can lead to persons being blinded.

DO NOT stare directly at the laser beam or project the laser beam directly into the eyes of others. Serious eye injury could result.

DO NOT place the laser tool in a position that may cause anyone to stare into the laser beam intentionally or unintentionally. Serious eye injury could result.

ALWAYS make sure that any bystanders in the vicinity of use are made aware of the dangers of looking directly into the laser tool.

Never aim the beam at a workpiece with a reflective surface. Bright shiny reflective sheet steel or similar reflective surfaces are not recommended for laser use. Reflective surfaces could direct the beam back towards the operator.

General Safety Rules

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DO NOT use any optical tools such as, but not limited to, telescopes or transits to view the laser beam. Serious eye injury could result.

ALWAYS use only the accessories that are recommended by the manufacturer of your laser tool. Use of accessories that have been designed for use with other laser tools could result in serious injury.

If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

DO NOT leave the laser tool “ON” unattended in any operation mode. ALWAYS turn the laser tool “OFF” when not in use. Leaving the laser tool “ON” increases the risk of someone inadvertently staring into the laser beam.

DO NOT disassemble the laser tool. There are no user serviceable parts inside. Do not modify the product in any way. Modifying the laser tool may result in hazardous laser radiation exposure.

Do not use the laser viewing glasses as safety goggles. The laser viewing glasses are used for improved visualization of the laser beam, but they do not protect against laser radiation.

Do not use the laser viewing glasses as sun glasses or in traffic. The laser viewing glasses do not afford complete UV protection and reduce color perception.

ALWAYS position the laser tool securely. Damage to the laser tool and/or serious injury to the user could result if the laser tool falls.

DO NOT remove or deface any warning or caution labels. Removing labels increases the risk of exposure to laser radiation.

The measuring tool is protected against electrostatic discharge (ESD). If the measuring tool becomes electrostatically charged (e.g. when it is touched in an environment with low humidity), it switches itself off automatically. In such cases, press the on/off button to turn the tool on again.

Battery tool use and care

Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

Use tool only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265 °F (130 °C) may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Disconnect the battery pack from the tool before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

Do not modify or attempt to repair the tool or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.

Work area safety

Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

General Safety Rules

DO NOT operate the laser tool around children or allow children to operate the laser tool. Serious eye injury could result.

DO NOT use laser tools, attachments and accessories outdoors when lightning conditions are present.

Do not operate the laser tool in explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases or dusts. Sparks can be created in the laser tool which may ignite the dust or fumes.

Electrical safety

⚠ WARNING Batteries can explode or leak, cause injury or fire. To reduce this risk, always follow all instructions and warnings on the battery label and package.

DO NOT expose the laser tool and battery to rain or wet conditions. Water entering laser tool will increase the risk of fire and personal injury.

DO NOT short any battery terminals.

DO NOT charge alkaline batteries.

DO NOT mix old and new batteries. Replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type.

DO NOT mix battery chemistries.

Dispose of or recycle batteries per local code.

DO NOT dispose of batteries in fire.

Keep batteries out of reach of children.

Remove batteries if the device will not be used for several months.

⚠ WARNING Risk of fire and burns. Do not open, crush or heat above 158°F (70°C) or incinerate.

Personal safety

If laser radiation strikes your eye, you must deliberately close your eyes and immediately turn your head away from the beam.

Do not make any modifications to the laser equipment.

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating a tool may result in serious personal injury or incorrect measurement results.

Use safety equipment. Safety equipment such as safety glasses, dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Use caution when using laser tools in the vicinity of electrical hazards.

Magnets



Keep the magnetic accessories away from implants or other medical devices such as pacemaker or insulin pumps. The magnets generate a field that can impair the function of implants or medical devices, which may lead to serious personal injury.

Keep the tool, positioning device, and laser target plate away from magnetic data medium and magnetically-sensitive equipment. The effect of the magnets of the tool and laser target plate can lead to irreversible data loss.

Use and care

Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer.

Do not use the tool if the switch does not turn it on and off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Store idle tool out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the tool or these instructions to operate the tool. Tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the operation. If damaged, have the tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained tools.

General Safety Rules

Use the tool, accessories, etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

This product is not meant for permanent outdoor installation.

Service

Have your tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the tool is maintained.

Develop a periodic maintenance schedule for tool. When cleaning a tool be careful not to disassemble any portion of the tool since internal wires may be misplaced or pinched or may be improperly mounted. Certain cleaning agents such as gasoline, carbon tetrachloride, ammonia, etc. may damage plastic parts.

Additional Safety Warnings

Disposal

This section is part of Robert Bosch Tool Corporation's commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

Tool Disposal

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Battery Disposal

Do not attempt to disassemble the battery or remove any components projecting from the battery terminals. Fire or injury may result. Prior to disposal, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent shorting.

Lithium-Ion Batteries



If equipped with a lithium-ion battery, the battery must be collected, recycled, or disposed of in an environmentally sound manner.

The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium-ion (Li-ion) battery indicates Robert Bosch Tool Corporation is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area.

Please call 1-800-8-BATTERY for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area or return your batteries to a Bosch/Dremel Service Center for recycling. Robert Bosch Tool Corporation's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

Bluetooth®

Do not use the laser tool with Bluetooth® in the vicinity of gas stations, chemical plants, areas where there is danger of explosion and areas subject to blasting. Do not use the laser tool with Bluetooth® in airplanes. Do not use the laser tool with Bluetooth® in the vicinity of medical devices. Avoid operation in the direct vicinity of the human body over longer periods of time. When using the laser tool with Bluetooth®, interference with other

devices and systems, airplanes and medical devices (e.g., cardiac pacemakers, hearing aids) may occur.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Tool Corporation is under license.

FCC Caution

The manufacturer is not responsible for radio interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in

a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference- by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Intended Use

The laser level is intended for establishing and checking exactly horizontal height profiles, vertical lines, and alignments.

The laser level is suitable for indoor and outdoor use.

Technical Data

Model Number	GRL18V-4-34CVG
Working range (diameter) with laser receiver ¹	1500 ft (400 m)
Leveling accuracy at 100 ft (30 m) ²³ <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal • Vertical 	±1/16 in (±1.5 mm) ±1/8 in (±3 mm)
Self-leveling range	±15% (±8.5°)
Single-axis slope operation	±15% (±8.5°)
Max. altitude	16404 ft (5000 m)
Rotational speed ⁴	150/600 /min
Scan angle for sweep angle operation	0°/10°/25°/50°
Relative air humidity, max.	90%
Pollution degree according to IEC 61010-1 ⁵	2
Laser class	2
Laser type	< 3.82 mW, 500–540 nm
Divergence of laser line	< 1.5 mrad (full angle)
Output power (rotating beam)	< 3.82 mW
Pulse duration and repetition rate (rotating beam)	< 4.6 ms, ≥ 150/min
Output power (stationary beam)	< 1 mW
Recommended laser receiver	LR20
Tripod mount	5/8 in
Laser tool power supply <ul style="list-style-type: none"> • Battery pack (lithium-ion)⁶ • Batteries (alkali-manganese) 	18 V 4 x 1.5 V LR14 (C) (with battery adapter BA18-C)
Dimensions	8.9 x 8.4 x 10.9 in (226 x 213 x 276 mm)
Degree of protection ⁷	IP66
Bluetooth® laser level <ul style="list-style-type: none"> • Class • Compatibility⁸ • Max. signal range⁹ • Operating frequency range • Max. transmission power 	1 Bluetooth® 5.2 (Low Energy) 131 ft (40 m) 2402–2480 MHz 3.3 mW
Bluetooth® smartphone <ul style="list-style-type: none"> • Compatibility • Operating system 	Android 4.3 (and above) iOS 7 (and above)
Operating temperature ¹⁰	+14°F to +122°F (-10°C to +50°C)
Storage temperature	-4°F to +122°F (-20°C to +50°C)







Technical Data

Model Number	GRL18V-4-34CVG
Recommended ambient temperature during charging	+32°F to +95°F (0°C to +35°C)
Batteries (≤ 4 Ah) ¹¹	BAT612, GBA18V-20, GBA18V-40, EXBA18V-40
Chargers	BC1880, GAL12V/18V-80, GAL18V6-80, GAX1218V-30, GAL18V-000 - GAL18V-999, EXAL18V-000 - EXAL18V-999

1. The working range may be reduced by unfavorable environmental conditions (e.g. direct sunlight).
2. At 68°F (20°C).
3. Along the axes.
4. The rotational speed can only be changed via the Bosch Leveling Remote App.
5. Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected.
6. The laser level is only compatible with Bosch 18V battery packs with 4.0 Ah or less.
7. With the battery compartment cover closed and securely locked
8. When using Bluetooth® Low Energy devices, it may not be possible to establish a connection depending on the model and operating system. Bluetooth® devices must support the SPP profile.
9. The signal range may vary greatly depending on external conditions, including the receiving device used. The Bluetooth® range may be significantly weaker inside closed rooms and through metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).
10. Depends on battery in use.
11. For most up to date battery compatibility, please refer to www.boschtools.com.




Symbols

Important: Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

Symbol	Designation/Explanation
V	Volts (voltage)
A	Amperes (current)
Hz	Hertz (frequency, cycles per second)
W	Watt (power)
ft	Feet (dimension)
in	Inches (dimension)
m	Meters (dimension)
mm	Millimeters (dimension)
mrad	Milliradian (angle measurement)
lb	Pounds (weight)
kg	Kilograms (weight)
min	Minutes (time)
s	Seconds (time)
°F	Fahrenheit (temperature)
°C	Celsius (temperature)
.../min	Revolutions or reciprocation per minute (revolutions, strokes, surface speed, orbits etc. per minute)
==	Direct current (type or a characteristic of current)
	Bluetooth®
	This symbol indicates magnetic field in place.
	Alerts user to laser radiation.
	Alerts user to NOT stare directly at the laser beam or project the laser beam directly into the eyes of others.
	Alerts user to read manual.
	Alerts user to wear eye protection.


Symbols

Important: Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

Symbol	Designation/Explanation
	Designates Li-ion battery recycling program.
	This symbol designates that this tool is listed by the Canadian Standards Association, to United States and Canadian Standards.
	This symbol designates that the tool complies with FCC Rules.


Getting to Know Your GRL18V-4-34CVG Rotary Laser

Fig. 1

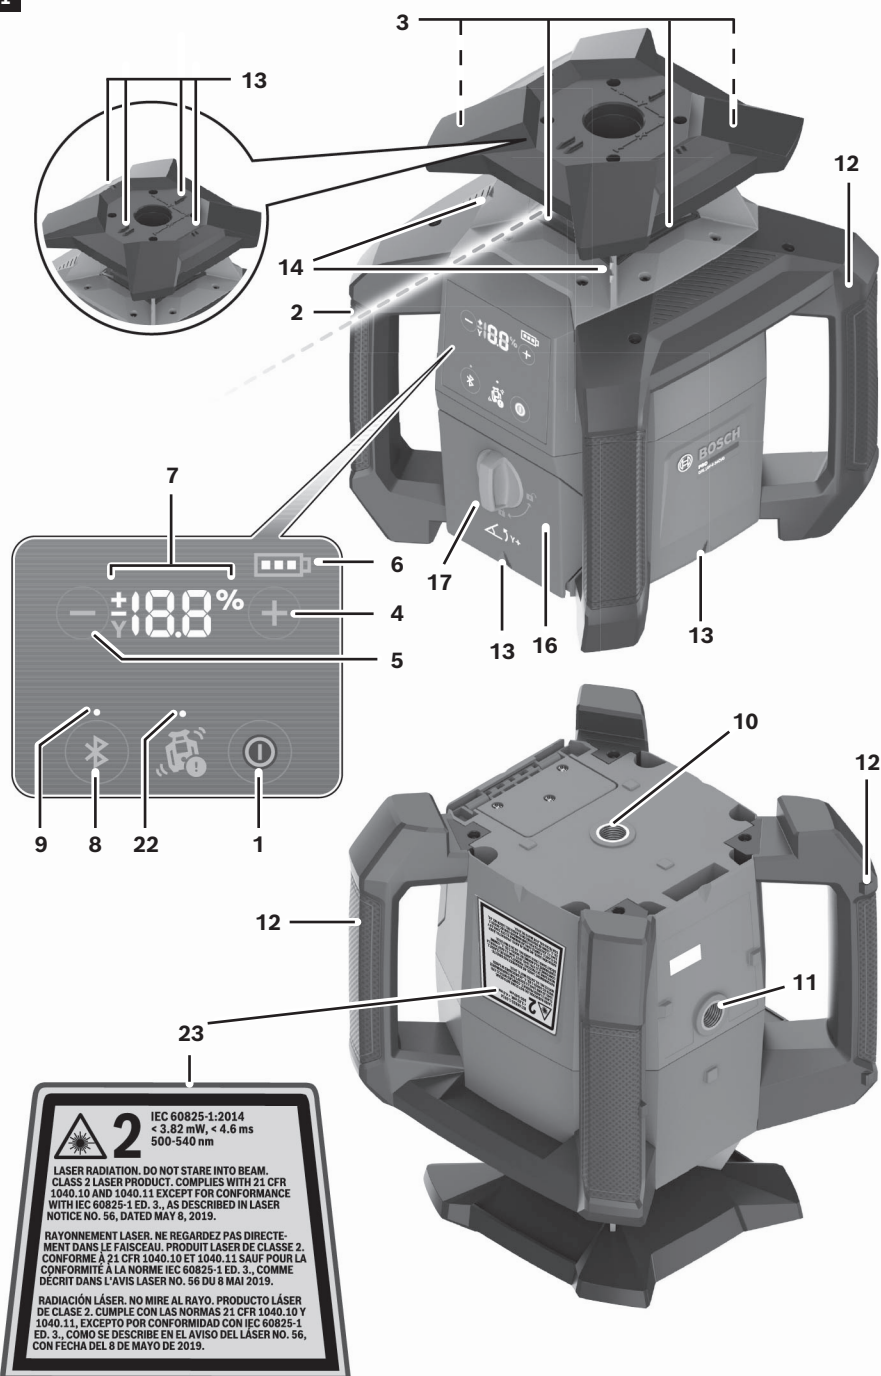


Getting to Know Your GRL18V-4-34CVG Rotary Laser

Fig. 2

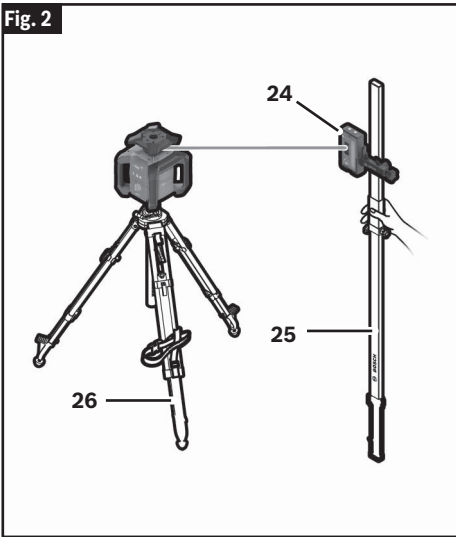

- 1 On/Off Button
- 2 Variable Laser Beam
- 3 Exit Opening for Laser Beam
- 4 Slope Up Button (+)
- 5 Slope Down Button (-)
- 6 Battery Charge Indicator
- 7 Slope Angle Indicator
- 8 Bluetooth® Button
- 9 Bluetooth® Indicator
- 10 Tripod Mount 5/8" (Horizontal)
- 11 Tripod Mount 5/8" (Vertical)
- 12 Carrying Handle
- 13 Sighting Guides (Horizontal)
- 14 Sighting Guides (Vertical)
- 15 Battery Compartment
- 16 Battery Compartment Cover
- 17 Battery Compartment Cover Locking Mechanism
- 18 Battery Pack
- 19 Battery Adapter (BA18-C)
- 20 Release Button for Rechargeable Battery/Battery Adapter
- 21 Battery Adapter Locking Mechanism
- 22 Shock Warning Indicator
- 23 Laser Warning Label
- 24 Laser Receiver
- 25 Measuring Rod
- 26 Tripod

Fig. 3

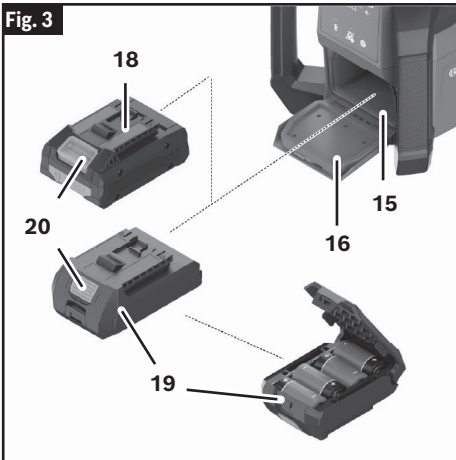

Preparation

Laser Tool Power Supply

The laser tool can either be operated with commercially available C (LR14) alkaline batteries or with the Bosch rechargeable lithium-ion battery pack outlined in the technical section of this manual.

Operation with Bosch Rechargeable Lithium-Ion Battery Packs

(Fig. 4)

⚠ WARNING Follow all warnings and all instructions in the Bosch battery charger manual before using the battery pack. Improper usage and recharge of battery pack may increase the risk of fire, personal injury and property damage.

⚠ WARNING Use only Bosch rechargeable lithium-ion battery packs listed in the technical data section of this manual. Use of other battery packs may increase the risk of fire, personal injury and property damage.

⚠ WARNING Remove the batteries from the tool when not using it for extended periods. When storing for extended periods, the batteries can corrode and self-discharge.

⚠ WARNING Use only Bosch chargers listed in the technical data section of this manual. Use of other chargers may increase the risk of fire, personal injury and property damage.


Note: The battery pack is supplied partially charged. To ensure full capacity of the battery pack, completely charge the battery pack in the battery charger before using it for the first time.


The lithium-ion Battery Pack **18** is protected against deep discharge by the Electronic Cell Protection (ECP). A protective circuit switches the laser level off when the battery is drained.

Do not switch the laser level back on after it has been switched off by the protective circuit. This can damage the battery.


To insert the charged Battery Pack **18**:

1. Turn the Battery Compartment Cover Locking Mechanism **17** counterclockwise


to the unlocked position  and open the Battery Compartment Cover **16**.

2. Align the Battery Pack **18** and slide it into the Battery Compartment **15** until it locks into position. Don't force.
3. Close the Battery Compartment Cover **16** and turn the Battery Compartment Cover Locking Mechanism **17** clockwise to the locked position .

To remove the Battery Pack **18**:

1. Turn the Battery Compartment Cover Locking Mechanism **17** counterclockwise to the unlocked position  and open the Battery Compartment Cover **16**.
2. Press the Release Button **20** on the Battery Pack **18**.

A release mechanism will push the rechargeable Battery Pack **18** slightly out of the Battery Compartment **15** for easy access.

3. Pull the Battery Pack **18** out of the Battery Compartment **15**. Do not use force to do this.
4. Close the Battery Compartment Cover **16** and turn the Battery Compartment Cover Locking Mechanism **17** clockwise to the locked position .

Operation with C (LR14) Non-Rechargeable Batteries

(Fig. 4, Fig. 5)

⚠ WARNING The BA18-C Battery Adapter is intended only for use in designated Bosch laser tools and must not be used with power tools.

To operate with non-rechargeable batteries, alkaline manganese batteries are inserted into the BA18-C Battery Adapter **19**.

To insert the non-rechargeable batteries into the Battery Adapter **19**:

1. Lift the Battery Adapter Locking Mechanism **21** and open the Battery Compartment Cover **16**.
2. Put the non-rechargeable batteries into the BA18-C Battery Adapter **19**.

When inserting the non-rechargeable batteries, ensure that the polarity is cor-

Preparation

Fig. 4


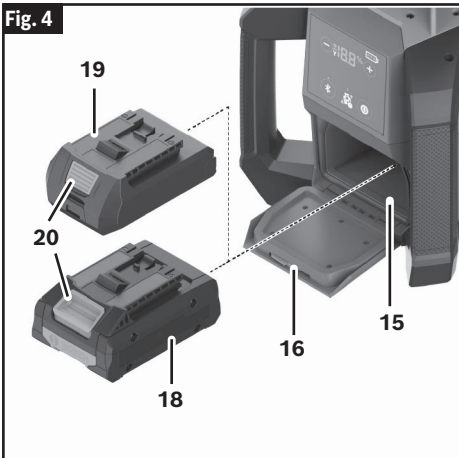



Fig. 5




rect according to the illustration on the inside of the Battery Adapter 19.

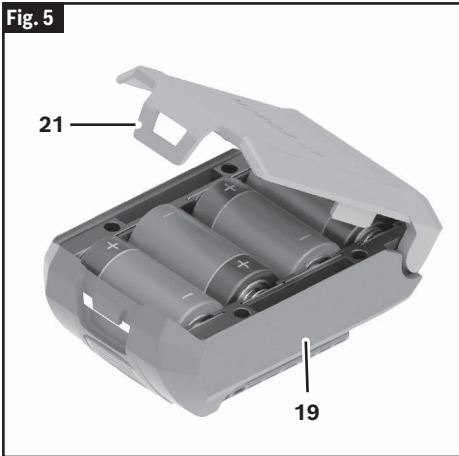

3. Close the cover of the BA18-C Battery Adapter 19 so that it clicks into place.

To insert the Battery Adapter 19:

1. Turn the Battery Compartment Cover Locking Mechanism 17 counterclockwise to the unlocked position  and open the Battery Compartment Cover 16.
2. Align the BA18-C Battery Adapter 19 and slide it into the Battery Compartment 15 until you feel it engage. Don't force.
3. Close the Battery Compartment Cover 16 and turn the Battery Compartment

Cover Locking Mechanism 17 clockwise to the locked position .

To remove the BA18-C Battery Adapter 19:





1. Turn the Battery Compartment Cover Locking Mechanism 17 counterclockwise to the unlocked position  and open the Battery Compartment Cover 16.
2. Press the Release Button 20 on the BA18-C Battery Adapter 19.
A release mechanism will push the Battery Adapter 19 slightly out of the Battery Compartment 15 for easy access.
3. Pull the Battery Adapter 19 out of the Battery Compartment 15. Do not use force to do this.
4. Close the Battery Compartment Cover 16 and turn the Battery Compartment Cover Locking Mechanism 17 clockwise to the locked position .

Always replace all batteries at the same time. Only use batteries from one brand and with identical capacity.

Remove the batteries from the laser tool and the alkaline manganese batteries from the adapter when not using it for extended periods. When storing for extended periods, the batteries can corrode and discharge themselves.

Battery Charge Indicator

The Battery Charge Indicator 6 shows the charge condition of the battery pack or batteries.

Indicator	Capacity
	60 - 100%
	30 - 60%
	5 - 30%
	0 - 5%

Immediately replace a faulty Battery Pack 18 or empty batteries.

Operation

Initial Operation

- Do not subject the tool to extreme temperatures or variations in temperature. As an example, do not leave it in vehicles for longer periods. In case of large variations in temperature, allow the tool to adjust to the ambient temperature before putting it into operation. In case of extreme temperatures or variations in temperature, the accuracy of the tool can be impaired.
- Avoid heavy impacts or dropping of the tool. After a heavy exterior impact on the tool, an accuracy check should always be carried out before continuing to work. (See “Accuracy Check of the Laser Level” on page 22.)

⚠ WARNING If glass lighthouse breaks when dropped, broken glass can cause laceration hazard and unit to lose its IP rating. Contact customer service immediately.

Setting Up the Laser Level

(Fig. 6)

Position the laser level on a stable surface in the horizontal or vertical position, or mount it on the Tripod **26** or on the Wall Mount/Alignment Unit **27**.

Due to its high leveling accuracy, the laser level is very sensitive to knocks and vibrations and changes in position. Take care, therefore, that the laser level is stable to avoid interruptions to the operation caused by the shock warning function being triggered.


Switching On and Off

⚠ WARNING Do not leave the switched-on laser tool unattended and switch the laser tool off after use. Other persons could be blinded by the laser beam.

⚠ WARNING Do not point the laser beam at persons or animals and do not look into the laser beam yourself, not even from a long distance.

Note: After the first time the tool is started up and before beginning work, you should always perform an accuracy check (see “Ac-

Fig. 6

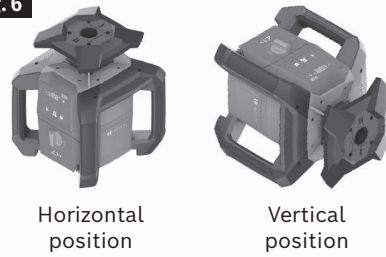

curacy Check of the Laser Level” on page 22).

To **switch ON** the laser level, press the On/Off Button **1**.

To **switch OFF** the laser tool, press and hold the On/Off Button **1** until the Slope Angle Indicator **7** turns off (approx. 1.5 seconds).

Immediately after switching ON, leveling starts automatically and is indicated by "0.0%" flashing in green on the Slope Angle Indicator **7** (see “Automatic Leveling” on page 20). After a few seconds, the laser beam begins rotation.

After leveling has been successfully completed, the Slope Angle Indicator **7** lights up continuously green.

Automatic Shut-Off Function

The laser level will automatically switch itself OFF to preserve battery life in the following situations:

Cause	Action
The measuring tool remains outside of the self-leveling range for more than 10 minutes.	Position the laser level on a stable surface and switch the laser level back ON.
The shock warning is actuated for more than 10 minutes.	Switch the laser level back ON and confirm the position of the laser beam.
A hardware error has occurred. (The Slope Angle Indicator 7 alternates flashing "ER" and "03" in red.)	We recommend contacting the Bosch Service Center.

Operation

Cause	Action
The maximum permitted operating temperature is exceeded. (The displays flash 3 times before the laser level switches off.)	Allow the measuring tool to cool to the temperature outlined in the "Technical Data" on page 8 before switching it back ON.

Remote Control via the Bosch Leveling Remote App

The laser level is equipped with a Bluetooth® module which uses radio technology to enable remote control via a smartphone with a Bluetooth® interface.

The **Bosch Leveling Remote App** is required to use this function. You can download this in the app store for your terminal device (Apple App Store, Google Play Store).

Information about the system requirements for a Bluetooth® connection can be found on the Bosch website at www.bosch-pt.com.

When remote controlling via Bluetooth®, poor reception conditions can cause time delays between the mobile terminal device and the laser level.

⚠ WARNING Do not turn on laser remotely using the Bosch app without line of sight to the laser tool. The sudden bright laser beam may increase the risk of personal injury or property damage.

Ensure there are no bystanders in the direct path of the laser beam before turning on the laser remotely.

The following functions require the use of the **Bosch Leveling Remote App**:

- Sweep angle operation mode
- Point operation mode
- Changing the rotation speed
- Activating or deactivating sleep mode

The **Bosch Leveling Remote App** can also be used with the following functions:

- Slope operation in the horizontal position

- Turning the rotational plane in the vertical position
- Manual operation
- Activating or deactivating the shock warning function
- Calibration

To Switch on Bluetooth®

Follow this process to connect a mobile device that has previously been paired.

1. With the laser level ON, briefly press the Bluetooth® Button **8**.

The Bluetooth® Indicator **9** will flash slowly.

2. Ensure that the Bluetooth® interface is activated on your mobile device.
3. Click "Connect" in the app to select the appropriate laser level.
4. The laser level will automatically connect to a previously paired mobile device.
5. An established connection is indicated by a continuous light on the Bluetooth® Indicator **9**.

The connection between mobile end device and laser level is established after the Bosch application has started.

The Bluetooth® connection may be interrupted if the distance between the laser level and the mobile device is too great or is blocked, and if there are any sources of electromagnetic interference. In this case, another attempt to establish a connection will automatically begin.

To Pair a Mobile Device with the Laser Level for the First Time

1. Briefly press the Bluetooth® Button **8**.
2. Open the **Bosch Leveling Remote App** on the mobile device.
3. Select the appropriate laser level.
4. The Bluetooth® Indicator **9** will flash slowly to indicate it is ready to pair.
5. Press and hold the Bluetooth® Button **8** until the Bluetooth® Indicator **9** light begins flashing rapidly.

Operation

6. Select "Pair" or "Confirm" on your mobile device.
7. An established connection is indicated by a continuous light on the Bluetooth® Indicator **9**.
8. Confirm the established connection on your mobile device. The GRL18V-4-34CVG will appear at the top of the **Bosch Leveling Remote App**.
9. If no connection is established within 30 seconds, the pairing process will be canceled. The Bluetooth® Indicator **9** will flash slowly.

To Switch Off Bluetooth®

1. Briefly press the Bluetooth® Button **8**.
2. The Bluetooth® Indicator **9** light will turn off.

The Bluetooth® setting is saved when the laser level is switched OFF and ON again.

To Unpair All Mobile Devices

The laser level can be reset to factory settings. This process deletes all of the connection data in the measuring tool.

1. Ensure the laser level is not currently connected a mobile device.
If a previous connection is in range, disable or disconnect the Bluetooth® connection on the mobile device.
2. Turn ON the laser level.
3. Briefly press the Bluetooth® Button **8**.
The Bluetooth® Indicator **9** will flash slowly.
4. Simultaneously press and hold the Bluetooth® Button **8** and the Slope Down Button (-) **5** for 5 seconds.
The Bluetooth® Indicator **9** illuminates briefly before turning off.

To connect a mobile device in the future, follow the instructions in "To Pair a Mobile Device with the Laser Level for the First Time" on page 17.

Updating the Laser Level Software

The **Bosch Leveling Remote App** will notify you if a software update is available for the GRL18V-4-34CVG.

To install an available update, follow the instructions in the **Bosch Leveling Remote App**.

During the update, all buttons will be deactivated, the laser beam will be switched off, and the Bluetooth® Indicator **9** will flash.

Sleep Mode

⚠ WARNING Do not switch off sleep mode remotely without line of sight to the laser tool. The sudden bright laser beam may increase the risk of personal injury or property damage.

During breaks from work, you can set the measuring tool to sleep mode. All your settings will still be saved, and the shock warning function will remain active.

Sleep mode requires the use of the **Bosch Leveling Remote App**. To turn sleep mode on and off, adjust the "Sleep mode" toggle under "Device settings" on the app.

While sleep mode is activated, the Slope Angle Indicator **7**, the Shock Warning Indicator **22**, and the Battery Charge Indicator **6** flash once every 5 seconds.

When the connected smartphone is within range, the Bluetooth® Indicator **9** lights up continuously blue.

If the connection with the smartphone is broken, the Bluetooth® Indicator **9** flashes. Press the On/Off Button **1** on the laser level to exit sleep mode while the connection with the smartphone is broken.

Operation

Fig. 7

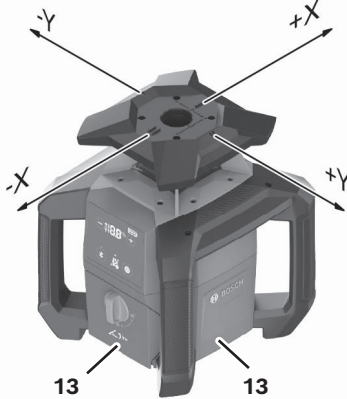


Fig. 9


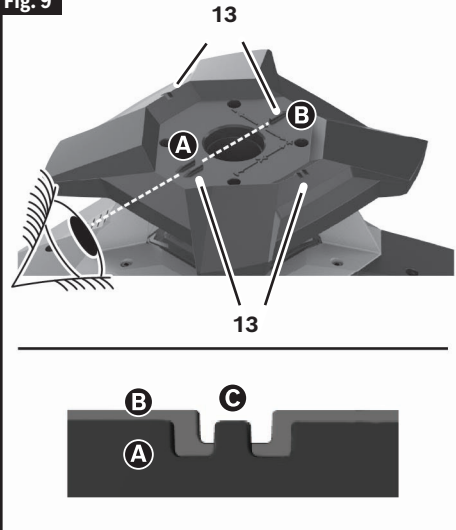


Fig. 8

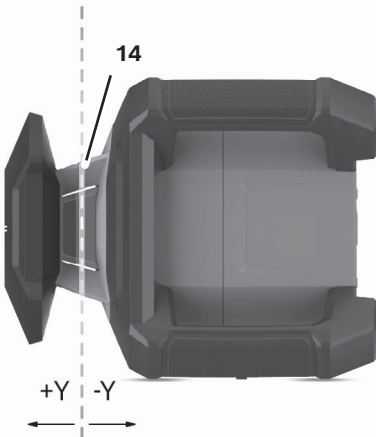

Operating Modes

Alignment of X and Y-Axis

(Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)

The alignment of the X and Y axes is marked on the housing above the rotation head. The laser level can be aligned along the axes by using the Sighting Guides 13 and 14.

The Sighting Guides (Horizontal) 13 are designed for use in horizontal operating mode. The bottom Sighting Guides 13 are used for approximate alignment (Fig. 7). For more accurate alignment, use the Sighting Guides 13 at the top of the rotary laser (Fig. 9).

The side Sighting Guides (Vertical) 14 are designed for use in vertical operating mode.

To use the Sighting Guides 13 or 14, place your eyes level to the guide with two lines A, and look toward the guide with one line B. The point where the ridge between the two lines intersects with the gap of the single line C is your centering point during alignment in slope applications.

Switch the measuring tool OFF when aligning it using the markings above the rotation head or the side Sighting Guides 13 or 14. Looking into the laser beam can damage your eyes.

Operating Modes Overview

All three operating modes are possible with the laser level in the horizontal and the vertical position.

Sweep angle and point operation require the use of the **Bosch Leveling Remote App**.

Rotational operation



Rotational operation is especially recommended when using the laser receiver. It is possible to select between different rotational speeds using the **Bosch Leveling Remote App**.

Operation

Sweep angle operation



In this operating mode, the Variable Laser Beam 2 moves within a defined aperture angle. This increases the visibility of the laser beam in comparison to rotational operation. You can select between different aperture

angles.

Point operation



In this operating mode, the best visibility of the Variable Laser Beam 2 can be reached. For example, it is used to easily project heights or to check building lines.

Sweep angle and point operation are not suitable for use with the laser receiver.

Rotational Operation

Each time after switching on, the measuring tool is in rotational operation mode with standard rotational speed (600/min).

To switch from sweep angle operation to rotational operation, change the Active Mode in the **Bosch Leveling Remote App** from "Sweep Angle" to "Rotation."

To change the rotational speed, click on "Rotation speed" in the **Bosch Leveling Remote App**. The rotational speed can be set to 150 or 600/min.

The set speed is indicated on the **Bosch Leveling Remote App**.

When working with the laser receiver, the highest rotational speed should be set. When not working with the laser receiver, reduce the rotational speed for improved visibility of the laser beam.

Sweep Angle Operation/Point Operation

Sweep angle and point operation require the use of the **Bosch Leveling Remote App**.

To switch to sweep angle or point operation, change the Active Mode in the **Bosch Leveling Remote App** from "Rotation" to "Sweep Angle."

To change the aperture angle, select the desired opening angle under "Sweep Angle" in the **Bosch Leveling Remote App**.

Reduce the aperture angle to 0° to enter point operation. Set the aperture angle to "Off" on the app to return to 360° operation.

Note: Due to inertia, it is possible for the laser to slightly move beyond the end point of the laser line.

Turning the sweep angle/point within the rotational plane:

In sweep angle and point operation, the laser line or the laser point can be positioned within the rotational plane of the laser. Rotation is possible by 360°.

To rotate clockwise or counterclockwise, use the arrows next to "Move" under the "Sweep Angle" settings in the **Bosch Leveling Remote App**.

Automatic Leveling

After switching ON, the laser level automatically begins self-leveling within the range of approx. ±15% (approx. ±8.5°).

Once leveling begins, "0.0%" flashes in green on the Slope Angle Indicator 7. After a few seconds, the laser beam begins rotation.

After leveling has been successfully completed, the Slope Angle Indicator 7 lights up continuously green.

- "0.0%" appears when the laser level is in the **horizontal position**.
- "--" appears when the laser level is in the **vertical position**.

If the laser level is at a slant of more than 15%, leveling will no longer be possible. The Slope Angle Indicator 7 alternates flashing the upper and lower halves of "100" in red.

Reposition the laser level and wait for it to relevel. If the Slope Angle Indicator 7 continues flashing, briefly press the On/Off Button 1 to restart leveling.

Position Changes

When the laser level is leveled in, it continuously checks the horizontal and vertical position. If there are any position changes,

Operation

the shock-warning function is actuated. See "Shock Warning Function" on page 21 for additional information.

The GRL18V-4-34CVG will automatically detect the horizontal or vertical position. To **change between the horizontal and the vertical position**, switch the laser level OFF, reposition it and switch it ON again.

If the position is changed without switching the laser level ON/OFF, an error message will appear on the **Bosch Leveling Remote App** if a mobile device is connected to the laser level.

Shock Warning Function



The laser level has a shock-warning function. After position changes or shock to the measuring tool, or in case of ground vibrations, it keeps the laser level from leveling in at changed positions, and thus prevents errors caused by a change in the laser level's position.

Activating the shock-warning function:

The shock-warning function is switched on automatically. It is activated approximately 15 seconds after the last press of a button. During activation, the Shock Warning Indicator **22** flashes green. The indicator lights up continuously green after activation.

Shock warning actuated:

If the position of the laser level is changed or a severe knock is registered, the shock warning will be actuated. The laser beam will turn off. The value on the Slope Angle Indicator **7** and the Shock Warning Indicator **22** will flash red.

The current operating mode is stored.

After the shock-warning function has been triggered, briefly press the On/Off Button **1** to reset it.

The Shock Warning Indicator **22** will flash green and the laser tool will begin leveling. As soon as the laser tool is leveled, it starts in the stored operating mode.

The Shock Warning Indicator **22** continues flashing green until 15 seconds after the last press of a button. The indicator then lights

up continuously green, at which point the shock-warning function is activated.

Now check the position of the laser beam at a reference point and, if necessary, correct the height or alignment of the laser level.

Switching off the shock-warning function:

To switch the shock-warning function on or off, press and hold the On/Off Button **1** until the Shock Warning Indicator **22** changes to the appropriate color, approx. 3 seconds.

Note: This is longer than the time required to turn the laser level OFF. Keep the On/Off Button **1** pressed after the laser level turns OFF until the Shock Warning Indicator **22** light changes color.

- The Shock Warning Indicator **22** lights up **green** when the shock warning function is **switched on**.

The Shock Warning Indicator **22** flashes green until 15 seconds after the last press of a button. The indicator then lights up continuously green, at which point the shock-warning function is activated.

- The Shock Warning Indicator **22** lights up **red** when the shock warning function is **switched off**.

The shock warning function can also be activated or deactivated via the **Bosch Leveling Remote App**.

Note: After the shock-warning function is turned on or off, releveling will automatically occur. The content displayed on the Slope Angle Indicator **7** will flash during leveling and light up continuously after leveling is complete.

Slope Operation in the Horizontal Position

In the laser level's horizontal position, the Y-axis can be tilted independently in a range of $\pm 15\%$.

To tilt the Y-axis, press the Slope Up Button (+) **4** or Slope Down Button (-) **5** on the measuring tool. The new value appears in red on the Slope Angle Indicator **7**.

Press and hold the Slope Up Button (+) **4** or Slope Down Button (-) **5** to change the slope more quickly.

Operation

Pressing the Slope Up Button (+) **4** and Slope Down Button (-) **5** on the measuring tool at the same time resets the slope to 0.0%.

The Y-axis can also be tilted via the "Slope" function in the **Bosch Leveling Remote App**.

The required slope is implemented on the measuring tool a few seconds after the last press of a button. During the adjustment, the value on the Slope Angle Indicator **7** will flash in red. Once the slope reaches the set value, the Slope Angle Indicator **7** lights up continuously red.

Turning the Rotational Plane When in the Vertical Position

When the laser level is in the vertical position, it is possible to rotate the laser point, laser sweep angle, or rotational plane around the X-axis for easy sighting out or parallel alignment in a range of $\pm 15\%$.

To rotate the rotational plane, press the Slope Up Button (+) **4** or Slope Down Button (-) **5** on the measuring tool until the required position is reached.

While the rotational plane is being rotated, "--" flashes in green on the Slope Angle Indicator **7**.

After rotation is complete, "--" lights up continuously in green on the Slope Angle Indicator **7**.

Note: No values appear in the Slope Angle Indicator **7** when the laser level is in the vertical position.

Manual Operation

The automatic leveling of the laser level can be switched off (manual operation):

- in the horizontal position for the Y-axis,
- in the vertical position for the Y-axis

It is possible to set up the laser level at any inclination in the manual operation mode. The Y-axis can be tilted independently in a range of $\pm 15\%$ on the laser level. In manual operating mode, the slope value of an axis will not be shown on the display.

To turn automatic leveling off, press and hold the Slope Up Button (+) **4** and Slope

Down Button (-) **5** simultaneously for 2 seconds.

"--" lights up continuously in red on the Slope Angle Indicator **7**.

To tilt the Y-axis, press the Slope Up Button (+) **4** and Slope Down Button (-) **5** on the measuring tool.

To turn automatic leveling back on, press and hold the Slope Up Button (+) **4** and Slope Down Button (-) **5** simultaneously for 2 seconds.

Accuracy Check of the Laser Level

The following tasks should be performed only by well-trained and qualified persons. The legalities with regard to performing an accuracy check or calibration of a laser level must be known.

Influences on Accuracy

The largest influence is exerted by the ambient temperature. In particular, temperature differences that occur from the ground upwards can refract the laser beam.

Since the temperature stratification is greatest at ground level, you should always mount the laser level on a tripod for measuring distances of 65.6 ft (20 m) or more. In addition, position the laser level in the center of the work surface, wherever this is possible.

The deviations have an impact on measuring distances of approx. 65.6 ft (20 m) or more, and at 300 ft (100 m) the deviation can easily be two to four times larger than that at 65.6 ft (20 m).

In addition to external influences, device-specific influences (e.g. falls or heavy impacts) can also lead to deviations. For this reason, check the leveling accuracy each time before beginning work.

If the laser level exceeds the maximum deviation for the measuring procedures described below, perform a calibration (see "Calibrating the Laser Level" on page 24) or have the laser level checked by a qualified professional.

Operation

Checking the Leveling Accuracy in a Horizontal Position

(Fig. 10, Fig. 11)

For this check, you will need a free measuring distance of 100 ft on firm ground in front of a wall. You need to complete the entire measurement process for the X and Y-axis respectively.

1. Mount the laser level in a horizontal position 100 ft from the wall on a Tripod **26**, or place it on a firm, level surface. Switch on the laser level.
2. Once leveling is complete, mark the center of the laser beam on the wall (point I).
3. Rotate the laser level 180° without changing its position. Allow it to level in and mark the center point of the laser beam on the wall (point II). Note that point II should preferably be positioned vertically above or below point I.

The discrepancy **d** between the two marked points I and II on the wall reveals the actual

height deviation of the laser level for the axis being measured.

The maximum permitted deviation on the 100 ft measuring distance is as follows: 100 ft (30 m) is $\pm 1/16$ in (± 1.5 mm). The discrepancy **d** between points I and II must therefore amount to no more than 1/8 in (3 mm) for each of the two measuring processes.

Repeat the measuring process for the other axis. To do this, turn the laser level through 90° before beginning the measurement.

Checking the Leveling Accuracy in the Vertical Position

(Fig. 12)

For this check, you will need a free measuring distance on firm ground in front of a 30 ft (10 m) tall wall. Fix a plumb line to the wall.

1. Position the laser level in the vertical position on a firm, level surface. Switch the laser level on and allow it to level in.
2. Set up the laser level so that the laser beam meets the plumb line at the exact center of the upper end. The discrepancy **d** between the laser beam and the plumb line at the lower end of the line reveals the laser level's deviation from the vertical.

For a 30 ft tall measuring distance, the maximum permitted deviation is as follows: 30 ft (10 m) is $\pm 3/64$ in (± 1 mm). The discrepancy **d** must therefore be no more than 3/64 in (1 mm).

Fig. 10

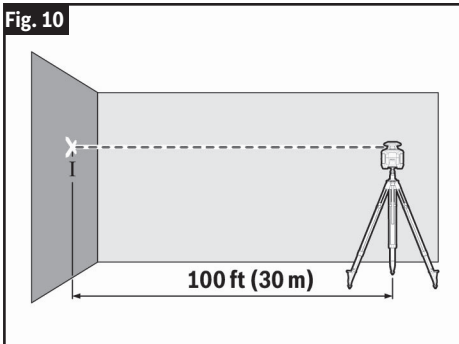


Fig. 11


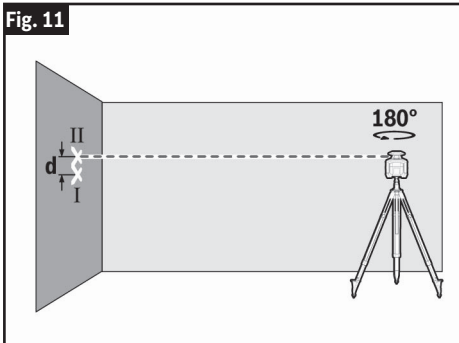


Fig. 12

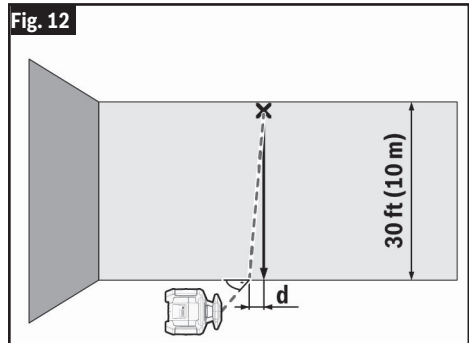

Operation

Calibrating the Laser Level

The following tasks should be performed only by well-trained and qualified persons. The legalities with regard to performing an accuracy check or calibration of a laser level must be known.

Perform calibration of the laser level with extreme precision or have the laser level checked by a Bosch customer service agent. Inaccurate calibration leads to incorrect measuring results.

Only start the calibration if you have to perform a calibration of the laser level. As soon as the laser level is in calibration mode, you must perform the calibration meticulously to the end in order to ensure that no incorrect measuring results are produced afterwards.

Check the leveling accuracy after every calibration (see "Accuracy Check of the Laser Level" on page 22). If the deviation is outside the maximum permitted limits, have the laser level checked by a Bosch customer service agent or qualified professional.

To obtain accurate results for the long term, have the measuring tool calibrated at least once a year.

Z-axis calibration is only possible via Bosch customer service.

X-axis and Y-axis Calibration

(Fig. 13)

Calibration is only possible by using the laser receiver LR20. The laser receiver must be connected to the laser level via Bluetooth®.

The positions of the laser level and laser receiver cannot be changed during calibration

(with the exception of the outlined alignments or rotations). The laser level should therefore be placed on a firm, level surface and the laser receiver should be secured to the wall.

Calibration should be performed via the **Bosch Leveling Remote App** if possible.

There is less likelihood of error when controlling the tool via the app. Otherwise, the laser level's position can be altered if buttons are pressed without due care.

For calibration without the app, the buttons on the laser level must be pressed. It is not possible to operate the laser level via a remote control.

During calibration, all buttons on the laser level except those required for calibration are deactivated.

Canceling calibration:

To cancel calibration at any time:

- Cancel via the **Bosch Leveling Remote App** OR
- Press and hold the On/Off Button 1

Changes are NOT saved when calibration is canceled. The calibration process must be restarted.

Calibration is automatically canceled if more than 5 minutes pass without:


- A button pressed on the laser level OR
- A signal sent from the **Bosch Leveling Remote App**

After an automatically canceled calibration, the Slope Angle Indicator 7 alternates flashing "ER" and "01" in red. Switch OFF the laser level using the On/Off Button 1. The calibration process must be restarted.

Aligning the laser level for calibration:

A free measuring distance of 100 ft (30 m) on a firm surface in front of a wall is required. If no such measuring distance is possible, calibration can also be performed with lower measuring accuracy on a measuring distance of 50 ft (15 m).

Mount the laser level in the **horizontal position** 100 ft (30 m) or 50 ft (15 m) from the laser receiver on the tripod or position it on a firm, level surface.

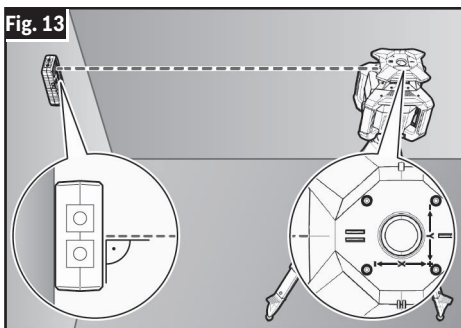

Operation

Secure the laser receiver LR20 at the correct height:

- Either to a wall or to another surface by means of magnets or the suspension hooks on the laser receiver, OR
- To a securely fastened measuring rod with the holder for the laser receiver.

For this, please observe the operating instructions for the laser receiver.

Align the laser level so that the X-axis indicator imprinted on the laser level with the “-” side is pointing to the laser receiver. For this, the X-axis must be perpendicular to the laser receiver.

To calibrate the laser level with the Bosch Leveling Remote App:

1. Switch on the measuring tool.
2. Start calibration in the app.
3. Follow the instructions in the app.

If the measuring tool's Bluetooth® connection with the **Bosch Leveling Remote App** is interrupted during calibration, calibration can be continued without the app and does not need to be restarted (See "To calibrate the laser level without the Bosch Leveling Remote App" on page 25).

To calibrate the laser level without the Bosch Leveling Remote App:

To calibrate the X-axis:

1. Make sure the laser level is turned OFF.
2. Press and hold the Slope Up Button (+) **4** while briefly pressing and releasing the On/Off Button **1**.
3. "C1" will flash in red on the Slope Angle Indicator **7** to indicate calibration has begun.
4. Turn the Laser Receiver **24** ON.
5. Align the height of the Laser Receiver **24** so that the variable laser beam on the laser receiver is indicated as “centered” (see the operating instructions for the Laser Receiver **24**).
6. Secure the Laser Receiver **24** at this height.
7. Check whether the laser level and Laser Receiver **24** are aligned with each other

(the “-” side of the X-axis is aligned to the Laser Receiver **24**).

8. Confirm the Laser Receiver **24** displays the Variable Laser Beam **2** as centered.
9. Rotate the laser level 180° so that the “+” side of the X-axis is aligned to the laser receiver.

For each rotation, take care not to change the height and position of the laser level.

10. Briefly press the On/Off Button **1** on the laser level to confirm the rotation.

"C2" will flash in red on the Slope Angle Indicator **7**.

11. Use the relative height indicator on the Laser Receiver **24** to check the distance between the laser beam and the center mark.

The maximum permitted deviation is as follows: 100 ft (30 m) is $\pm 1/8$ in (3 mm).

12. If the relative height indicator displays a **larger value than the maximum permitted deviation**, press the Slope Up Button (+) **4** or Slope Down Button (-) **5** on the laser level until the displayed value is within the maximum permitted deviation.

13. When the relative height indicator displays a **value less than the maximum permitted deviation**, briefly press the On/Off Button **1** on the laser level.

"C3" will flash in red on the Slope Angle Indicator **7** to confirm the X-axis calibration has been saved.

To calibrate the Y-axis:

1. Calibrate the X-axis.
2. Rotate the measuring tool 90° in the direction of the arrow so that the “-” side of the Y-axis is directed at the laser receiver.
3. Confirm the Laser Receiver **24** displays the Variable Laser Beam **2** as centered.
4. Rotate the laser level 180° so that the “+” side of the Y-axis is aligned to the Laser Receiver **24**.

Operation

For each rotation, take care not to change the height and position of the laser level.

5. Briefly press the On/Off Button **1** on the laser level to confirm the rotation.

"C4" will flash in red on the Slope Angle Indicator **7**.

6. Use the relative height indicator on the laser receiver **24** to check the distance between the laser beam and the center mark.

The maximum permitted deviation is as follows: 100 ft (30 m) is $\pm 1/8$ in (3 mm).

7. If the relative height indicator displays a **larger value than the maximum permitted deviation**, press the Slope Up Button (+) **4** or Slope Down Button (-) **5** on the laser level until the displayed value is within the maximum permitted deviation.
8. When the relative height indicator displays a value **less than the maximum permitted deviation**, briefly press the On/Off Button **1** on the laser level.

"C" will light up in green on the Slope Angle Indicator **7** for 2 seconds to confirm the Y-axis calibration has been saved and calibration is complete.

9. If the calibration has been completed successfully, the measuring tool then automatically switches itself OFF.

Failed calibration:

If calibration of the X-axis or Y-axis cannot be saved, the Slope Angle Indicator **7** alternates flashing "ER" and "O2" in red.

1. Confirm the error message by briefly pressing the On/Off Button **1** on the laser level.

The laser level will return to normal operation.

2. Restart the calibration.

If calibration fails a second time, have the tool checked by a qualified professional.

Working Advice

Only the center of the laser point or laser line must be used for marking. The size of the laser point/the width of the laser line changes depending on the distance.

The laser level is equipped with a wireless interface. Local operating restrictions, e.g. in airplanes or hospitals, must be observed.

Working with the Tripod (Optional Accessory)

(Fig. 2)

A Tripod **26** offers a stable, height-adjustable support surface for measuring. For horizontal operation, place the laser level with the Tripod Mount 5/8" (Horizontal) **10** on the thread of the Tripod **26**. Tighten the laser level using the locking screw of the Tripod **26**.

For vertical operation, use the Tripod Mount 5/8" (Vertical) **11**.

On a Tripod **26** featuring a measuring scale on its extender, you can set the height deviation straight away.


Roughly align the Tripod **26** before switching ON the laser level.

Working with the Laser Receiver

(Fig. 14)

In unfavorable lighting conditions (bright environment, direct sunlight) and for larger distances, use the Laser Receiver **24** to improve detection of the laser beam. When working with the Laser Receiver **24**, select rotational operation with the highest rotational speed.

Operation

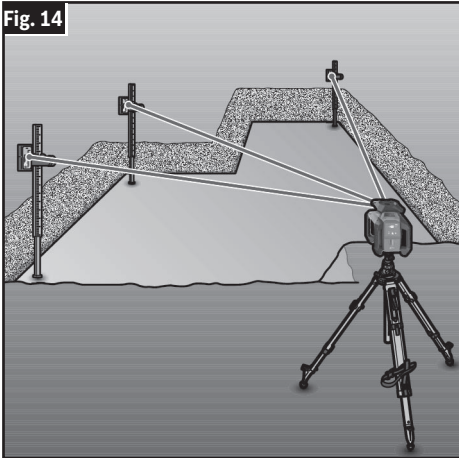

Working with the Measuring Rod (Optional Accessory)

(Fig. 14)

To check levels or apply slopes, it is recommended to use the Measuring Rod **25** together with the Laser Receiver **24**.

A relative measuring scale is incorporated at the top of the Measuring Rod **25**. You can preselect its zero at the bottom on the extender. This enables you to read deviations from the target height straight away.

Working with the Wall Mount and Alignment Unit (WM5) (Optional Accessory)


(Fig. 15)

The laser level can be secured to the wall using the Wall Mount/Alignment Unit **27**. Using the wall mount is recommended, e.g. when working above the maximum extension height of Tripods **26**, or when working on unstable surfaces without a Tripod **26**.

Fasten the Wall Mount/Alignment Unit **27** either to a wall using screws inserted through the Wall Mount Fixing Holes **29** or to a strip of wall using the Wall Mount Fastening Screw **28**.

Fit the wall mount as perpendicular as possible to the wall and ensure it is mounted in a stable way.

Screw the 5/8" Wall Mount Screw **34** into the Tripod Mount (Horizontal) **10**, depend-

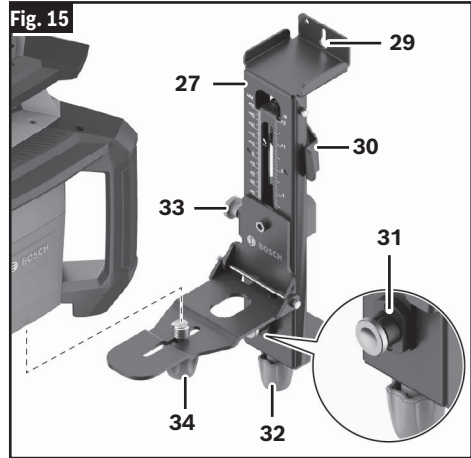


ing on the requirements of the task, or the Tripod Mount (Vertical) **11** on the laser level.

The Wall Mount/Alignment Unit **27** can also be fastened to crown moldings with the Wall Mount Fixing Clamp **30**.

Using the alignment unit allows the laser level to be moved in a range of approx. 1.8 inch (45 mm) with respect to height.

1. Loosen the Wall Mount Locking Screw **33**.
2. Press the Push Button **31** and move the alignment unit to roughly the required height.
3. Align the laser beam precisely to a reference height using the Wall Mount Fine Adjustment Screw **32**.
4. Retighten the Wall Mount Locking Screw **33**.

Operation

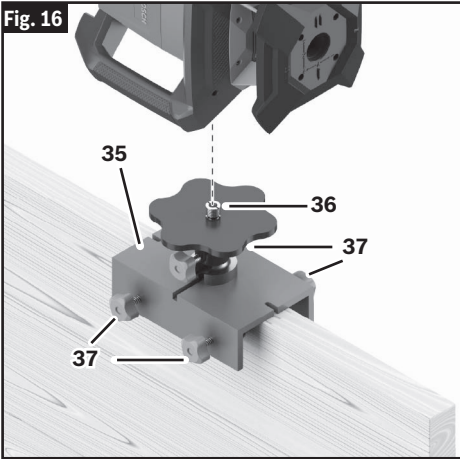

Working with the Batter Board Mount (BB1) (Optional Accessory)

(Fig. 16)

The Batter Board Mount **35** can be used to mount the measuring tool on objects with a width between 0.6 and 3.1 in (15 and 80 mm).

1. Position the Batter Board Mount **35** on the batter board.
2. Tighten the Fastening Screw for Batter Board Mount **37**.
3. Screw the 5/8" Screw for Batter Board Mount **36** into the Tripod Mount 5/8" (Vertical) **11** of the laser level.

Example Applications



Projecting/Checking Heights

(Fig. 17)

Position the laser level in the horizontal position on a firm support or mount it on a Tripod **26** (accessory).

Working with a tripod: Set the laser beam at the required height. Project or check the height at the target location.

Working without a tripod: Determine the height difference between the laser beam and the height at the reference point. Project or check the height difference measured at the target location.

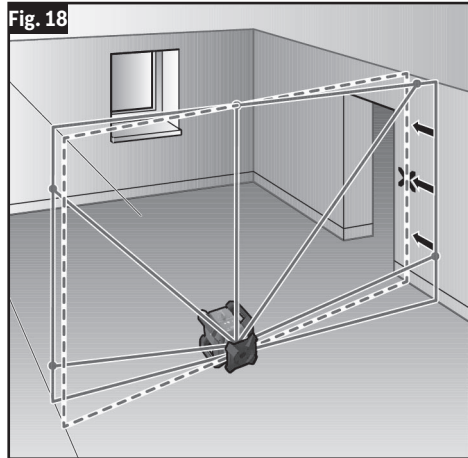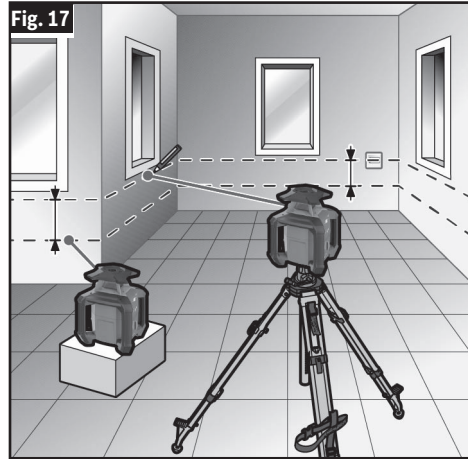


Aligning a Perpendicular/Vertical Plane

(Fig. 18)

To align the vertical laser line or the rotational plane against a reference point on a wall, set up the laser level in the vertical position, and roughly align the laser line or the rotational plane with the reference point. For precise alignment with the reference point, turn the rotational plane around the X-axis (see "Turning the Rotational Plane When in the Vertical Position" on page 22).

Operation

Fig. 19

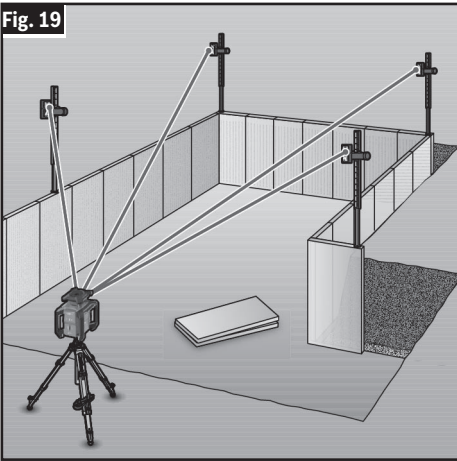

Working without the Laser Receiver

Under favorable light conditions (dark environment) and for short distances, it is possible to work without the Laser Receiver **24**. For improved visibility of the laser beam, either select sweep angle operation or point operation and rotate the laser beam to the target location.

Working with the Laser Receiver

(Fig. 14)

In unfavorable lighting conditions (bright environment, direct sunlight) and for larger distances, use the Laser Receiver **24** to improve detection of the laser beam. When working with the Laser Receiver **24**, select rotational operation with the highest rotational speed.

Working Outdoors

(Fig. 14)

The Laser Receiver **24** should always be used when working outdoors.

When working on unstable ground, mount the laser level on the Tripod **26**. Always work with the shock-warning function activated in order to avoid faulty measurements in case of ground movements or shocks to the laser level.

Setting up Formwork

(Fig. 19)

Mount the laser level in the horizontal position on a Tripod **26** and set up the Tripod **26** outside the formwork area. Select rotational operation.

Secure the Laser Receiver **24** to a Measuring Rod **25** with the holder. Position the measuring rod on a reference point for the formwork.

Align the height of the Laser Receiver **24** on the Measuring Rod **25** so that the variable laser beam of the laser level is indicated as “centered” (see the operating instructions for the laser receiver).

Then position the Measuring Rod **25** with the Laser Receiver **24**, one after the other, at different test locations on the formwork. Make sure that the Laser Receiver **24** remains in the same position on the measuring rod.

Correct the height of the formwork until the laser beam is indicated as “centered” at all test locations.

Operation

Checking Slopes

(Fig. 20)

Mount the laser level in the horizontal position on a Tripod **26**. Select rotational operation.

Set up the Tripod **26** with the laser level so that the Y-axis is aligned with the slope that is to be checked.


Position the target slope as the slope for the Y-axis (see “Slope Operation in the Horizontal Position” on page 21).

Secure the Laser Receiver **24** to a Measuring Rod **25** with the holder. Place the Measuring Rod **25** at the base of the slope surface.

Align the height of the Laser Receiver **24** on the Measuring Rod **25** so that the variable laser beam of the laser level is indicated as “centered” (see the operating instructions for the laser receiver).

Then position the Measuring Rod **25** with the Laser Receiver **24**, one after the other, at different test locations on the slope surface. Make sure that the Laser Receiver **24** remains in the same position on the Measuring Rod **25**.

If the slope of the plane is correct, the laser beam will be indicated as “centered” at all test locations.

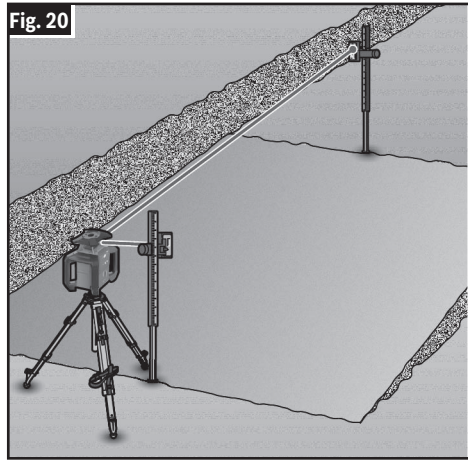

Maintenance

⚠ WARNING Store and transport the tool only in the supplied protective case.

Check the tool each time before using.

Keep the tool clean and dry at all times to ensure proper and safe operation.

Do not immerse the tool into water or other fluids.

Wipe off debris using a moist and soft cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Regularly clean the surfaces at the exit opening of the laser.

In case of visible damage or loose components in the interior of the tool, the safe function is no longer ensured.

Have your tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the tool is maintained.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the tool.

In case of repairs, send in the tool packed in its protective case.

Environment Protection



Recycle raw materials & batteries instead of disposing of waste. The unit, accessories, packaging & used batteries should be sorted for environmentally friendly recycling in accordance with the latest regulations.

Accessories / Attachments

⚠ WARNING Do not use attachments/accessories other than those specified by Bosch. Use of attachments/accessories not specified for use with the tool described in this manual may result in damage to tool, property damage, and/or personal injury.

Item	Catalog Number
BA18-C Battery Adapter	1600A02G8S
BT160 Tripod	0601091210
BT170 HD Tripod	0601091310
BT300 HD Tripod	0601091410
LR20 Laser Receiver	0601069L10
WM5 Wall Mount/Alignment Unit	0601092J10
BB1 Batter Board Mount	0601092H10
GR13 Measuring Rod	2610055298

Troubleshooting

The following error codes may appear on the Slope Angle Indicator **7** of the laser level.

Error	Cause	Action
The value on the Slope Angle Indicator 7 flashes 3 times and the laser level switches OFF.	The maximum permitted operating temperature is exceeded.	Allow the measuring tool to cool to the temperature outlined in the "Technical Data" on 8 before switching it back ON.
	Automatic shut-off is activated.	See "Automatic Shut-Off Function" on page 16.
	The battery is drained.	Change the non-rechargeable batteries; remove and charge the lithium-ion battery.
The Slope Angle Indicator 7 alternates flashing "ER" and "01" in red.	Calibration was automatically canceled due to a time-out.	See "Canceling calibration" on page 24.
The Slope Angle Indicator 7 alternates flashing "ER" and "02" in red.	Calibration of the X-axis or Y-axis cannot be saved.	See "Failed calibration" on page 26.
The Slope Angle Indicator 7 alternates flashing "ER" and "03" in red.	A hardware error has occurred.	We recommend contacting the Bosch Service Center.



Symboles relatifs à la sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité pour chaque terme concernant des précautions à prendre. Veuillez lire le mode d'emploi et lire la signification de ces symboles.

	C'est le symbole d'alerte relatif à la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de l'existence possible d'un risque de blessure. Obéissez à tous les messages relatifs à la sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou même de mort.
	DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort d'une personne ou une blessure grave.
	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort d'une personne ou une blessure grave.
	MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer une blessure légère ou modérée.

Table des matières

Avertissements généraux relatifs à la sécurité	34	Télécommande par le biais de l'application Bosch Leveling Remote App	48
Avertissements supplémentaires concernant la sécurité	37	Mode de veille	49
Mise au rebut	37	Modes de fonctionnement	50
Bluetooth®	38	Mise à niveau automatique	51
Mise en garde de la FCC	38	Fonctionnement en mode de pente dans la position horizontale	52
ISDE Canada	38	Réglage du plan de rotation dans la position verticale	53
Utilisation prévue	38	Commande manuelle	53
Données techniques	39	Vérification de l'exactitude du niveau laser	53
Symboles	41	Étalonnage du niveau laser	54
Familiarisez-vous avec votre laser rotatif GRL18V-4-34CVG	43	Conseils pour l'utilisation	57
Préparation	45	Exemples d'applications	59
Alimentation de l'outil laser	45	Entretien	61
Opération	47	Protection de l'environnement	61
Mise en service	47	Attechements et accessoires	62
Configuration du niveau laser	47	Recherche de la cause des problèmes	62
Activation et désactivation	47		
Fonction d'arrêt automatique	47		



Avertissements généraux relatifs à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Le terme « outil laser » dans les avertissements fait référence à votre outil laser à piles (sans fil).

L'étiquette suivante a été apposée sur votre outil pour votre sécurité. AYEZ TOUJOURS CONSCIENCE de sa position lorsque vous utilisez le laser.



⚠ AVERTISSEMENT Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier périodiquement la précision du niveau laser à mesure que le travail progresse. Vérifiez toujours la précision du niveau du laser après sa chute ou sous réserve de températures extrêmes et de variations de température.

⚠ AVERTISSEMENT Si le luminaire en verre se brise en cas de chute, le verre brisé peut entraîner un risque de laceration et l'unité peut perdre son indice de protection IP. Contactez immédiatement le service client.



N'orientez PAS le faisceau laser vers des personnes ou vers des animaux, et ne regardez pas la source du faisceau laser vous-même. Cet outil laser émet des rayonnements laser de classe 2 et est

conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception du respect de la norme IEC 60825-1 Ed. 3, tel que décrit dans la Notification Laser n° 56, datée du 8 mai 2019. Ces rayonnements pourraient causer la cécité des personnes affectées.

NE FIXEZ PAS directement des yeux le faisceau laser et ne projetez pas la faisceau laser directement dans les yeux d'autres personnes. Ceci risquerait de causer des blessures graves aux yeux.

NE PLACEZ PAS l'instrument dans une position telle que cela permettrait à quiconque de regarder directement le faisceau laser intentionnellement ou non. Ceci risquerait de causer des blessures graves aux yeux.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que les personnes présentes aux environs de l'endroit où vous employez cet instrument sont au courant des dangers résultant de l'observation directe du faisceau laser.

Ne dirigez jamais le faisceau vers un ouvrage ayant une surface réfléchissante. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil de mesure laser sur des tôles d'acier brillantes et réfléchissantes ou sur des surfaces réfléchissantes similaires. Les surfaces réfléchissantes pourraient renvoyer le faisceau vers l'opérateur.

Avertissements généraux relatifs à la sécurité

L'utilisation des commandes, la réalisation de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles qui sont spécifiées aux présentes risquerait de causer une exposition dangereuse aux rayonnements.

N'utilisez PAS d'outils optiques tels que, sans toutefois s'y limiter, des télescopes ou des transits pour observer le faisceau laser. Ceci pourrait causer de graves blessures aux yeux.

N'UTILISEZ TOUJOURS que les accessoires qui sont recommandés par le fabricant de votre instrument. L'emploi d'accessoires qui ont été conçus pour emploi avec d'autres outils risquerait de causer des blessures graves.

Si l'équipement est utilisé d'une manière non autorisée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement risquerait d'en être affectée.

Ne laissez PAS l'outil laser dans un quelconque mode de fonctionnement sous tension (« ON ») sans surveillance. Éteignez TOUJOURS l'outil laser hors tension (« OFF ») quand vous ne vous en servez pas. Si vous laissez l'outil laser en position de fonctionnement sous tension (« ON »), cela augmente le risque que quelqu'un regarde accidentellement vers la source du faisceau laser.

NE DÉMONTÉZ PAS l'instrument. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne modifiez ce produit en aucune façon. Toute modification de cet instrument risquerait de causer une exposition dangereuse aux rayonnements.

N'utilisez pas les verres de visionnement du laser à la place de lunettes de protection. Les verres de visionnement du laser sont utilisés pour améliorer la visualisation du faisceau laser, mais ils ne protègent pas contre les rayonnements laser.

N'utilisez pas les verres de visionnement du laser en guise de lunette de soleil ou lorsque vous conduisez un véhicule. Ces verres n'assurent pas une protection complète contre les rayons UV et ils réduisent la perception des couleurs.

POSITIONNEZ TOUJOURS l'instrument de façon qu'il soit stable. La chute de l'instrument risquerait d'endommager ce dernier et/ou de causer des blessures graves à son utilisateur.

Il ne faut PAS retirer ou rendre illisibles de quelconques étiquettes d'avertissement ou de mise en garde. Le retrait de telles étiquettes augmentera le risque d'exposition à des rayonnements laser.

L'outil de mesure est protégé contre les décharges électrostatiques (DES). Si l'outil de mesure se charge électrostatiquement (p. ex., lorsqu'il est touché dans un environnement à faible humidité), il se met automatiquement hors tension. Dans ce cas, appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour remettre l'outil en marche.

Utilisation et entretien de l'outil électrique à pile

Ne rechargez la machine qu'avec le chargeur indiqué par le fabricant. Un chargeur qui est approprié pour un type de bloc-piles pourrait créer un risque d'incendie quand il est utilisé avec un autre bloc-piles.

Utilisez l'outil exclusivement avec des blocs-piles conçus spécifiquement pour celui-ci. L'emploi de tout autre bloc-piles risquerait de causer des blessures et un incendie.

Lorsque le bloc-piles n'est pas utilisé, gardez-le à une distance suffisante des autres objets en métal comme des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets en métal qui pourraient établir une connexion entre une borne et l'autre. Le court-circuitage des bornes d'une pile pourrait causer des brûlures ou un incendie.

Dans des conditions d'utilisation abusives, du liquide pourrait être éjecté de la pile; évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, lavez avec de l'eau. En cas de contact de liquide avec les yeux, consultez un professionnel de santé. Tout liquide éjecté d'une pile peut causer de l'irritation ou des brûlures.

N'utilisez pas un bloc-piles ou un outil qui est endommagé ou a été modifié. Des piles endommagées ou modifiées peuvent se comporter de façon imprévisible et causer un incendie ou une explosion pouvant entraîner des blessures.

N'exposez pas un bloc-piles ou un outil à un feu ou à une température excessive. L'exposition à un feu ou à une température supérieure à 265 °F / 130 °C pourrait causer une explosion.

Suivez toutes les instructions relatives à la charge et ne chargez pas le bloc-piles ou l'outil en dehors de la plage de température indiquée dans les instructions. Une charge dans des conditions appropriées ou à des températures en dehors de la plage spécifiée pourrait endommager la pile et augmenter le risque d'incendie.

Retirez le bloc-piles de l'outil avant d'y apporter de quelconques modifications, de changer des accessoires ou de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

Avertissements généraux relatifs à la sécurité

Ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer l'outil ou le bloc-piles, sauf conformément à ce qui est indiqué dans les instructions d'entretien et le mode d'emploi.

Sécurité de la zone de travail

Gardez votre zone de travail propre et bien éclairée. Des zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.

N'utilisez PAS l'outil laser à proximité d'enfants, et ne laissez pas des enfants se servir de l'outil laser. Ceci pourrait causer de graves blessures aux yeux.

N'utilisez PAS d'outils laser, d'attachements et d'accessoires à l'extérieur quand il y a des risques de foudre.

N'utilisez pas l'outil laser dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Des étincelles peuvent être produites par l'outil laser, ce qui pourrait enflammer la poussière ou les fumées.

Sécurité électrique

⚠ AVERTISSEMENT Les piles peuvent exploser ou fuir, causer des blessures ou un incendie. Pour réduire ce risque, suivez toujours toutes les instructions et tous les avertissements figurant sur l'étiquette et l'emballage des piles.

N'exposez PAS l'outil laser et la pile à la pluie ou à un environnement humide. La pénétration d'eau dans l'outil laser augmentera le risque d'incendie et de blessures.

NE court-circuitez PAS de bornes de piles.

NE chargez PAS de piles alcalines.

NE combinez PAS des piles usagées et des piles neuves. Remplacez toutes les piles en même temps par de nouvelles piles de la même marque et du même type.

NE combinez PAS de piles ayant des propriétés chimiques différentes.

Mettez les piles au rebut ou recyclez-les conformément aux dispositions de votre code local.

NE jetez PAS de piles dans un feu.

Gardez les piles hors de la portée des enfants.

Retirez les piles si vous pensez que vous n'utiliserez pas l'appareil pendant plusieurs mois.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie et de brûlures. Il ne faut pas ouvrir, écraser ou chauffer ce produit à plus de 158 °F / 70 °C ou l'incinérer.

Sécurité personnelle

Si un rayonnement laser atteint votre œil, fermez délibérément les yeux et détournez immédiatement la tête du faisceau.

N'apportez aucune modification à l'équipement laser.

Soyez alerte, faites preuve de vigilance et de bon sens, et observez attentivement ce que vous faites lorsque vous utilisez un outil. N'utilisez pas un outil si vous êtes fatigué(e) ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un simple moment d'inattention pendant que vous utilisez un outil pourrait causer une blessure grave ou des résultats de mesure incorrects.

Utilisez des équipements de protection. Portez toujours des équipements de protection des yeux. Des équipements de protection tels qu'un masque de protection contre la poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou un dispositif de protection de l'ouïe utilisés en fonction des conditions réduiront les risques de blessures.

Prenez des précautions lorsque vous utilisez des outils laser à proximité de sources de dangers électriques.

Aimants



Tenez les accessoires magnétiques éloignés des implants ou autres dispositifs médicaux, par exemple les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline. Les aimants produisent un champ qui peut nuire au fonctionnement des implants ou des dispositifs médicaux, ce qui pourrait avoir des conséquences médicales graves.

Maintenez l'outil, le dispositif de positionnement et la plaque de cible du laser éloignés des supports de données magnétiques et des équipements sensibles aux forces magnétiques. L'effet des aimants de l'outil et de la plaque de cible du laser peut entraîner une perte de données irréversible.

Utilisation et entretien

Utilisez l'outil correct pour votre application. L'outil correct fera le travail plus efficacement et avec plus de sécurité.

N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur de marche/arrêt ne permet pas de le mettre sous tension/hors tension. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.

Avertissements généraux relatifs à la sécurité

Rangez les outils qui ne sont pas utilisés activement hors de portée des enfants, et ne laissez aucune personne n'ayant pas lu ces instructions et ne sachant pas comment utiliser un tel outil se servir de celui-ci. Les outils sont dangereux quand ils sont entre les mains d'utilisateurs n'ayant pas reçu la formation nécessaire à leur utilisation.

Entretenez les outils. Assurez-vous que les pièces en mouvement sont bien alignées et qu'elles ne se coincent pas, qu'il n'y a pas de pièces cassées et qu'il n'existe aucune situation pouvant affecter le fonctionnement. Si l'outil est endommagé, faites-le réparer avant de vous en servir à nouveau. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.

Utilisez l'outil, les accessoires, etc., conformément à ces instructions et de la manière prévue pour le type particulier d'outil de en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles pour lesquelles il est conçu pourrait causer une situation dangereuse.

Ce produit n'est pas conçu pour une installation permanente à l'extérieur.

Service après-vente

Faites réparer votre outil par un réparateur compétent n'utilisant que des pièces de rechange identiques. Ceci assurera le maintien de la sécurité de l'outil.

Préparez un calendrier d'entretien périodique pour outil. Lors du nettoyage d'un outil, veillez à ne pas démonter une partie quelconque de l'outil étant donné que des fils internes pourraient avoir été déplacés, être pincés ou avoir été montés de façon incorrecte. Certains produits de nettoyage tels que l'essence, le tétrachlorure de carbone, l'ammoniac, etc. peuvent endommager les pièces en plastique.

Avertissements supplémentaires concernant la sécurité

Mise au rebut

Cette section fait partie de l'engagement de Robert Bosch Tool Corporation à préserver notre environnement et à conserver nos ressources naturelles.

Mise au rebut de outil

Ne jetez pas les outils électriques et les piles/batteries rechargeables avec les ordures ménagères !

Mise au rebut des piles

Ne tentez pas de dé-sassembler le bloc-piles ou d'enlever tout composant faisant saillie des bornes de piles, ce qui peut provoquer un incendie ou des blessures. Avant la mise au rebut, protégez les bornes exposées à l'aide d'un ruban isolant épais pour prévenir le court-circuitage.

Piles lithium-ion



Si le produit est équipé d'une pile lithium-ion, la pile doit être ramassée, recyclée ou mise au rebut d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement.

Le sceau RBRC de recyclage des piles, homologué par l'EPA (Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis), qui se trouve sur les piles au lithium-ion (Li-ion) indique que Robert Bosch Tool Corporation participe volontairement à un programme industriel de ramassage et de recyclage de ces piles au terme de leur vie utile, pourvu qu'elles soient mises hors service aux États-Unis ou au Canada. Le programme du RBRC offre une alternative pratique à la mise des piles au Li-ion usées au rebut ou au ramassage d'ordures municipal, ce qui pourrait être interdit dans votre région.

Veillez appeler le 1-800-8-BATTERY pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage des piles au Li-ion et sur les restrictions ou interdictions de mise au rebut qui s'appliquent à votre région ou renvoyez vos piles à un Centre de Service Bosch/Dremel pour recyclage. La participation de Robert Bosch Tool Corporation à ce programme s'insère dans le contexte de notre engagement à préserver notre environnement et à conserver nos ressources naturelles.

Bluetooth®

N'utilisez pas l'outil laser avec Bluetooth® à proximité de stations-service, d'usines de produits chimiques, d'endroits où il existe un risque d'explosion et d'autres endroits exposés. N'utilisez pas l'outil laser avec Bluetooth® dans des avions. N'utilisez pas l'outil laser avec Bluetooth® à proximité de dispositifs médicaux. Évitez toute utilisation à proximité immédiate du corps humain pendant des périodes prolongées. Lorsque vous utilisez l'outil laser avec Bluetooth®, des interférences avec d'autres dispositifs et systèmes, des avions et des

dispositifs médicaux (p. ex., stimulateurs cardiaques, prothèses auditives) peuvent se produire.

La marque du mot Bluetooth® et les logos correspondants sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Robert Bosch Tool Corporation est effectuée sous licence.

Mise en garde de la FCC

Le fabricant n'est pas responsable des perturbations radioélectriques causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur de se servir de ce matériel. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son exploitation est sujette au respect de deux conditions :

- 1) Cet appareil ne risque pas de causer des interférences nuisibles ; et
- 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : ce matériel a été testé et il a été démontré qu'il respecte les limites fixées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des perturbations nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune perturbation ne résultera d'une installation particulière.

Si ce matériel cause des perturbations radioélectriques nuisibles affectant la réception de la radio ou de la télévision – ce qui peut être déterminé en mettant ce matériel sous tension et hors tension – l'utilisateur devrait essayer de remédier à de telles perturbations en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changer l'orientation de l'antenne de réception ou la placer à un autre endroit.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel dans une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Toute modification ou tout changement non approuvé expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

ISDE Canada

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Utilisation prévue

Le niveau laser est conçu pour établir et contrôler exactement les profils de hauteur horizontale, les lignes verticales et les alignements.

Le niveau laser peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Données techniques

Numéro de l'article	GRL18V-4-34CVG
Plage de travail (diamètre) avec récepteur laser ¹	1500 pi (400 m)
Précision de nivellement à 100 pi (30 m) ²³ <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal • Vertical 	±1/16 po (±1.5 mm) ±1/8 po (±3 mm)
Plage d'autocalage	±15 % (±8.5°)
Fonctionnement en pente sur un seul axe	±15 % (±8.5°)
Max. altitude	16404 pi (5000 m)
Vitesse rotationnelle ⁴	150 / 600 /min
Angle de balayage pour fonctionnement de l'angle de balayage	0° / 10° / 25° / 50°
Humidité relative de l'air max.	90 %
Degré de pollution selon la norme CEI 61010-1 ⁵	2
Classe laser	2
Type de laser	< 3.82 mW, 500 - 540 nm
Divergence de la ligne laser	< 1.5 mrad (angle complet)
Puissance de sortie (faisceau rotatif)	< 3.82 mW
Durée d'impulsion et taux de répétition (faisceau rotatif)	< 4.6 ms, ≥ 150/min
Puissance de sortie (faisceau fixe)	< 1 mW
Récepteur laser recommandé	LR20
Montage sur trépied	5/8 po
Alimentation électrique de l'outil laser <ul style="list-style-type: none"> • Batterie rechargeable (Li-ion)⁶ • Piles non rechargeables (manganèse alcalin) 	18 V 4 x 1.5 V LR14 (C) (avec adaptateur de batterie BA18-C)
Dimensions	8.9 x 8.4 x 10.9 po (226 x 213 x 276 mm)
Type de protection ⁷	IP66
Niveau laser Bluetooth® <ul style="list-style-type: none"> • Class • Compatibilité⁸ • Gamme de signaux⁹ • Plage de fréquence de fonctionnement • Max. puissance d'émission 	1 Bluetooth® 5.2 (Faible énergie) 131 pi (40 m) 2402-2480 MHz 3.3 mW
Smartphone Bluetooth® <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilité • Système opérateur 	Android 4.3 (et au-dessus) iOS 7 (et au-dessus)
Température de service ¹⁰	+14 °F à +122 °F (-10 °C à +50 °C)
Température de stockage	-4 °F à +122 °F (-20 °C à +50 °C)







Données techniques

Numéro de l'article	GRL18V-4-34CVG
Plage de température de charge autorisée	+32 °F à +95 °F (0 °C à +35 °C)
Piles recommandées (≤ 4 Ah) ¹¹	BAT612, GBA18V-20, GBA18V-40, EXBA18V-40
Chargeurs recommandés	BC1880, GAL12V/18V-80, GAL18V6-80, GAX1218V-30, GAL18V-000 - GAL18V-999, EXAL18V-000 - EXAL18V-999

1. La plage de travail peut être réduite par des conditions environnementales défavorables (par exemple la lumière directe du soleil).
2. À 68 °F (20 °C).
3. Le long des axes.
4. La vitesse de rotation ne peut être modifiée que via l'application Bosch Leveling Remote.
5. Seuls les dépôts non conducteurs se produisent, ce qui entraîne une conductivité temporaire occasionnelle causée par la condensation.
6. Le niveau laser n'est compatible qu'avec les blocs-piles Bosch de 18 V avec 4,0 Ah ou moins.
7. Avec le cache du compartiment des piles fermé et bien verrouillé
8. Lors de l'utilisation d'appareils Bluetooth® Low Energy, il peut ne pas être possible d'établir une connexion en fonction du modèle et du système d'exploitation. Les appareils Bluetooth® doivent prendre en charge le profil SPP.
9. La plage du signal peut varier considérablement en fonction des conditions externes, y compris l'appareil récepteur utilisé. La gamme Bluetooth® peut être considérablement plus faible à l'intérieur de pièces fermées et à travers des barrières métalliques (par exemple, murs, étagères, étuis, etc.).
10. Dépend de la batterie utilisée.
11. Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à www.boschtools.com.




Symboles

Important : Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur votre outil. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. L'interprétation correcte de ces symboles vous aidera à mieux utiliser votre outil et à vous en servir plus efficacement et en toute sécurité.

Symbole	Désignation/Explication
V	Volts (tension)
A	Ampères (courant)
Hz	Hertz (fréquence, cycles par seconde)
W	Watt (puissance)
pi	Pieds (dimension)
po	Pouces (dimension)
m	Mètres (dimension)
mm	Millimètre (dimension)
mrad	Milliradian (mesure d'angle)
lbs	Livres (poids)
kg	Kilogrammes (poids)
min	Minutes (temps)
s	Secondes (temps)
°F	Fahrenheit (température)
°C	Celsius (température)
.../min	Tours ou mouvement alternatif par minute (tours, coups, vitesse en surface, orbites, etc., par minute)
---	Courant continu (type ou caractéristique du courant)
	Bluetooth®
	Ce symbole indique la présence d'un champ magnétique.
	Avertit l'utilisateur de la présence d'un rayonnement laser.
	Alerte l'utilisateur pour lui dire de ne PAS regarder directement la source du faisceau laser et de ne pas projeter le faisceau laser directement dans les yeux d'une autre personne.
	Alerte l'utilisateur pour lire le mode d'emploi.
	Alerte l'utilisateur pour lui demander de porter un dispositif de protection des yeux.


Symboles

Important : Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur votre outil. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. L'interprétation correcte de ces symboles vous aidera à mieux utiliser votre outil et à vous en servir plus efficacement et en toute sécurité.

Symbole	Désignation/Explication
	Désigne un programme de recyclage des piles Li-ion.
	Ce symbole indique que cet outil est répertorié par la Canadian Standards Association, et qu'il est conforme aux normes des États-Unis et du Canada.
	Ce symbole indique que l'appareil respecte les règles de la FCC.

Familiarisez-vous avec votre laser rotatif GRL18V-4-34CVG

Fig. 1

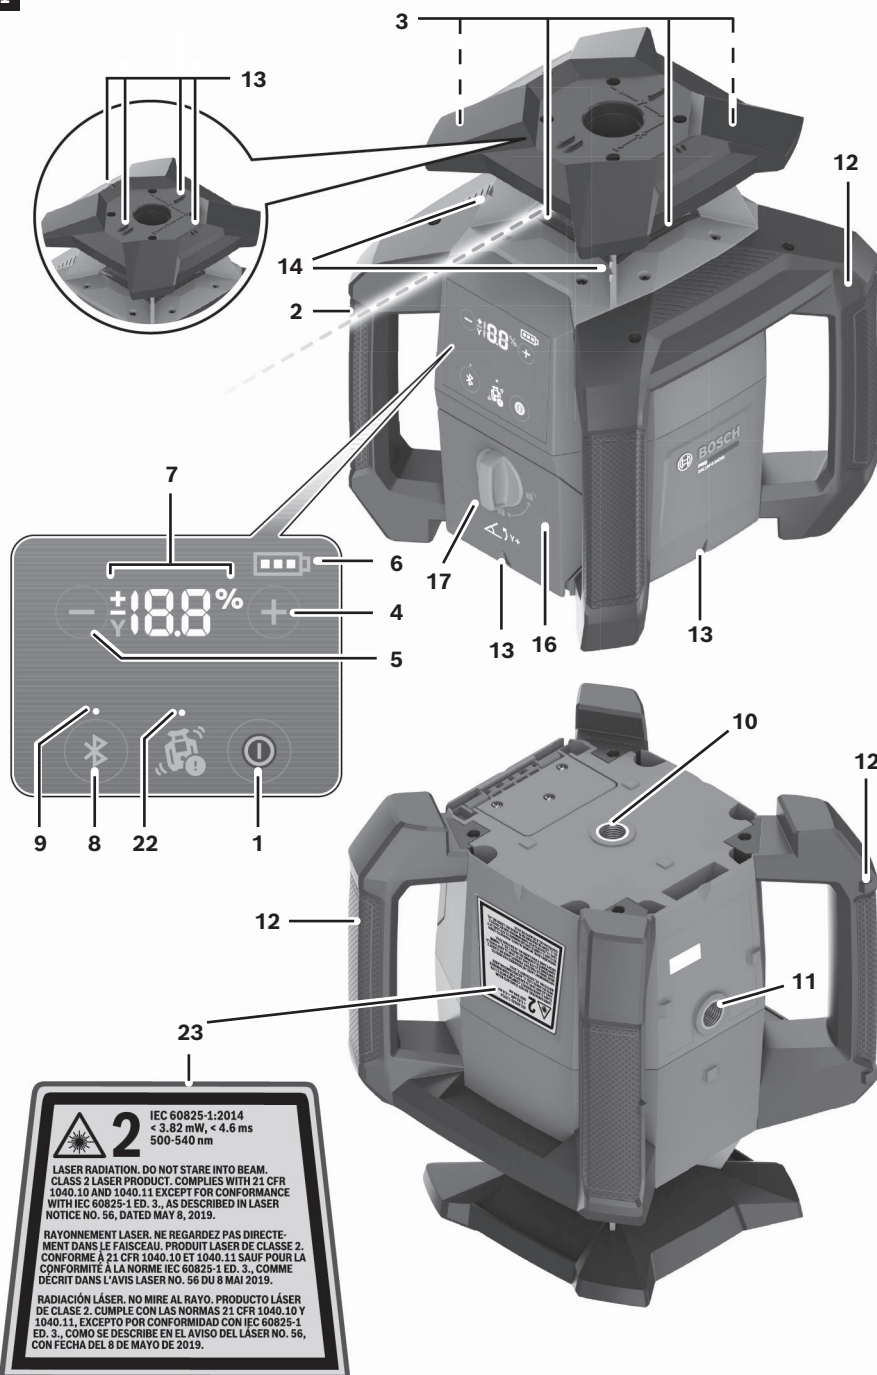

2 IEC 60825-1:2014
 < 3.82 mW, < 4.6 ms
 500-540 nm

LASER RADIATION. DO NOT STARE INTO BEAM.
 CLASS 2 LASER PRODUCT, COMPLIES WITH 21 CFR
 1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR CONFORMANCE
 WITH IEC 60825-1 ED. 3, AS DESCRIBED IN LASER
 NOTICE NO. 56, DATED MAY 8, 2019.

RAYONNEMENT LASER. NE REGARDEZ PAS DIRECTE-
 MENT DANS LE FAISCEAU. PRODUIT LASER DE CLASSE 2,
 CONFORME À 21 CFR 1040.10 ET 1040.11 SAUF POUR LA
 CONFORMITÉ À LA NORME IEC 60825-1 ED. 3, COMME
 DECRIT DANS L'AVIS LASER NO. 56 DU 8 MAI 2019.

RADIACIÓN LÁSER. NO MIRE AL RAYO. PRODUCTO LÁSER
 DE CLASE 2, CUMPLE CON LAS NORMAS 21 CFR 1040.10 Y
 1040.11, EXCEPTO POR CONFORMIDAD CON IEC 60825-1
 ED. 3, COMO SE DESCRIBE EN EL AVISO DEL LASER NO. 56,
 CON FECHA DEL 8 DE MAYO DE 2019.

Familiarisez-vous avec votre laser rotatif GRL18V-4-34CVG

Fig. 2


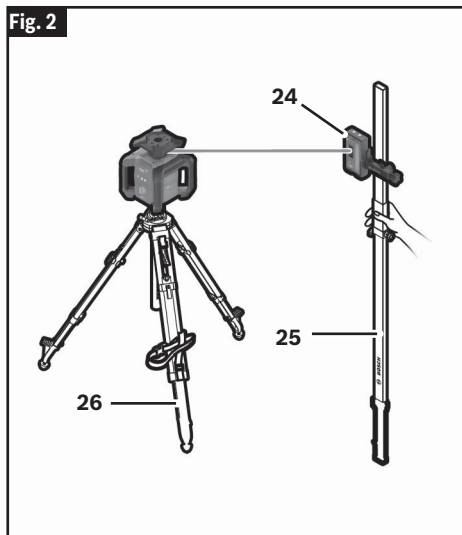


Fig. 3

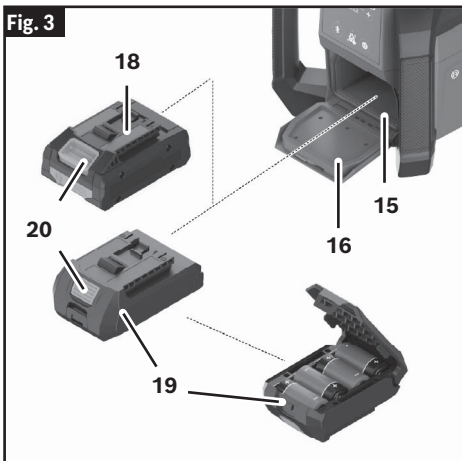

- 1 Bouton de marche/arrêt
- 2 Faisceau laser variable
- 3 Orifice de sortie du faisceau laser
- 4 Bouton de pente vers le haut (+)
- 5 Bouton de pente vers le bas (-)
- 6 Indicateur de charge des piles
- 7 Indicateur d'angle de la pente
- 8 Bouton Bluetooth®
- 9 Indicateur de Bluetooth®
- 10 Support de montage sur trépied de 5/8 po (Horizontal)
- 11 Support de montage sur trépied de 5/8 po (Vertical)
- 12 Poignée de transport
- 13 Guides de visée (Horizontal)
- 14 Guides de visée (Vertical)
- 15 Compartiment des piles
- 16 Couvercle du compartiment des piles
- 17 Mécanisme de verrouillage du couvercle du compartiment des piles
- 18 Bloc-piles
- 19 Adaptateur de pile (BA18-C)
- 20 Bouton d'éjection pour la pile rechargeable / l'adaptateur de pile
- 21 Mécanisme de verrouillage de l'adaptateur de piles
- 22 Voyant d'alerte fonction anti-chocs
- 23 Étiquette d'avertissement relative au laser
- 24 Récepteur laser
- 25 Tige de mesure
- 26 Trépied

Préparation

Alimentation de l'outil laser

L'outil laser peut être utilisé soit avec des piles alcalines C (LR14) disponibles dans le commerce, soit avec le bloc-piles au lithium-ion rechargeable Bosch mentionné dans la section technique de ce mode d'emploi.

Fonctionnement avec les blocs-piles au lithium-ion rechargeable Bosch

(Fig. 4)

AVERTISSEMENT Suivez tous les avertissements et toutes les instructions du mode d'emploi du chargeur de piles Bosch avant d'utiliser le bloc-piles. Une utilisation ou une recharge inappropriée du bloc-piles peut augmenter le risque d'incendie, de blessures et de dommages matériels.

AVERTISSEMENT N'utilisez que des blocs-piles au lithium-ion rechargeables Bosch recommandés dans la section de ce mode d'emploi contenant les données techniques. L'utilisation de tout autre bloc-piles peut augmenter le risque d'incendie, de blessure et de dommages matériels.

AVERTISSEMENT Retirez les piles de l'outil lorsque vous avez l'intention de ne pas vous en servir pendant une période prolongée. Quand elles sont laissées inutilisées pendant des périodes prolongées, les piles risquent de se corroder et de se décharger.



AVERTISSEMENT N'utilisez que des chargeurs Bosch recommandés dans la section de ce mode d'emploi contenant les données techniques. L'utilisation de tout autre chargeur peut augmenter le risque d'incendie, de blessure et de dommages matériels.

Remarque : Le bloc-piles est fourni partiellement chargé. Pour s'assurer que le bloc-piles est chargé à sa pleine capacité, chargez complètement le bloc-piles dans le chargeur de piles avant de vous en servir pour la première fois.



Le bloc-piles au lithium-ion **18** est protégée contre les décharges profondes par le système de protection électronique des cellules (ECP / Electronic Cell Protection). Un circuit de protection désactive le niveau laser lorsque les piles sont déchargées.

Ne réactivez pas le niveau laser après qu'il a été désactivé par le circuit de protection. Ceci peut endommager les piles.

Pour insérer le bloc-piles chargé **18**:

1. Tournez le mécanisme de verrouillage du cache du compartiment des piles **17** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position déverrouillée  et ouvrez le cache du compartiment des piles **16**.
2. Alignez le bloc-piles **18** et faites-le glisser dans le compartiment des piles **15** jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne forcez pas.
3. Fermez le cache du compartiment des piles **16** et tournez le mécanisme de verrouillage du cache du compartiment des piles **17** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position verrouillée .

Pour retirer le bloc-piles **18** :

1. Tournez le mécanisme de verrouillage du cache du compartiment des piles **17** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position déverrouillée  et ouvrez le cache du compartiment des piles **16**.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection **20** sur le bloc-piles **18**.
Un mécanisme de relâchement pousse le bloc-piles rechargeable **18** légèrement hors du compartiment des piles **15** pour en faciliter l'accès.
3. Tirez sur le bloc-piles **18** pour le faire sortir de l'orifice d'insertion des piles **15**. Ne forcez pas pour faire ceci.
4. Fermez le cache du compartiment des piles **16** et tournez le mécanisme de verrouillage du cache du compartiment des piles **17** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position verrouillée .

Fonctionnement avec des piles non rechargeables LR14 (C)

(Fig. 4, Fig. 5)

AVERTISSEMENT L'adaptateur de pile BA18-C n'est conçu que pour un emploi dans les outils laser Bosch spécialement désignés à cet effet, et il ne doit pas être utilisé avec des outils électriques.


Pour faire fonctionner l'outil avec des piles non rechargeables, des piles alcalines au manganèse sont insérées dans l'adaptateur de pile BA18-C **19**.

Pour insérer les piles non rechargeables dans l'adaptateur de pile **19** :

1. Soulevez le mécanisme de verrouillage de l'adaptateur de piles **21** et ouvrez le cache du compartiment des piles **16**.

Préparation

Fig. 4

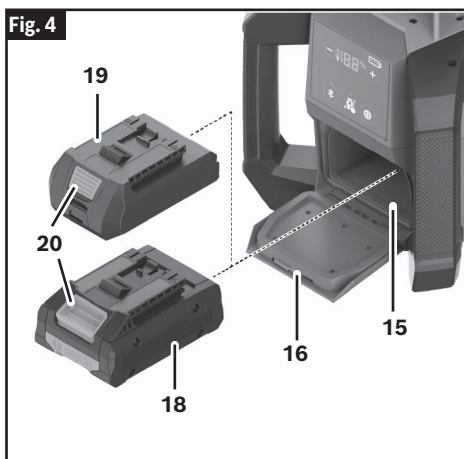

- Alignez l'adaptateur de piles BA18-C 19 et faites-le glisser dans le compartiment des piles 15 jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'enclenche. Ne forcez pas.
- Fermez le cache du compartiment des piles 16 et tournez le mécanisme de verrouillage du cache du compartiment des piles 17 dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position verrouillée

Pour retirer l'adaptateur de pile rechargeable BA18-C 19 :

- Tournez le mécanisme de verrouillage du cache du compartiment des piles 17 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position déverrouillée et ouvrez le cache du compartiment des piles 16.
- Appuyer sur le bouton d'éjection 20 de l'adaptateur de piles BA18-C 19.


Un mécanisme d'éjection poussera l'adaptateur des piles 19 légèrement en dehors du compartiment des piles 15 pour en faciliter l'accès.

- Retirez l'adaptateur des piles 19 du compartiment des piles 15. Ne forcez pas pour faire ceci.
- Fermez le cache du compartiment des piles 16 et tournez le mécanisme de verrouillage du cache du compartiment des piles 17 dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position verrouillée .

Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez que des piles de la même marque avec une capacité identique.

Retirez les piles de l'outil laser et les piles alcalines au manganèse de l'adaptateur lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes. Si vous laissez l'outil de mesure pendant des périodes prolongées avec les piles à l'intérieur, les piles risquent de se corroder et de se décharger toutes seules.

Fig. 5

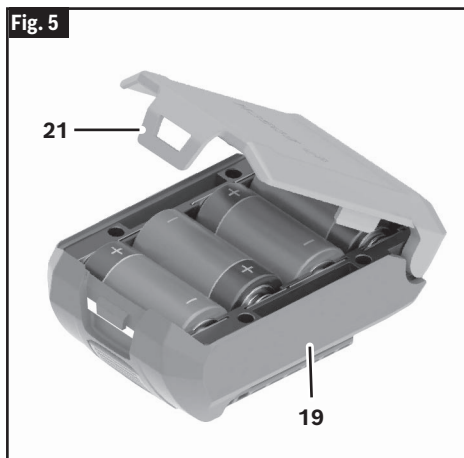

- Placez les piles non rechargeables dans l'adaptateur de pile BA18-C 19.

Lors de l'insertion des piles non rechargeables, assurez-vous que la polarité est correcte en fonction de l'illustration qui se trouve à l'intérieur de l'adaptateur de pile 19.

- Fermez le cache de l'adaptateur de pile BA18-C 19 de manière à ce qu'il s'enclenche.

Pour insérer l'adaptateur de pile 19 :

- Tournez le mécanisme de verrouillage du cache du compartiment des piles 17 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position déverrouillée et ouvrez le cache du compartiment des piles 16.

Indicateur de charge de la pile

L'indicateur de charge des piles 6 montre le niveau de charge du bloc-piles ou des piles.

Indicateur	Capacité
	60 - 100 %
	30 - 60 %
	5 - 30 %
	0 - 5 %

Remplacez immédiatement un bloc-piles 18 défectueux ou des piles déchargées.

Opération

Mise en service

- N'exposez pas l'outil à des températures extrêmes ou à des variations considérables de la température. Par exemple, ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule pendant une période prolongée. En cas de variations importantes de la température, attendez que l'outil s'ajuste à la température ambiante avant de le mettre en marche. En cas de températures extrêmes ou de variations de la température, la précision de l'outil de mesure pourrait être affectée.
- Évitez les grands chocs et faites attention de ne pas laisser tomber l'outil. Effectuez toujours une vérification de l'exactitude avant de continuer à travailler si le niveau laser a été soumis à des influences externes graves (voir « Vérification de l'exactitude du niveau laser » à la page 53).

⚠ AVERTISSEMENT Si le phare se casse après être tombé, les éclats de verre risquent de causer un danger de lacération et l'appareil risque de perdre sa classification IP. Contactez immédiatement le service à la clientèle.

Configuration du niveau laser

(Fig. 6)

Positionnez le niveau laser sur une surface stable dans la position horizontale ou verticale, montez-le sur le trépied **26** ou sur le support mural **27** avec le dispositif d'alignement.

En raison de son degré élevé d'exactitude pour la mise à niveau, le niveau laser est très sensible aux chocs, aux vibrations et aux changements de position. Veillez donc à ce que le niveau laser soit stable afin d'éviter toute interruption du fonctionnement causée par le déclenchement de la fonction d'avertissement de choc.

Activation et désactivation

⚠ AVERTISSEMENT Ne laissez pas l'outil actif sans surveillance, et éteignez l'outil quand vous aurez fini de l'utiliser. D'autres personnes risqueraient d'être aveuglées par le faisceau laser.

⚠ AVERTISSEMENT Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux, et ne regardez pas le faisceau laser vous-même, même depuis un endroit éloigné.

Remarque : Après la première fois que l'outil est activé et avant que vous ne commenciez à travailler, vous devriez toujours effectuer une vérification de l'exactitude (voir

Fig. 6



Position horizontale

Position verticale

« Vérification de l'exactitude du niveau laser » à la page 53).

Pour **activer** le niveau laser, appuyez sur le bouton d'activation/de désactivation **1**.

Pour **éteindre** l'outil laser, appuyez sur le bouton de marche/arrêt **1** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** s'éteigne (environ 1,5 seconde).

Immédiatement après la mise en marche, le nivellement commence automatiquement et est indiqué par « 0,0 % » clignotant en vert sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** (voir « Mise à niveau automatique » à la page 51). Le faisceau laser commence à tourner au bout de quelques secondes.

Lorsque le nivellement a été effectué avec succès, l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** s'allume en vert en continu.

Fonction d'arrêt automatique

Le niveau laser s'éteint automatiquement pour préserver la durée de vie des piles dans les situations suivantes :

Cause	Action
L'outil de mesure reste en dehors de la plage de nivellement automatique pendant plus de 10 minutes.	Placez le niveau laser sur une surface stable, puis remettez-le en marche.
L'avertissement relatif aux chocs est activé pendant plus de 10 minutes.	Remettez le niveau laser en marche et confirmez la position du faisceau laser.
Un dysfonctionnement du matériel s'est produit. (L'indicateur d'angle d'inclinaison 7 clignote alternativement entre « ER » et « 03 » en rouge.)	Nous recommandons de contacter le centre de service après-vente Bosch.

Opération

Cause	Action
La température de fonctionnement maximale autorisée est dépassée. (Les informations affichées clignotent 3 fois avant que le niveau laser ne s'éteigne.)	Laissez l'outil de mesure refroidir jusqu'à la température indiquée dans la section intitulée « Données techniques » à la page 39 avant de le remettre en marche.

Télécommande par le biais de l'application Bosch Leveling Remote App

Le niveau laser est pourvu d'un module Bluetooth® qui utilise la technologie radio pour activer la télécommande par le biais d'un téléphone ayant une interface Bluetooth®.

L'application **Bosch Leveling Remote App** (appli) est nécessaire pour utiliser cette fonction. Vous pouvez la télécharger dans la boutique des applications de votre dispositif (Apple App Store, Google Play Store).

Vous trouverez des informations sur les spécifications du système pour une connexion Bluetooth® sur le site Web de Bosch à www.bosch-pt.com.

Si un contrôle à distance par le biais de Bluetooth® est utilisé, de mauvaises conditions de réception peuvent causer des retards dans les transmissions entre le dispositif mobile et le niveau laser.

⚠ AVERTISSEMENT **N'activez pas le laser à distance distance en utilisation l'appli Bosch sans connaître la ligne de visée vers l'outil laser.** La projection soudaine du faisceau laser brillant peut augmenter le risque de blessure ou de dommages aux biens.

Assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve directement sur la trajectoire du faisceau laser avant d'activer le laser à distance.

Les fonctions suivantes nécessitent l'utilisation de **l'application Bosch Leveling Remote** :

- Mode de fonctionnement de l'angle de balayage
- Mode de fonctionnement des points
- Modification de la vitesse de rotation
- Activation ou désactivation du mode veille

L'application Bosch Leveling Remote peut également être utilisée avec les fonctions suivantes :

- Fonctionnement avec l'inclinaison dans la position horizontale
- Fonctionnement en mettant le plan de rotation dans la position verticale

- Fonctionnement manuel
- Activation ou désactivation de la fonction d'avertissement relatif aux chocs
- Étalonnage

Pour activer Bluetooth®

Suivez cette procédure pour connecter un appareil mobile qui a déjà été apparié.

1. Lorsque le niveau laser est allumé, appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth® **8**.
L'indicateur Bluetooth® **9** clignotera alors lentement.
2. Assurez-vous que l'interface Bluetooth® est activée sur votre dispositif mobile.
3. Cliquez sur « Connecter » dans l'application pour sélectionner le niveau laser approprié.
4. Le niveau laser se connectera automatiquement à un appareil mobile préalablement apparié.
5. Une connexion établie est indiquée par un éclairage continu sur l'indicateur Bluetooth® **9**.

La connexion entre le dispositif mobile et le niveau laser est établie après l'activation de l'application Bosch.

La connexion Bluetooth® peut être interrompue si la distance entre le niveau laser et le dispositif mobile est excessive ou est bloquée, et s'il existe des sources d'interférence électromagnétique. Dans ce cas, une nouvelle tentative d'établissement d'une connexion commencera automatiquement.

Pour appairer un appareil mobile avec le niveau laser pour la première fois

1. Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth® **8**.
2. Ouvrez **l'application Bosch Leveling Remote** sur l'appareil mobile.
3. Choisissez le niveau laser approprié.
4. L'indicateur Bluetooth® **9** clignotera alors lentement pour indiquer que l'appareil est prêt à être apparié.
5. Appuyez sur le bouton Bluetooth® **8** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth® **9** commence à clignoter rapidement.
6. Sélectionnez « Appairer » ou « Confirmer » sur votre appareil mobile.
7. Une connexion établie est indiquée par un éclairage continu sur l'indicateur Bluetooth® **9**.
8. Confirmez la connexion établie sur votre appareil mobile. Le laser rotatif GRL18V-4-34CVG apparaîtra

Opération

alors en haut de l'**application Bosch Leveling Remote**.

- Si aucune connexion n'est établie dans les 30 secondes, le processus d'appariement sera annulé. L'indicateur Bluetooth® **9** clignotera alors lentement.

Pour désactiver Bluetooth®

- Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth® **8**.
- L'indicateur Bluetooth® **9** s'éteindra alors.

Le réglage Bluetooth® est sauvegardé lorsque le niveau laser est éteint, puis rallumé.

Pour désappairer tous les appareils mobiles

Le niveau laser peut être réinitialisé conformément aux réglages d'usine. Ce processus efface toutes les données de connexion dans l'outil de mesure.

- Assurez-vous que le niveau laser n'est pas connecté à un appareil mobile à ce moment-là.

Si une connexion précédente existe toujours, désactivez ou déconnectez la connexion Bluetooth® sur l'appareil mobile.

- Mettez le niveau laser en marche.
- Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth® **8**.
L'indicateur Bluetooth® **9** clignotera alors lentement.
- Appuyez simultanément sur le bouton Bluetooth® **8** et sur le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5** et maintenez-les enfoncés pendant cinq secondes.

L'indicateur Bluetooth® **9** s'allumera alors brièvement avant de s'éteindre.

Pour connecter un appareil mobile à l'avenir, suivez les instructions de la section intitulée « Pour appairer un appareil mobile avec le niveau laser pour la première fois » à la page 48.

Mise à jour du logiciel du niveau laser

L'**application Bosch Leveling Remote** vous fera savoir si une mise à jour du logiciel est disponible pour le laser GRL18V-4-34CVG.

Pour installer une mise à jour disponible, suivez les instructions de l'**application Bosch Leveling Remote**.

Pendant la mise à jour, tous les boutons seront désactivés, le faisceau laser s'éteindra et l'indicateur Bluetooth® **9** clignotera.

Mode de veille

⚠ AVERTISSEMENT Ne désactivez pas le mode de veille à distance sans connaître la ligne de visée vers l'outil laser. La projection soudaine du faisceau laser brillant peut augmenter le risque de blessure ou de dommages aux biens.

Pendant les pauses durant le travail, vous pouvez régler l'outil de mesure sur le mode de veille. Tous les réglages seront sauvegardés et la fonction d'avertissement relatif aux chocs restera active.

Le mode veille nécessite l'utilisation de l'**application Bosch Leveling Remote**. Pour activer ou désactiver le mode veille, réglez le commutateur « Mode veille » sous « Réglages de l'appareil » dans l'application.

Lorsque le mode veille est activé, l'indicateur d'angle d'inclinaison **7**, l'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** et l'indicateur de charge des piles **6** clignotent une fois toutes les cinq secondes.

Lorsque le téléphone intelligent connecté est à portée, l'indicateur Bluetooth® **9** s'allume en bleu en continu.

Si la connexion avec le téléphone intelligent est interrompue, l'indicateur Bluetooth® **9** clignote. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt **1** du niveau laser pour quitter le mode veille lorsque la connexion avec le téléphone intelligent est interrompue.

Opération

Fig. 7


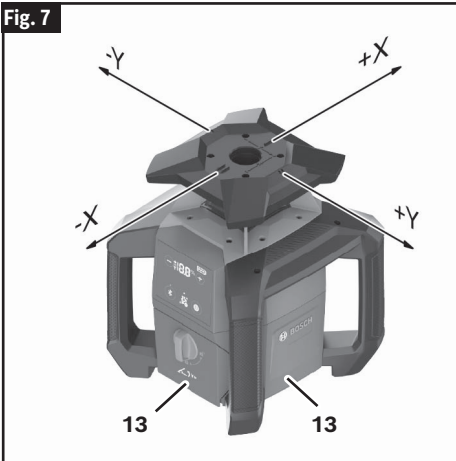


Fig. 8

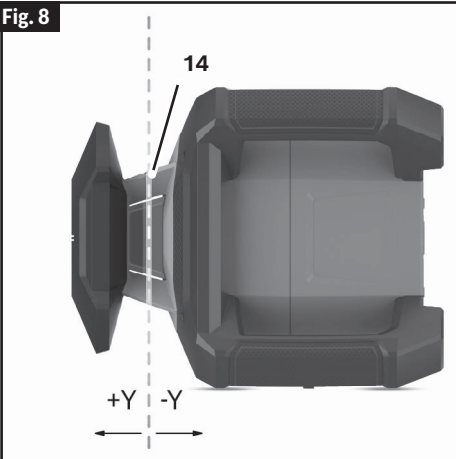

Modes de fonctionnement

Alignement des axes des X et des Y

(Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)


L'alignement des axes des X et des Y est marqué sur le boîtier en dessus de la tête de rotation. Le niveau laser peut être aligné le long des axes en utilisant les guides de visée **13** et **14**.

Les guides de visée (horizontaux) **13** sont conçus pour être utilisés dans le mode de fonctionnement horizontal. Les guides de visée inférieurs **13** sont utilisés pour effectuer un alignement approximatif (Fig. 7). Pour obtenir un alignement plus précis, utilisez les guides de visée **13** situés en haut du laser rotatif (Fig. 9).

Les guides de visée latéraux (verticaux) **14** sont conçus pour être utilisés dans le mode de fonctionnement vertical.

50

Fig. 9

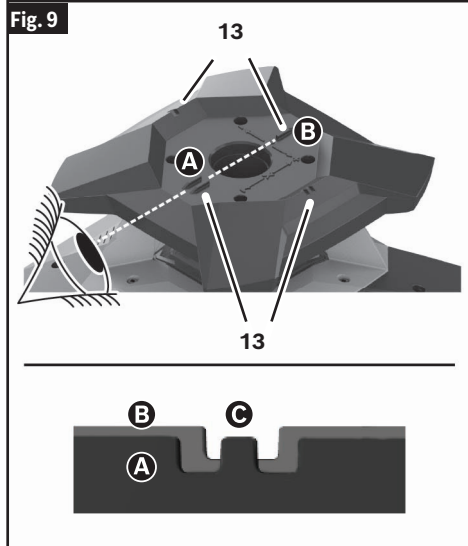

Pour utiliser les guides de visée **13** ou **14**, placez vos yeux au niveau du guide avec deux lignes **A**, et regardez vers le guide avec une ligne **B**. Le point où l'arête entre les deux lignes croise l'espace de la ligne unique **C** est votre point de centrage lors de l'alignement dans les applications avec inclinaison.

Mettez l'outil de mesure hors tension lorsque vous l'alignez à l'aide des repères situés au-dessus de la tête de rotation ou des guides de visée latéraux **13** ou **14**. Le fait de fixer des yeux le faisceau laser peut endommager les yeux.

Présentation générale des modes de fonctionnement

Tous les trois modes de fonctionnement sont possibles lorsque le niveau laser est en position horizontale ou en position verticale.

Le fonctionnement avec l'angle de balayage et des points nécessite l'utilisation de l'application Bosch Leveling Remote.

Fonctionnement rotatif



Le fonctionnement rotatif est particulièrement recommandé lors de l'utilisation du récepteur laser. Il est possible de sélectionner différentes vitesses de rotation à l'aide de l'application **Bosch Leveling Remote**.

Opération

Fonctionnement de l'angle de balayage



Dans ce mode de fonctionnement, le faisceau laser variable **2** se déplace dans un angle d'ouverture prédéfini. Ceci augmente la visibilité du faisceau laser par rapport au fonctionnement rotatif. Vous pouvez sélectionner plusieurs angles d'ouverture différents.

Fonctionnement par points



Dans ce mode de fonctionnement, la meilleure visibilité du faisceau laser variable **2** peut être atteinte. Par exemple, il est utilisé pour projeter facilement des hauteurs ou pour vérifier des lignes de construction.

L'utilisation de l'angle de balayage et de points ne convient pas au récepteur laser.

Fonctionnement rotatif

Chaque fois après son activation, l'outil de mesure est dans le mode de fonctionnement rotatif avec la vitesse de rotation standard (600/min).

Pour passer du fonctionnement avec un angle de balayage au fonctionnement rotatif, changez le mode actif dans l'**application Bosch Leveling Remote** d'« Angle de balayage » à « Rotation ».

Pour modifier la vitesse de rotation, cliquez sur « Vitesse de rotation » dans l'**application Bosch Leveling Remote**. La vitesse de rotation peut être réglée à 150 ou 600 tr/min.

La vitesse réglée est indiquée sur l'**application Bosch Leveling Remote**.

Lors du travail avec le récepteur laser, il faut choisir la vitesse de rotation la plus élevée. Si vous ne travaillez pas avec le récepteur laser, réduisez la vitesse de rotation pour améliorer la visibilité du faisceau laser.

Fonctionnement de l'angle de balayage/ Fonctionnement par points

Le fonctionnement avec un angle de balayage et des points nécessite l'utilisation de l'**application Bosch Leveling Remote**.

Pour passer à un fonctionnement avec un angle de balayage ou avec des points, modifiez le mode actif dans l'**application Bosch Leveling Remote** de « Rotation » à « Angle de balayage ».

Pour modifier l'angle d'ouverture, sélectionnez l'angle d'ouverture souhaité sous « Angle de balayage » dans l'**application Bosch Leveling Remote**.

Réduisez l'angle d'ouverture à 0° pour passer en mode de fonctionnement avec des points. Réglez l'angle d'ouverture sur « désactivé » dans l'application pour revenir à un fonctionnement à 360°.

Remarque : En raison de l'inertie, il est possible que le laser se déplace légèrement au-delà du point final de la ligne laser.

Rotation de l'angle de balayage/d'un point à l'intérieur du plan de rotation :

Dans le mode de fonctionnement avec l'angle de balayage et les points, la ligne laser ou le point laser peut être positionné dans le plan de rotation du laser. La rotation jusqu'à 360° est possible.

Pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, utilisez les flèches situées à côté de « Déplacement » dans les paramètres de l'« Angle de balayage » de l'**application Bosch Leveling Remote**.

Mise à niveau automatique

Après la mise en marche, le niveau laser commence automatiquement sa mise à niveau dans une plage d'environ $\pm 15\%$ (environ $\pm 8,5^\circ$).

Lorsque le nivellement commence, « 0,0 % » clignote en vert sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7**. Le faisceau laser commence à tourner au bout de quelques secondes.

Lorsque le nivellement a été effectué avec succès, l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** s'allume en vert en continu.

- « 0,0 % » apparaît lorsque le niveau laser est en **position horizontale**.
- « -- » apparaît lorsque le niveau laser est en **position verticale**.

Si le niveau laser est incliné de plus de 15 %, la mise à niveau ne sera plus possible. L'indicateur d'angle d'inclinaison **7** fait clignoter alternativement les moitiés supérieure et inférieure de « 100 » en rouge.

Repositionnez le niveau laser et attendez qu'il se remette de niveau. Si l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** continue de clignoter, appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt **1** pour faire redémarrer le nivellement.

Changements de positions

Lorsque le niveau laser est bien mis à niveau, il contrôle continuellement la position horizontale et la position verticale. En cas de changement de position, la fonction d'avertissement relatif aux chocs est activée. Voir «

Opération

Fonction d'avertissement en cas de choc » à la page 52 pour plus d'informations..

Le modèle GRL18V-4-34CVG détectera automatiquement la position horizontale ou verticale. Pour **changer entre la position horizontale et la position verticale**, désactivez le niveau laser, repositionnez-le et réactivez-le alors.

Si la position est modifiée sans que le niveau laser ne soit activé/désactivé, un message d'erreur s'affichera sur l'**application Bosch Leveling Remote** si un appareil mobile est connecté au niveau laser.

Fonction d'avertissement en cas de choc



Le niveau laser comporte une fonction d'avertissement en cas de choc. Après des changements de positions ou des chocs ayant affecté l'outil de mesure, ou en cas de vibrations souterraines, cette fonction empêche la mise à niveau du niveau laser dans les positions ainsi modifiées, et il prévient ainsi les erreurs causées par un changement dans la position du niveau laser.

Avertissement en cas de choc actionnée :

Il est activé environ 15 secondes après la dernière pression sur un bouton. Pendant l'activation, l'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** clignote en vert. L'indicateur s'allume en vert en continu après l'activation.

Avertissement en cas de choc actionnée :

Si la position du niveau laser est changée ou si un choc important a été enregistré, la fonction d'avertissement en cas de choc sera activée. Le faisceau laser s'éteindra alors. La valeur sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** et sur l'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** clignotera en rouge.

Le mode de fonctionnement actuel est enregistré.

Après le déclenchement de la fonction d'avertissement relatif aux chocs, appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt **1** pour la réinitialiser.

L'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** clignotera en vert et l'outil laser commencera à se mettre à niveau. Dès que l'outil laser est mis à niveau, il commence à fonctionner dans le mode de fonctionnement enregistré.

L'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** continue de clignoter en vert jusqu'à 15 secondes après la dernière pression sur un bouton. L'indicateur s'allume alors en vert en continu, et la fonction d'avertissement relatif aux chocs est activée.

Vérifiez à présent la position du faisceau laser à un point de référence et, si nécessaire, corrigez la hauteur ou l'alignement du niveau laser.

Désactivation de la fonction d'avertissement en cas de choc :

Pour activer ou désactiver la fonction d'avertissement relatif aux chocs, appuyez sur le bouton de marche/arrêt **1** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** passe à la couleur appropriée, soit au bout d'environ 3 secondes.

Remarque : Ce délai est plus long que le temps nécessaire pour éteindre le niveau laser. Maintenez le bouton de marche/arrêt **1** enfoncé après que le niveau laser s'est éteint, jusqu'à ce que l'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** change de couleur.

- L'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** s'allume en **vert** lorsque la fonction d'avertissement relatif aux chocs est **activée**.

L'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** clignote en vert jusqu'à 15 secondes après la dernière pression sur un bouton. L'indicateur s'allume alors en vert en continu, et la fonction d'avertissement relatif aux chocs est activée.

- L'indicateur d'avertissement relatif aux chocs **22** s'allume en **rouge** lorsque la fonction d'avertissement relatif aux chocs est **désactivée**.

La fonction d'avertissement relatif aux chocs peut également être activée ou désactivée via l'**application Bosch Leveling Remote**.

Remarque : Après l'activation ou la désactivation de la fonction d'avertissement relatif aux chocs, la mise à niveau se fait automatiquement. Le contenu affiché sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** clignotera pendant la mise à niveau et s'allumera en continu une fois la mise à niveau terminée.

Fonctionnement en mode de pente dans la position horizontale

Dans la position horizontale du niveau laser, l'axe des Y peut être incliné indépendamment dans une plage de $\pm 15\%$.

Pour incliner l'axe des Y, appuyez sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** ou sur le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5** de l'outil de mesure. La nouvelle valeur apparaît en rouge sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7**.

Appuyez sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** ou le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5**, et maintenez-le enfoncé pour modifier l'inclinaison plus rapidement.

Opération

Le fait d'appuyer simultanément sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** et sur le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5** de l'outil de mesure permet de réinitialiser l'inclinaison à 0,0 %.

L'axe des Y peut également être incliné via la fonction « Inclinaison » de l'**application Bosch Leveling Remote**.

La pente requise est appliquée à l'outil de mesure quelques secondes après le dernier enfoncement d'un bouton. Pendant le réglage, la valeur de l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** clignotera en rouge. Lorsque l'inclinaison atteint la valeur réglée, l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** s'allume en rouge en continu.

Réglage du plan de rotation dans la position verticale

Lorsque le niveau laser est dans la position verticale, il est possible de faire tourner le point laser, angle de balayage du laser ou le plan de rotation autour de l'axe des X pour améliorer la visibilité ou pour effectuer un alignement parallèle dans une plage de ± 15 %.

Pour faire tourner le plan de rotation, appuyez sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** ou le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5** de l'outil de mesure jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

Pendant la rotation du plan de rotation, « -- » clignote en vert sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7**.

Une fois la rotation terminée, « -- » s'allume continuellement en vert sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7**.

Remarque : Aucune valeur n'apparaît dans l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** lorsque le niveau laser est en position verticale.

Commande manuelle

La mise à niveau automatique du niveau laser peut être désactivée (commande manuelle) :

- dans la position horizontale pour l'axe des Y,
- dans la position verticale pour l'axe des X

Il est possible de régler le niveau laser à n'importe quelle inclinaison dans le mode de commande manuelle. L'axe des Y peut être incliné indépendamment dans une plage de ± 15 % sur le niveau laser. Dans le mode de commande manuelle, la valeur de la pente d'un axe ne sera pas indiquée sur l'écran d'affichage.

Pour désactiver le nivellement automatique, appuyez simultanément sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** et le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5**, et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes.

« -- » s'allume continuellement en rouge sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7**.

Pour incliner l'axe des Y, appuyez sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** et le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5** de l'outil de mesure.

Pour réactiver le nivellement automatique, appuyez simultanément sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** et le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5**, et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes.

Vérification de l'exactitude du niveau laser

Les tâches suivantes ne doivent être exécutées que par des personnes compétentes et dûment formées. Les considérations légales concernant l'exécution d'une vérification de l'exactitude ou de l'étalonnage d'un niveau laser doivent être connues.

Influences sur l'exactitude

La plus grande influence est exercée par la température ambiante. En particulier, les différences de température qui surviennent en remontant depuis le sol peuvent réfracter le faisceau laser.

Étant donné que la stratification de la température est la plus élevée au niveau du sol, il faut toujours monter le niveau laser sur un trépied pour mesurer les distances supérieures ou égales à 20 m / 65 pi. De plus, positionnez le niveau laser au centre de la surface de travail chaque fois que cela est possible.

Les déviations ont un impact sur la mesure des distances d'environ 20 m / 65 pi ou plus, et à 100 m / 300 pi la déviation peut facilement de deux à quatre fois plus grande qu'à 20 m / 65 pi.

En plus des influences externes, des influences résultant de problèmes ayant affecté le dispositif (p. ex., chutes ou chocs importants) peuvent également produire des déviations. Pour cette raison, vérifiez l'exactitude du nivellement à chaque fois avant de commencer à travailler.

Si le niveau laser dépasse la déviation maximum pour les procédures de mesure décrites ci-dessous, effectuez un étalonnage (voir « Étalonnage du niveau laser » à la page 54) ou faites vérifier le niveau laser par un professionnel qualifié.

Opération

Vérification de l'exactitude du nivellement dans une position horizontale

(Fig. 10, Fig. 11)

Pour cette vérification, vous aurez besoin d'une distance de mesure sans obstacles de 30 m / 100 pi sur un sol ferme devant un mur. Vous devrez effectuer tout le processus de mesure pour l'axe des X et l'axe des Y, respectivement.

1. Montez le niveau laser dans une position horizontale à 30 m / 100 pi du mur sur un trépied **26**, ou placez-le sur une surface ferme et de niveau. Mettez le niveau laser en marche.
2. À l'issue de la mise à niveau, marquez le centre du faisceau laser sur le mur (point I).
3. Faites tourner le niveau laser de 180° sans changer sa position. Laissez-le se mettre à niveau et marquez le point central du faisceau laser sur le mur (point II). Notez que le point II doit être positionné de préférence verticalement au-dessus ou au-dessous du point I.

L'écart **d** entre les deux points marqués I et II sur le mur révèle la déviation de hauteur réelle du niveau laser pour l'axe qui est en train d'être mesuré.

La déviation maximum permise sur la distance de mesure de 30 m / 100 pi est la suivante : 30 m / 100 pi est $\pm 1,5$ mm / $\pm 1/16$ po. L'écart **d** entre les points I et II ne doit donc pas être supérieur à 3 mm / 1/8 po pour chacun des deux processus de mesure.

Répétez le processus de mesure pour l'autre axe. Pour ce faire, faites tourner le niveau laser de 90° avant de commencer la mesure.

Vérification de l'exactitude du nivellement dans la position verticale

(Fig. 12)




Pour cette vérification, vous aurez besoin d'une distance de mesure sans obstacles de 10 m / 30 pi sur un sol ferme devant un mur haut. Fixez un fil tendu à la verticale pour la détermination de la verticale sur le mur.

1. Positionnez le niveau laser dans la position verticale sur une surface ferme et de niveau. Activez le niveau laser et laissez-le se mettre à niveau.
2. Réglez le niveau laser de telle façon que le faisceau laser intersecte le fil tendu à la verticale au centre exact de l'extrémité supérieure. L'écart **d** entre le faisceau laser et le fil tendu à la verticale à l'extrémité inférieure du fil révèle la déviation du niveau laser par rapport à la verticale.

La déviation maximum permise pour une distance de mesure de 10 m / 30 pi de haut est la suivante : 10 m / 30 pi est ± 1 mm / $\pm 3/64$ po. L'écart **d** ne doit donc pas être supérieur à 1 mm.

Étalonnage du niveau laser

Les tâches suivantes ne doivent être exécutées que par des personnes compétentes et dûment formées. Les considérations légales concernant l'exécution d'une vérification de l'exactitude ou de l'étalonnage d'un niveau laser doivent être connues.

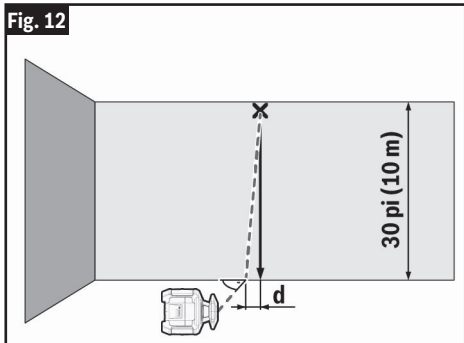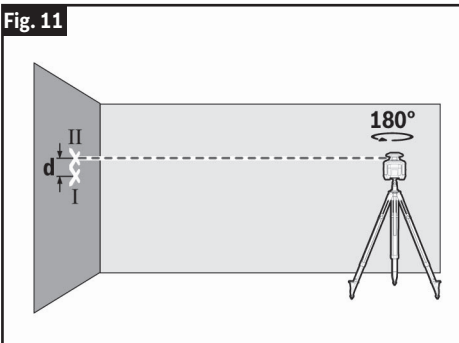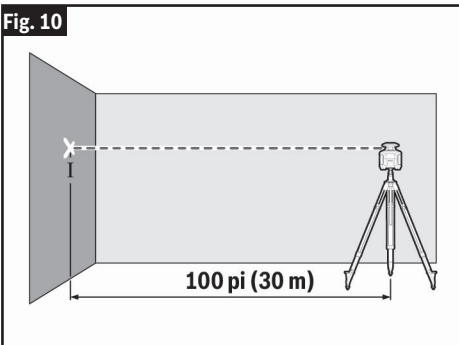

Opération

Effectuez l'étalonnage du niveau laser avec une précision extrême ou faites inspecter le niveau laser par un agent du service à la clientèle de Bosch. Un étalonnage inexact produit des résultats incorrects dans les mesures.

Ne commencer un étalonnage que si vous devez effectuer un étalonnage du niveau laser. Dès que le niveau laser est en mode d'étalonnage, vous devez effectuer l'étalonnage méticuleusement jusqu'à la fin afin de vous assurer qu'aucun résultat de mesure incorrect n'est produit par la suite.

Contrôlez l'exactitude du nivellement après chaque étalonnage (voir « Vérification de l'exactitude du niveau laser » à la page 53). Si l'écart est en dehors des limites maximum permises, faites inspecter le niveau laser par un agent du service à la clientèle de Bosch ou un professionnel qualifié.

Pour obtenir des résultats précis à long terme, faites réétalonner l'outil de mesure au moins une fois par an.

L'étalonnage de l'axe des Z n'est possible que par l'intermédiaire du service à la clientèle de Bosch.

Étalonnage de l'axe des X et de l'axe des Y

(Fig. 13)

Un étalonnage n'est possible qu'en utilisant le récepteur laser LR20. Le récepteur laser doit être connecté au niveau laser par le biais de Bluetooth®.

Les positions du niveau laser et du récepteur laser ne peuvent pas être changées pendant l'étalonnage (à l'exception des rotations ou des alignements esquissés). Le niveau laser doit donc être placé sur une surface ferme et de niveau, et le récepteur laser doit être sécurisé sur le mur.

L'étalonnage doit être effectué en utilisant l'application **Bosch Leveling Remote App** si possible.

Le contrôle de l'outil par l'application réduit le risque d'erreur. Sinon, la position du niveau laser peut être

modifiée si les boutons sont enfoncés sans prendre les précautions nécessaires.

Pour effectuer l'étalonnage sans l'application, les boutons sur le niveau laser doivent être enfoncés. Il n'est pas possible d'utiliser le niveau laser avec la télécommande.

Pendant l'étalonnage, tous les boutons du niveau laser, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'étalonnage, sont désactivés.

Annulation de l'étalonnage :

Pour annuler l'étalonnage à tout moment :

- Annulez en utilisant **l'application Bosch Leveling Remote** OU
- Appuyez sur le bouton de marche/arrêt **1** et maintenez-le enfoncé.

Les modifications ne sont PAS sauvegardées lorsque l'étalonnage est annulé. Le processus d'étalonnage doit être relancé.

L'étalonnage est automatiquement annulé si plus de cinq minutes s'écoulent sans que :

- Un bouton soit enfoncé sur le niveau laser OU
- Un signal soit envoyé depuis **l'application Bosch Leveling Remote**

Après un étalonnage automatiquement annulé, l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** clignote alternativement entre « ER » et « 01 » en rouge. Éteignez le niveau laser en utilisant le bouton de marche-arrêt **1**. Le processus d'étalonnage doit être relancé.

Alignement du niveau laser pour l'étalonnage :

Une distance de mesure libre sans obstacles de 30 m / 100 pi sur une surface ferme devant un mur est nécessaire. Si cela n'est pas possible, un étalonnage peut également être effectué avec moins de précision dans la mesure sur une distance de mesure de 15 m / 50 pi.


Montez le niveau laser dans la **position horizontale** à 30 m / 100 pi ou 15 m / 50 pi du récepteur laser sur le trépied ou positionnez-le sur une surface ferme et de niveau.

Sécurisez le récepteur laser LR20 à la hauteur correcte :

- soit sur un mur ou sur toute autre surface au moyen d'aimants ou avec les crochets de suspension sur le récepteur laser.
- soit sur une tige de mesure fixée solidement avec le porte-récepteur laser.

Pour ce faire, veuillez observer les instructions pour l'utilisation du récepteur laser.

Alignez le niveau laser de telle façon que l'indicateur de l'axe des X imprimé sur le niveau laser avec le côté « - » soit

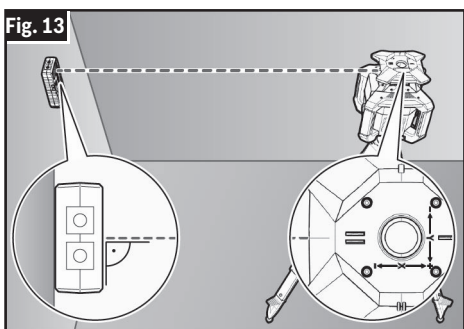

Opération

orienté vers le récepteur laser. Pour ce faire, l'axe des X doit être perpendiculaire au récepteur laser.

Pour étalonner le niveau laser avec l'application Bosch Leveling Remote :

1. Allumez l'outil de mesure.
2. Commencez l'étalonnage dans l'application.
3. Suivez les instructions de l'application.

Si la connexion Bluetooth® de l'outil de mesure avec l'application Bosch Leveling Remote est interrompue pendant l'étalonnage, l'étalonnage peut être poursuivi sans l'application et n'a pas besoin d'être redémarré (voir « Pour étalonner le niveau laser sans l'application Bosch Leveling Remote : » à la page 56).

Pour étalonner le niveau laser sans l'application Bosch Leveling Remote :

Pour étalonner l'axe des X :

1. Assurez-vous que le niveau laser est désactivé.
2. Appuyez sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** et maintenez-le enfoncé tout en appuyant brièvement sur le bouton de marche/arrêt **1** puis en le relâchant.
3. « C1 » clignotera alors en rouge sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** pour indiquer que l'étalonnage a commencé.
4. Allumez le récepteur laser **24**.
5. Alignez la hauteur du récepteur laser **24** de telle sorte que le faisceau laser variable sur le récepteur laser soit indiqué comme étant centré (« centered ») (voir les instructions d'utilisation pour le récepteur laser **24**).
6. Sécurisez le récepteur laser **24** à cette hauteur.
7. Vérifiez si le niveau laser et le récepteur laser **24** sont alignés l'un sur l'autre, tel que cela est illustré sur l'écran d'affichage (le côté « - » de l'axe des X est aligné sur le récepteur laser **24**).
8. Confirmez que le récepteur laser **24** affiche le faisceau laser variable **2** comme étant centré.
9. Faites tourner le niveau laser de 180° de telle sorte que le côté « + » de l'axe des X soit aligné sur le récepteur laser.

Pour chaque rotation, prenez soin de ne pas changer la hauteur et la position du niveau laser.

10. Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt **1** du niveau laser pour confirmer la rotation.

« C2 » clignotera alors en rouge sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7**.

11. Utilisez l'indicateur de hauteur relative sur le récepteur laser **24** pour vérifier la distance entre le faisceau laser et la marque centrale.

La déviation maximum permise est la suivante :
30 m / 100 pi est ± 3 mm / $\pm 1/8$ po.

12. Si l'indicateur de hauteur relative affiche une **valeur supérieure à l'écart maximal autorisé**, appuyez sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** ou sur le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5** du niveau laser jusqu'à ce que la valeur affichée soit comprise dans l'écart maximal autorisé.

13. Lorsque l'indicateur de hauteur relative affiche une **valeur inférieure à l'écart maximal autorisé**, appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt **1** du niveau laser.

« C3 » clignote en rouge sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** pour confirmer que l'étalonnage de l'axe des X a été sauvegardé.

Pour étalonner l'axe des Y :

1. Étalonnez l'axe des X.
2. Faites tourner l'outil de mesure de 90° dans le sens de la flèche de telle sorte que le côté « - » de l'axe des Y soit dirigé vers le récepteur laser.
3. Confirmez que le récepteur laser **24** affiche le faisceau laser variable **2** comme étant centré.
4. Faites tourner l'outil de mesure de 180° de telle sorte que le côté « + » de l'axe des Y soit aligné sur le récepteur laser **24**.

Pour chaque rotation, prenez soin de ne pas changer la hauteur et la position du niveau laser.

5. Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt **1** du niveau laser pour confirmer la rotation.

« C4 » clignotera alors en rouge sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7**.

6. Utilisez l'indicateur de hauteur relative sur le récepteur laser **24** pour vérifier la distance entre le faisceau laser et la marque centrale.

La déviation maximum permise est la suivante :
30 m / 100 pi est ± 3 mm / $\pm 1/8$ po.

7. Si l'indicateur de hauteur relative affiche une **valeur supérieure à l'écart maximal autorisé**, appuyez sur le bouton d'inclinaison vers le haut (+) **4** ou sur le bouton d'inclinaison vers le bas (-) **5** du niveau laser jusqu'à ce que la valeur affichée soit comprise dans l'écart maximal autorisé.

8. Lorsque l'indicateur de hauteur relative affiche une **valeur inférieure à l'écart maximal autorisé**,

Opération

appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt **1** du niveau laser.

« C » s'allume en vert sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** pendant deux secondes pour confirmer que l'étalonnage de l'axe des Y a été sauvegardé et que l'étalonnage est terminé.

9. Si l'étalonnage a été exécuté avec succès, l'outil de mesure se désactive alors automatiquement.

Échec de l'étalonnage :

Si l'étalonnage de l'axe des X ou de l'axe des Y ne peut pas être sauvegardé, l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** clignote alternativement entre « ER » et « 02 » en rouge.

1. Confirmez le message d'erreur en appuyant brièvement sur le bouton de marche/arrêt **1** du niveau laser.

Le niveau laser reprendra alors son fonctionnement normal.

2. Recommencez l'étalonnage.

Si l'étalonnage échoue une deuxième fois, faites inspecter l'outil par un professionnel qualifié.

Conseils pour l'utilisation

Pour le marquage, utilisez toujours le centre du point laser ou de la ligne laser uniquement. La taille du point laser et la largeur de la ligne laser changent en fonction de la distance.

Le niveau laser est muni d'une interface sans fil. Il faut observer les restrictions d'utilisation locales, p. ex., dans les avions ou les hôpitaux.

Travailler avec le trépied (accessoire option)

(Fig. 2)


Un trépied **26** offre un support de mesure stable et dont la hauteur peut être ajustée pour la mesure. Pour un fonctionnement horizontal, placez le niveau laser avec le support de montage du trépied de 5/8 po (horizontal) **10** sur le filet du trépied **26**. Serrez le niveau laser en utilisant la vis de verrouillage du trépied **26**.

Pour un fonctionnement vertical, utilisez le support de montage du trépied de 5/8 po (vertical) **11**.

Sur un trépied **26** ayant une échelle de mesure sur sa rallonge, vous pouvez régler la déviation de la hauteur immédiatement.

Alignez le trépied **26** de façon grossière avant d'activer le niveau laser.

Fig. 14

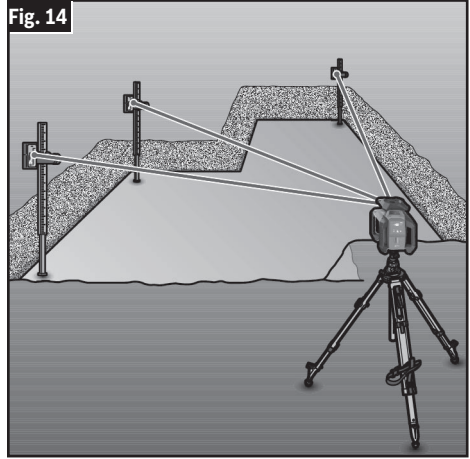

Travail avec le récepteur laser

(Fig. 14)

Dans des conditions d'éclairage défavorables (environnement brillant, lumière directe du soleil) et pour de longues distances, utilisez le récepteur laser **24** pour améliorer la détection du faisceau laser. Lorsque vous travaillez avec le récepteur laser **24**, sélectionnez le fonctionnement rotatif avec la vitesse de rotation la plus élevée possible.


Travail avec la tige de mesure (accessoire en option)

(Fig. 14)

Pour vérifier les niveaux ou pour appliquer des pentes, il est recommandé d'utiliser la tige de mesure **25** avec le récepteur laser **24**.

Une échelle de mesure relative est incorporée au sommet de la tige de mesure **25**. Vous pouvez présélectionner son zéro au bas de la rallonge. Ceci vous permet de lire directement les déviations depuis la hauteur de la cible.

Opération

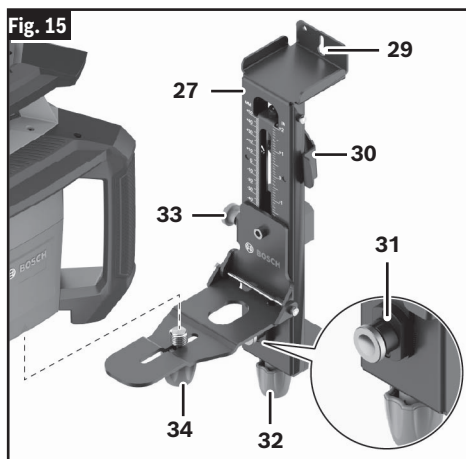

Travail avec un dispositif de montage mural et un dispositif d'alignement (WM5) (accessoire en option)

(Fig. 15)

Le niveau laser peut être fixé au mur en utilisant le dispositif de montage mural et d'alignement **27**. Il est recommandé d'utiliser le dispositif de montage mural, p. ex., lorsque vous travaillez au-dessus de la hauteur de rallonge maximum des trépieds **26**, ou quand vous travaillez sur des surfaces instables sans trépied **26**.

Sécurisez le dispositif de montage mural et d'alignement **27** soit sur un mur avec des vis insérées à l'intérieur rempli travers les trous de fixation pour montage mural **29**, soit sur une section d'un mur en utilisant la vis de fixation pour montage mural **28**.


Fixez le dispositif de montage mural de façon aussi perpendiculaire que possible par rapport au mur et assurez-vous qu'il est monté de manière stable.

Vissez la vis du dispositif de montage mural de 5/8 po **34** dans le support de montage du trépied horizontal **10**, en fonction des besoins de la tâche, ou sur le dispositif de montage vertical du trépied **11** sur le niveau laser.

Le dispositif de montage mural et d'alignement **27** peut également être fixé aux moulures couronnées à l'aide de la pince de fixation pour montage mural **30**.

L'utilisation du dispositif d'alignement permet au niveau laser d'être déplacé dans une plage d'environ 1.8 po (45 mm) par rapport à la hauteur.

1. Desserrez la vis de verrouillage du support de montage mural **33**.

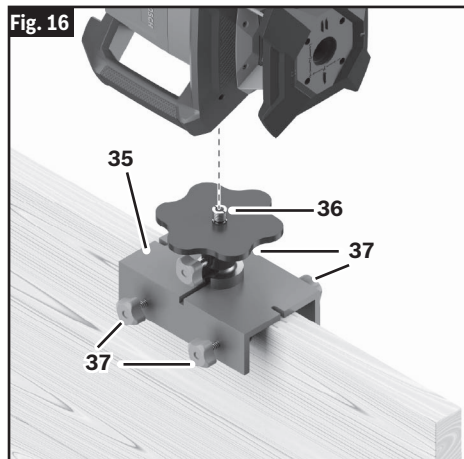

2. Appuyez sur le bouton poussoir **31** et déplacez le dispositif d'alignement approximativement jusqu'à la hauteur requise.
3. Alignez précisément le faisceau laser sur une hauteur de référence en utilisant la vis de réglage précis du montage mural **32**.
4. Resserrez la vis de verrouillage du support de montage mural **33**.


Travail avec le support de montage de la planche de repère (BB1) (accessoire en option)

(Fig. 16)

Le support de montage de la planche de repère **35** peut être utilisé pour monter l'outil de mesure sur des objets ayant une largeur comprise entre 15 et 80 mm / 0,6 et 3,1 po.

1. Positionnez le support de montage de la planche de repère **35** sur la planche de repère.
2. Serrez la vis de fixation pour le support de montage de la planche de repère **37**.
3. Vissez la vis de 5/8 po pour le support de montage de la planche de repère **36** dans le support de montage sur trépied de 5/8 po (vertical) **11** du niveau laser.

Opération

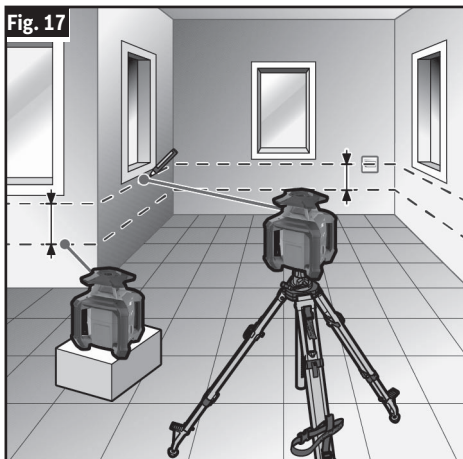

Exemples d'applications

Projection/vérification de hauteurs

(Fig. 17)

Positionnez le niveau laser dans la position horizontale sur un support ferme ou montez-le sur un trépied **26** (accessoire).


Travail avec un trépied : Réglez le faisceau laser à la hauteur requise. Projetez ou vérifiez la hauteur à l'emplacement de la cible.

Travail sans trépied : Déterminez la différence de hauteur entre le faisceau laser et la hauteur au point de référence. Projetez ou vérifiez la différence de hauteur mesurée à l'emplacement de la cible.

Alignement d'un plan perpendiculaire/vertical

(Fig. 18)

Pour aligner la ligne laser verticale ou le plan de rotation contre un point de référence sur un mur, régler le niveau laser dans la position verticale et alignez approximativement la ligne laser ou le plan de rotation sur le point de référence. Pour effectuer un alignement précis sur le point de référence, faites tourner le plan de rotation autour de l'axe des Y (voir « Réglage du plan de rotation dans la position verticale » à la page 53).

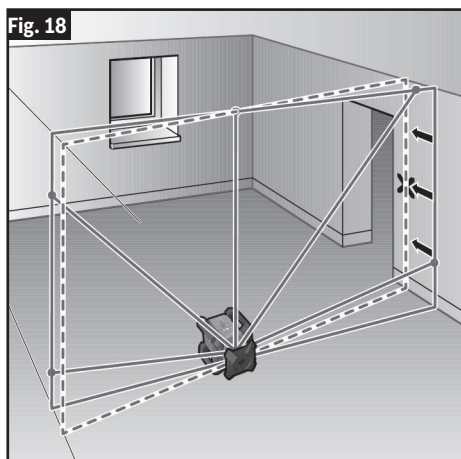

Travail sans le récepteur laser

Dans des conditions d'éclairage favorables (environnement sombre) et pour des distances courtes, il est possible de travailler sans le récepteur laser **24**. Pour améliorer la visibilité du faisceau laser, sélectionnez soit le fonctionnement de l'angle de balayage, soit le fonctionnement par points, et faites tourner le faisceau laser par rapport à l'emplacement de la cible.

Travail avec le récepteur laser

(Fig. 14)

Dans des conditions d'éclairage défavorables (environnement brillant, lumière directe du soleil) et pour de longues distances, utilisez le récepteur laser pour améliorer la détection du faisceau laser **24**. Lorsque vous travaillez avec le récepteur laser **24**, sélectionnez le fonctionnement rotatif avec la vitesse de rotation la plus élevée possible.


Travail à l'extérieur

(Fig. 14)

Le récepteur laser **24** doit toujours être utilisé lorsque vous travaillez à l'extérieur.

Lorsque vous travaillez sur un sol instable, montez le niveau laser sur le trépied **26**. Travaillez toujours avec la fonction d'avertissement en cas de choc activée afin de ne pas risquer de faire des mesures défectueuses en cas de mouvements du sol ou de chocs affectant le niveau laser.

Opération

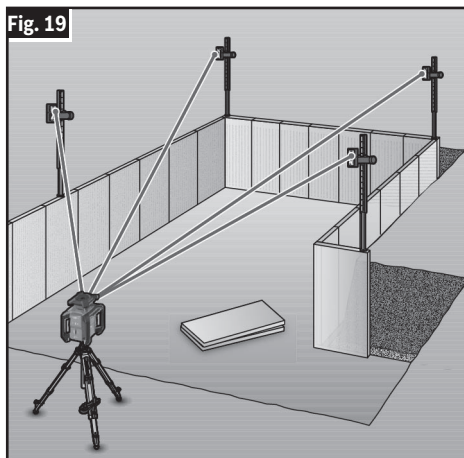

Réglage pour le coffrage

(Fig. 19)


Montez le niveau laser dans la position horizontale sur un trépied **26** et installez le trépied **26** en dehors de la zone de coffrage. Sélectionnez le fonctionnement rotatif.

Sécurisez le récepteur laser **24** sur une tige de mesure **25** fixée solidement avec le portérécepteur. Positionnez la tige de mesure sur un point de référence pour le coffrage.

Alignez la hauteur du récepteur laser **24** sur la tige de mesure **25** de telle sorte que le faisceau laser variable sur le niveau laser soit indiqué comme étant centré (« centered ») (voir les instructions d'utilisation pour le récepteur laser).

Puis positionnez la tige de mesure **25** avec le récepteur laser **24**, l'un après l'autre, à différents lieux de test sur le coffrage. Assurez-vous que le récepteur laser **24** reste dans la même position sur la tige de mesure.

Corrigez la hauteur du coffrage jusqu'à ce que le faisceau laser soit indiqué comme étant centré (« centered ») à tous les endroits de test.

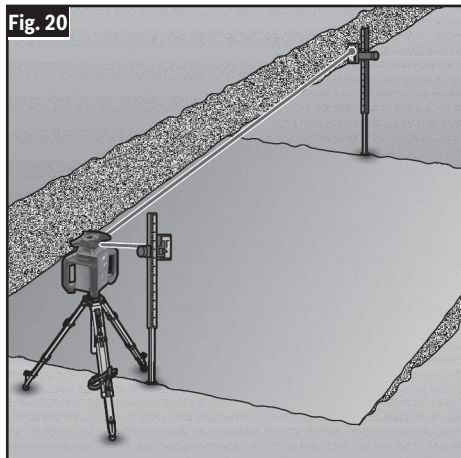

Vérification des pentes

(Fig. 20)

Montez le niveau laser dans la position horizontale sur un trépied **26**. Sélectionnez le fonctionnement rotatif.

Réglez le trépied **26** avec le niveau laser de telle sorte que l'axe des Y soit aligné sur la pente qui doit être vérifiée.

Positionnez la pente de la cible comme pente pour l'axe des Y (voir « Fonctionnement en mode de pente dans la position horizontale » à la page 52).

Sécurisez le récepteur laser **24** sur une tige de mesure **25** fixée solidement avec le porte-récepteur. Placez la tige de mesure **25** à la base de la surface de la pente.

Alignez la hauteur du récepteur laser **24** sur la tige de mesure **25** de telle sorte que le faisceau laser variable sur le niveau laser soit indiqué comme étant centré (« centered ») (voir les instructions d'utilisation pour le récepteur laser).

Puis positionnez la tige de mesure **25** avec le récepteur laser **24**, l'un après l'autre, à différents lieux de test sur la surface de la pente. Assurez-vous que le récepteur laser **24** reste dans la même position sur la tige de mesure **25**.

Si la pente du plan est correcte, le faisceau laser sera indiqué comme étant centré (« centered ») à tous les endroits de test.

Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Ne transporter et ranger l'appareil de mesure que dans son étui de protection fourni avec l'appareil.

Inspectez l'outil à chaque fois avant de l'utiliser.

Vérifiez toujours que l'outil est propre et sec pour assurer qu'il fonctionne de façon appropriée et en toute sécurité.

Ne jamais plonger l'appareil de mesure dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de détergents ou de solvants.

Nettoyer régulièrement en particulier les surfaces se trouvant près de l'ouverture de sortie du laser en veillant à éliminer les poussières.

En cas de dommage visible ou de pièces déconnectées à l'intérieur de l'outil, son fonctionnement sans danger ne peut plus être garanti.

Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur compétent n'utilisant que des pièces de rechange identiques. Ceci assurera le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'appareil de mesure indiqué sur la plaque signalétique.

Au cas où l'appareil devrait être réparé, l'envoyer dans son étui de protection.

Protection de l'environnement



Recyclez les matières premières et les piles au lieu de les mettre au rebut. L'instrument, ses accessoires, son conditionnement et les piles usées doivent être triés en vue d'un recyclage écologique conforme aux lois les plus récentes.

Attachements et accessoires

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas d'attachements/ d'accessoires autres que ceux qui sont spécifiés par Bosch. L'utilisation d'attachements/d'accessoires non spécifiés pour une utilisation avec l'outil décrit dans ce mode d'emploi peut entraîner des dommages à l'outil, des dommages matériels ou des blessures.

Article	Numéro de catalogue
Adaptateur de pile BA18-C	1600A02G8S
Trépied BT160	0601091210
Trépied BT170 HD	0601091310
Trépied BT300 HD	0601091410
Récepteur laser LR20	0601069L10
Dispositif de montage mural / Dispositif d'alignement WM5	0601092J10
Support de montage de la planche de repère BB!	0601092H10
Tige de mesure GR13	2610055298

Recherche de la cause des problèmes

Les codes d'erreur suivants peuvent apparaître sur l'indicateur d'angle d'inclinaison **7** du niveau laser.

Erreur	Cause	Action corrective
La valeur de l'indicateur d'angle d'inclinaison 7 clignote trois fois et le niveau laser s'éteint.	La température de fonctionnement maximale autorisée est dépassée.	Laissez l'outil de mesure refroidir jusqu'à la température indiquée dans la section intitulée « Données techniques » à la page 39 avant de le remettre en marche.
	L'arrêt automatique est activé.	Voir « Fonction d'arrêt automatique » à la page 47.
	La pile est déchargée.	Remplacez les piles non rechargeables ; retirez et chargez la pile au lithium-ion.
L'indicateur d'angle d'inclinaison 7 clignote alternativement entre « ER » et « 01 » en rouge.	L'étalonnage a été annulé automatiquement en raison d'un dépassement de délai.	Voir « Annulation de l'étalonnage : » à la page 55.
L'indicateur d'angle d'inclinaison 7 clignote alternativement entre « ER » et « 02 » en rouge.	L'étalonnage de l'axe des X ou de l'axe des Y ne peut pas être sauvegardé.	Voir « Échec de l'étalonnage : » à la page 57.
L'indicateur d'angle d'inclinaison 7 clignote alternativement entre « ER » et « 03 » en rouge.	Un dysfonctionnement du matériel s'est produit.	Nous recommandons de contacter le centre de service après-vente Bosch.

Símbolos de seguridad

Las definiciones que aparecen a continuación describen el nivel de gravedad de cada palabra de aviso. Por favor, lea el manual y preste atención a estos símbolos.





	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle a usted de posibles peligros de lesiones corporales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
	PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.
	ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.
	PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.

Tabla de contenido

Advertencias generales de seguridad	64	Control remoto a través de la aplicación remota de nivelación Bosch	78
Advertencias de seguridad adicionales	67	Modo de suspensión	79
Eliminación	67	Modos de funcionamiento.	80
Bluetooth®	68	Nivelación automática	81
Aviso de precaución de la FCC	68	Funcionamiento con pendiente en posición horizontal	82
ISED Canadá	68	Procedimiento de giro del plano rotacional en posición vertical.	83
Uso previsto.	68	Funcionamiento manual	83
Datos Técnicos	69	Comprobación de la precisión del nivel láser	83
Símbolos	71	Calibración del nivel láser	85
Familiarización con su láser rotativo GRL18V-4-34CVG.	73	Consejos de trabajo.	87
Preparación.	75	Ejemplos de aplicaciones	89
Fuente de alimentación de la herramienta láser	75	Mantenimiento	91
Instrucciones de funcionamiento.	77	Protección Ambiental	91
Puesta en marcha	77	Aditamentos y accesorios.	92
Configuración del nivel láser.	77	Resolución de problemas	92
Encendido y apagado	77		
Función de apagado automático.	77		

Advertencias generales de seguridad

⚠ ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

La expresión "herramienta láser" que se incluye en las advertencias se refiere a su herramienta láser alimentada por baterías (inalámbrica).

La siguiente etiqueta está en la herramienta por seguridad del operador. ESTÉ SIEMPRE ATENTO a su ubicación cuando esté utilizando el láser.



⚠ ADVERTENCIA Es responsabilidad del usuario verificar periódicamente la precisión del nivel láser a medida que avanza el trabajo. Siempre verifique la precisión del nivel del láser después de que se haya caído o esté sujeto a temperaturas extremas y variaciones de temperatura.

⚠ ADVERTENCIA Si la luz de vidrio se rompe cuando se cae, los vidrios rotos pueden causar peligro de laceración y la unidad pierde su clasificación IP. Póngase en contacto con el servicio al cliente de inmediato.



NO dirija el rayo láser hacia personas o animales y no mire fijamente al rayo láser usted mismo. Esta herramienta láser produce radiación láser de clase 2 y cumple con las normas 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto por la conformidad con la norma IEC 60825-1 Ed. 3., tal como se describe en el Aviso de Láser Núm. 56, con fecha de 8 de mayo de 2019. Esto puede causar ceguera en las personas.

NO mire directamente al rayo láser ni proyecte el rayo láser directamente a los ojos de otras personas. El resultado podría ser lesiones graves en los ojos.

NO coloque la herramienta en una posición que pueda hacer que alguien mire al rayo láser de manera intencional o accidental. El resultado podría ser lesiones graves en los ojos.

Asegúrese **SIEMPRE** de que todas las personas que se encuentren en la vecindad del lugar de uso conozcan los peligros de mirar directamente al láser.

NO apunte **NUNCA** el rayo hacia una pieza de trabajo que tenga una superficie reflectante. La chapa de acero reflectante, lustrosa y brillante o las superficies reflectantes similares no se recomiendan para usar el láser. Las superficies reflectantes podrían dirigir el rayo de vuelta hacia el operador.

Es posible que el uso de controles o ajustes, o la realización de procedimientos que no sean los que se especifican aquí, cause exposición a radiación láser peligrosa.

NO utilice herramientas ópticas, tales como, pero sin limitarse a, telescopios o teodolitos, para ver el rayo láser. El resultado podría ser lesiones oculares graves.

Advertencias generales de seguridad

Utilice SIEMPRE sólo los accesorios que estén recomendados por el fabricante de su herramienta. El uso de accesorios que hayan sido diseñados para utilizarse con otras herramientas podría causar lesiones graves.

Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, es posible que la protección provista por el equipo resulte afectada.

NO deje desatendida la herramienta láser "ENCENDIDA" en ningún modo de funcionamiento. APAGUE SIEMPRE la herramienta láser cuando no se esté utilizando. Si se deja ENCENDIDA la herramienta láser, se aumenta el riesgo de que alguien mire fijamente de manera accidental al rayo láser.

NO desarme la herramienta. En su interior no hay piezas reparables ni reemplazables por el usuario. No modifique el producto de ninguna manera. Si se modifica la herramienta, el resultado podría ser exposición a radiación láser peligrosa.

No utilice los anteojos de visión láser como anteojos de seguridad. Los anteojos de visión láser se utilizan para mejorar la visualización del rayo láser, pero no protegen contra la radiación láser.

No utilice los anteojos de visión láser como lentes de sol o en tráfico. Los anteojos de visión láser no ofrecen protección completa contra los rayos UV y reducen la percepción de los colores.

Posicione SIEMPRE la herramienta de manera segura. Si la herramienta falla, el resultado podría ser daños a la misma y/o lesiones graves al usuario.

NO retire ni deforme ninguna etiqueta de advertencia o de precaución. La retirada de las etiquetas aumenta el riesgo de exposición a radiación láser.

La herramienta de medición está protegida contra las descargas electrostáticas (DES). Si la herramienta de medición se carga electrostáticamente (p. ej., al tocarla en un entorno con baja humedad), se apagará automáticamente. En tales casos, presione el botón de encendido y apagado para encender de nuevo la herramienta.

Uso y cuidado de las herramientas a batería

Recargue las baterías solo con el cargador especificado por el fabricante. Es posible que un cargador que sea adecuado para un tipo de paquete de batería cree un riesgo de incendio cuando se utilice con otro paquete de batería.

Utilice la herramienta solo con paquetes de batería designados específicamente. Es posible que el uso de cualquier otro paquete de batería cree un riesgo de lesiones e incendio.

Cuando el paquete de batería no se esté utilizando, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, tales como clips sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal al otro. Si se cortocircuitan juntos los terminales de la batería, es posible que se causen quemaduras o un incendio.

En condiciones abusivas es posible que se expulse líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce contacto accidentalmente, enjuáguese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, obtenga además ayuda médica. Es posible que el líquido expulsado de la batería cause irritación o quemaduras.

No utilice un paquete de batería o una herramienta que estén dañados o modificados. Es posible que las baterías dañadas o modificadas exhiban un comportamiento imprevisible que cause incendio, explosión o riesgo de lesiones.

No exponga un paquete de batería o una herramienta a un fuego o a una temperatura excesiva. Es posible que la exposición a un fuego o a una temperatura superior a 265 °F (130 °C) cause una explosión.

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de batería ni la herramienta fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. Es posible que la realización de la carga de manera inadecuada o a temperaturas que estén fuera del intervalo especificado dañe la batería y aumente el riesgo de incendio.

Desconecte el paquete de batería de la herramienta antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta. Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta.

No modifique ni intente reparar la herramienta o el paquete de batería, excepto tal como se indique en las instrucciones de uso y cuidado.

Seguridad en el área de trabajo

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras invitan a que se produzcan accidentes.

NO utilice la herramienta láser cerca de niños ni deje que los niños utilicen la herramienta láser. El resultado podría ser lesiones oculares graves.

Advertencias generales de seguridad

NO utilice herramientas, aditamentos ni accesorios láser a la intemperie cuando estén presentes condiciones en las que haya relámpagos.

No utilice la herramienta láser en entornos explosivos, tales como los existentes en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Se pueden generar chispas en la herramienta láser, las cuales es posible que incendien el polvo o los vapores.

Seguridad eléctrica

⚠ ADVERTENCIA Las baterías pueden explotar o tener fugas y causar lesiones o incendios. Para reducir este riesgo, siga siempre todas las instrucciones y advertencias que se encuentran en la etiqueta de las baterías y en su paquete.

NO exponga la herramienta láser ni la batería a la lluvia o a condiciones húmedas. La entrada de agua en la herramienta láser aumentará el riesgo de incendio y lesiones corporales.

NO haga circuito en los terminales de batería.

NO cargue baterías alcalinas.

NO mezcle baterías viejas y nuevas. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo por baterías nuevas de la misma marca y del mismo tipo.

NO mezcle las químicas de las baterías.

Deseche o recicle las baterías de acuerdo con el código local.

NO deseche las baterías en un fuego.

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

Retire las baterías si el dispositivo no se va a utilizar durante varios meses.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de incendio y quemaduras. No se debe abrir, aplastar o calentar por encima de 158 °F (70 °C) ni incinerar.

Seguridad personal

Si la radiación láser le da en un ojo, debe cerrar deliberadamente los ojos y girar inmediatamente la cabeza alejándola del rayo.

No haga modificaciones al equipo láser.

Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice una herramienta.

No utilice una herramienta mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

Es posible que un momento de desatención mientras se utiliza una herramienta cause lesiones corporales graves o resultados de medición incorrectos.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección ocular. El equipo de seguridad, tal como una máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección de la audición, utilizado según lo requieran las condiciones, reducirá las lesiones corporales.

Tenga precaución cuando utilice herramientas láser en las proximidades de peligros eléctricos.

Imanes



Mantenga los accesorios magnéticos alejados de los implantes u otros dispositivos médicos, tales como marcapasos o bombas de insulina. Los imanes generan un campo que puede afectar al funcionamiento de los implantes o los dispositivos médicos, lo cual es posible que cause lesiones corporales graves.

Mantenga la herramienta, el dispositivo de posicionamiento y el la placa objetivo para el láser alejados de los medios de almacenamiento magnético de datos y los equipos magnéticamente sensibles. El efecto de los imanes de la herramienta y la placa objetivo para el láser puede causar una pérdida irreversible de datos.

Uso y cuidado

Utilice la herramienta correcta para la aplicación que vaya a realizar. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura.

No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

Almacene la herramienta inactiva fuera del alcance de los niños y no deje que las personas que no estén familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones utilicen la herramienta. Las herramientas son peligrosas en las manos de los usuarios que no hayan recibido capacitación.

Advertencias generales de seguridad

Realice mantenimiento de las herramientas. Compruebe si hay desalineación o atoramiento de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra situación que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta está dañada, haga que la reparen antes de utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mantenidas deficientemente.

Utilice la herramienta, los accesorios, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo específico de herramienta, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se vaya a realizar. El uso de la herramienta para realizar operaciones distintas a las previstas podría causar una situación peligrosa.

Este producto no está diseñado para su instalación permanente en exteriores.

Servicio de ajustes y reparaciones

Haga que su herramienta reciba servicio de ajustes y reparaciones por un técnico de reparaciones calificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta.

Desarrolle un programa de mantenimiento periódico para la herramienta. Cuando limpie una herramienta, tenga cuidado de no desarmar ninguna parte de la misma, ya que es posible que los cables internos queden descolocados o resulten aplastados, o que se monten incorrectamente. Es posible que ciertos agentes de limpieza, tales como gasolina, tetracloruro de carbono, amoníaco, etc., dañen las piezas de plástico.

Advertencias de seguridad adicionales

Eliminación

Esta sección es parte del compromiso de Robert Bosch Tool Corporation de preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

Eliminación de herramientas

¡No deseche las herramientas eléctricas y las baterías/baterías recargables en la basura doméstica!

Eliminación de las baterías

No intente desarmar la batería ni quitar ninguno de los com ponentes que sobresalen de los terminales de la batería. Se pueden producir lesiones o un incendio. Antes de desecharla, proteja los terminales que están al descubierto con cinta adhesiva aislante gruesa para prevenir cortocircuitos.

Baterías de iones de litio



Si este producto está equipado con una batería de iones de litio, dicha batería debe recogerse, reciclarse o eliminarse de manera segura para el medio ambiente.

El sello de reciclaje de baterías RBRC certificado por la EPA que se encuentra en la batería de iones de litio (ion Li) indica que Robert Bosch Tool Corporation está participando voluntariamente en un programa de la industria para recoger y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se retiran de servicio en los Estados Unidos y Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a tirar las baterías de ion Li usadas a la basura o a la corriente municipal de aguas residuales, lo cual quizás sea ilegal en su área.

Tenga la amabilidad de llamar al 1-800-8-BATTERY para obtener información acerca de las prohibiciones/restricciones sobre el reciclaje y la eliminación de baterías de ion Li en su lugar o devuelva las baterías a un Centro de servicio Bosch/Dremel para reciclarlas. La participación de Robert Bosch Tool Corporation en este programa es parte de nuestro compromiso hacia preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

Bluetooth®

No utilice la herramienta láser con Bluetooth® en las proximidades de estaciones de gasolina, plantas químicas, áreas en las que exista peligro de explosión y áreas sujetas a voladuras. No utilice la herramienta láser con Bluetooth® en aviones. No utilice la herramienta láser con Bluetooth® en las inmediaciones de dispositivos médicos. Evite utilizarla en las inmediaciones directas del cuerpo humano durante períodos de tiempo prolongados. Cuando utilice la herramienta láser con Bluetooth®, es posible que se produzca interferencia con otros

dispositivos y sistemas, aviones y dispositivos médicos (p. ej., marcapasos cardíacos o audífonos).

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Robert Bosch Tool Corporation es bajo licencia.

Aviso de precaución de la FCC

El fabricante no es responsable de la radiointerferencia causada por las modificaciones no autorizadas que se realicen en este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito distinto al circuito al que el receptor esté conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial

NOTA: Todos aquellos cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

ISED Canadá

Este dispositivo contiene uno o varios transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con el estándar (los estándares) RSS de exención de licencia del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no podrá causar interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del mismo.

Uso previsto

El nivel láser está diseñado para establecer y comprobar exactamente perfiles de altura horizontales, líneas verticales y alineaciones.

El nivel láser es adecuado para uso en interiores y exteriores.

Datos Técnicos

Número de artículo	GRL18V-4-34CVG
Alcance (diámetro) con receptor láser ¹	1500 pies (400 m)
Precisión de nivelación a 100 pies (30 m) ²³ <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal • Vertical 	±1/16 pulgadas (±1.5 mm) ±1/8 pulgadas (±3 mm)
Margen de autonivelación	±15% (±8.5°)
Funcionamiento con pendiente de un solo eje	±15% (±8.5°)
Altitud máx.	16404 pies (5000 m)
Velocidad rotacional ⁴	150/600 /min
Ángulo de escaneo para funcionamiento con ángulo de barrido	0° / 10° / 25° / 50°
Humedad relativa máx	90%
Grado de contaminación de acuerdo con IEC 61010-1 ⁵	2
Clase de láser	2
Tipo de láser	< 3.82 mW, 500–540 nm
Divergencia de la línea láser	< 1.5 mrad (ángulo completo)
Potencia de salida (rayo rotativo)	< 3.82 mW
Duración del pulso y frecuencia de repetición (rayo rotativo)	< 4.6 ms, ≥ 150/min
Potencia de salida (rayo estacionario)	< 1 mW
Receptor láser recomendado	LR20
Montaje en trípode	5/8 pulgadas
Fuente de alimentación de nivel láser <ul style="list-style-type: none"> • Paquete de baterías recargables (Li-ion)⁶ • Pilas no recargables (manganeso alcalino) 	18 V 4 x 1.5 VLR14 (C) (con adaptador de baterías BA18-C)
Dimensiones	8.9 x 8.4 x 10.9 pulgadas (226 x 213 x 276 mm)
Grado de protección ⁷	IP66
Nivel láser Bluetooth® <ul style="list-style-type: none"> • Clase • Compatibilidad⁸ • Max. rango de señal⁹ • Rango de frecuencia de funcionamiento • Max. poder de transmisión 	1 Bluetooth® 5.2 (baja energía) 131 pies (40 m) 2402–2480 MHz 3.3 mW
Teléfono inteligente Bluetooth® <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidad • Sistema operativo 	Android 4.3 (y superior) iOS 7 (y superior)
Temperatura de operación ¹⁰	+14 °F a +122 °F (–10 °C a +50 °C)
Temperatura de almacenamiento	–4 °F a +122 °F (–20 °C a +50 °C)







Datos Técnicos

Número de artículo	GRL18V-4-34CVG
Intervalo de temperatura de carga permitida	+32°F a +95°F (0°C a +35°C)
Baterías recomendadas (≤ 4 Ah) ¹¹	BAT612, GBA18V-20, GBA18V-40, EXBA18V-40
Cargadores recomendados	BC1880, GAL12V/18V-80, GAL18V6-80, GAX1218V-30, GAL18V-000 - GAL18V-999, EXAL18V-000 - EXAL18V-999

1. El rango de trabajo puede verse reducido por condiciones ambientales desfavorables (por ejemplo, luz solar directa).
2. A 68 °F (20 °C).
3. A lo largo de los ejes.
4. La velocidad rotacional solo se puede cambiar mediante la aplicación Bosch Leveling Remote App.
5. Solo se producen depósitos no conductores, por lo que se espera una conductividad temporal ocasional causada por la condensación.
6. El nivel láser solo es compatible con los paquetes de batería Bosch de 18 V con 4,0 Ah o menos.
7. Con la cubierta del compartimiento de las baterías cerrada y firmemente bloqueada.
8. Al utilizar dispositivos Bluetooth® Low Energy, es posible que no sea posible establecer una conexión según el modelo y el sistema operativo. Los dispositivos Bluetooth® deben admitir el perfil SPP.
9. El rango de la señal puede variar mucho según las condiciones externas, incluido el dispositivo receptor utilizado. El alcance de Bluetooth® puede ser significativamente más débil dentro de habitaciones cerradas y a través de barreras metálicas (por ejemplo, paredes, estanterías, vitrinas, etc.).
10. Depende de la batería en uso.
11. Para informarse sobre la compatibilidad de baterías más actualizada, sírvase visitar www.boschtools.com.




Símbolos

Importante: Es posible que se utilicen algunos de los siguientes símbolos en esta herramienta. Por favor, estúdielos y aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar la herramienta mejor y de manera más segura.

Símbolo	Designación/Explicación
V	Voltios (voltaje)
A	Ampere (corriente)
Hz	Hertz (frecuencia, ciclos por segundo)
W	Watt (potencia)
pi	Pies (dimensión)
pulgadas	Pulgadas (dimensión)
m	Metros (dimensión)
mm	Milímetros (dimensión)
mrad	Milirradián (medición de ángulo)
lbs	Libras (peso)
kg	Kilogramos (peso)
min	Minutos (tiempo)
s	Segundos (tiempo)
°F	Fahrenheit (temperatura)
°C	Celsius (temperatura)
.../min	Revoluciones o alternación por minuto (revoluciones, golpes, velocidad de superficie, órbitas, etc., por minuto)
—	Corriente continua (tipo o una característica de corriente)
	Bluetooth®
	Este símbolo indica que hay un campo magnético establecido.
	Alerta al usuario de la presencia de radiación láser.
	Alerta al usuario para que NO mire directamente al rayo láser ni proyecte el rayo láser directamente hacia los ojos de otras personas.
	Alerta al usuario para que lea el manual.
	Alerta al usuario para que use protección ocular.


Símbolos

Importante: Es posible que se utilicen algunos de los siguientes símbolos en esta herramienta. Por favor, estúdielos y aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar la herramienta mejor y de manera más segura.

Símbolo	Designación/Explicación
	Designa un programa de reciclaje de baterías de ion Li.
	Este símbolo indica que esta herramienta está homologada por la Canadian Standards Association, conforme a las normas estadounidenses y canadienses.
	Este símbolo designa que la herramienta cumple con las Reglas de la FCC.

Familiarización con su láser rotativo GRL18V-4-34CVG

Fig. 1

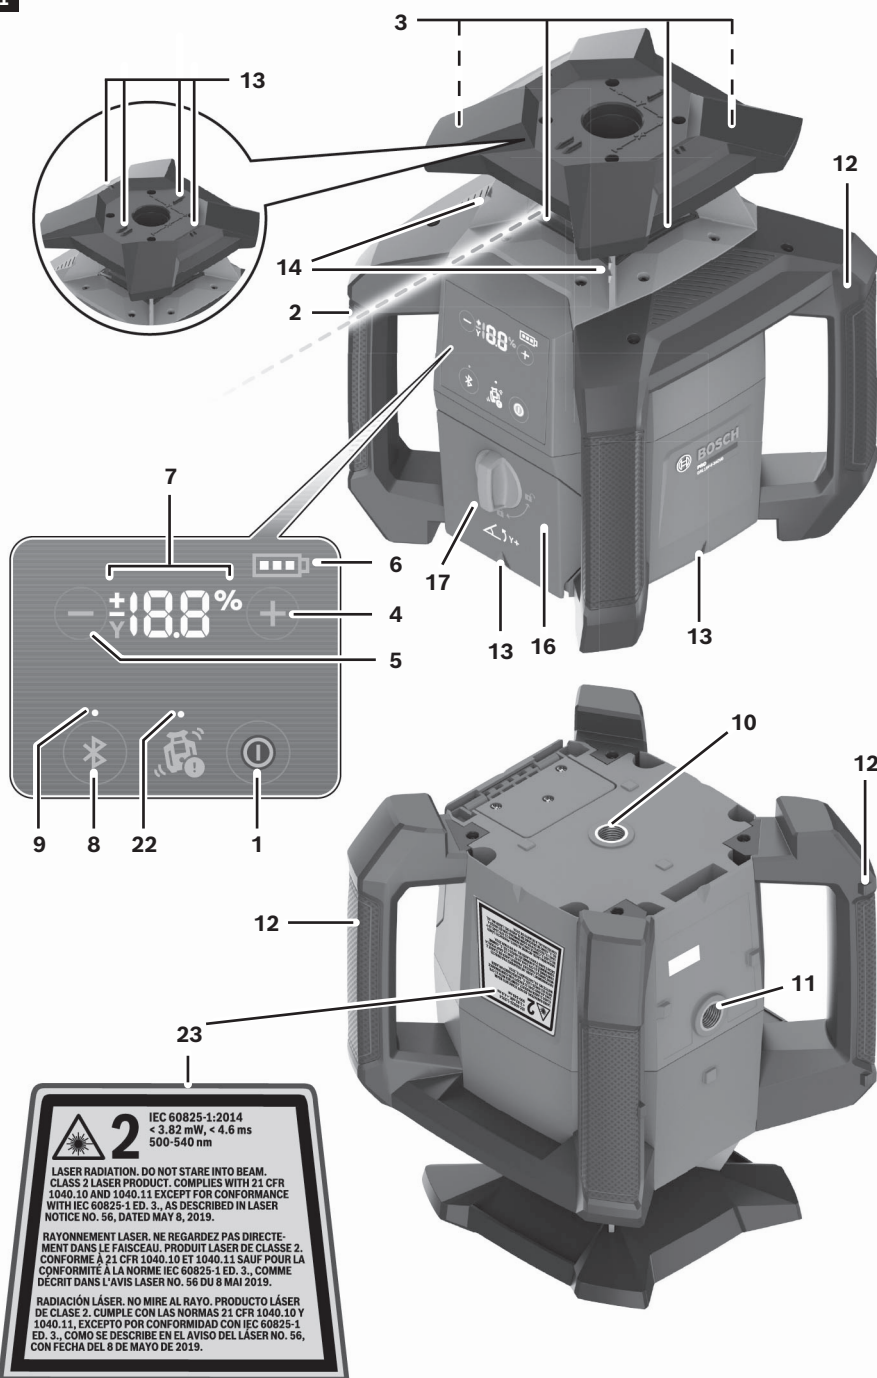

Familiarización con su láser rotativo GRL18V-4-34CVG

Fig. 2


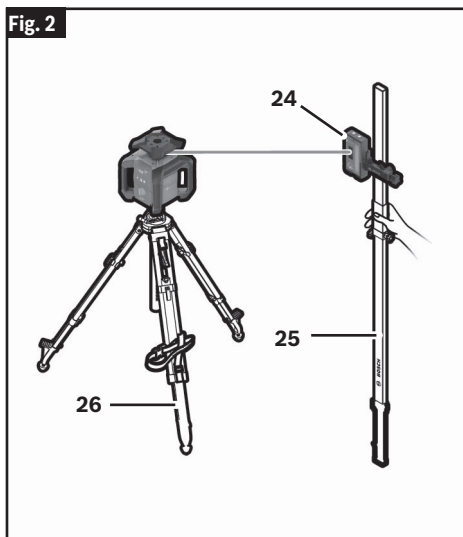


Fig. 3

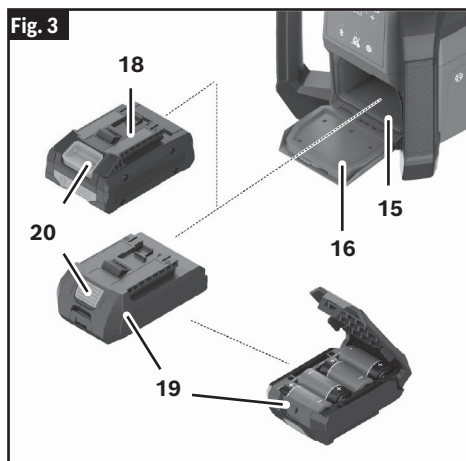

- 1 Interruptor de conexión/desconexión
- 2 Rayo láser orientable
- 3 Abertura de salida del rayo láser
- 4 Botón de pendiente hacia arriba (+)
- 5 Botón de pendiente hacia abajo (-)
- 6 Indicador de carga de la batería
- 7 Indicador del ángulo de pendiente
- 8 Botón Bluetooth®
- 9 Indicador de Bluetooth®
- 10 Montura de trípode de 5/8 de pulgada (Horizontal)
- 11 Montura de trípode de 5/8 de pulgada (Vertical)
- 12 Mango de transporte
- 13 Guías de mira (Horizontal)
- 14 Guías de mira (Vertical)
- 15 Compartimiento de las baterías
- 16 Cubierta del compartimiento de las baterías
- 17 Mecanismo de fijación de la cubierta del compartimiento de las baterías
- 18 Paquete de batería
- 19 Adaptador de baterías (BA18-C)
- 20 Botón de liberación de la batería recargable/del adaptador de baterías
- 21 Mecanismo de fijación del adaptador de baterías
- 22 Indicador de advertencia de choque
- 23 Señal de aviso láser
- 24 Receptor láser
- 25 Varilla de medición
- 26 Trípode

Preparación

Fuente de alimentación de la herramienta láser

La herramienta láser se puede utilizar tanto con baterías alcalinas C (LR14) disponibles comercialmente como con la batería de ion litio recargable Bosch que se indica en la sección técnica de este manual.

Utilización con los paquetes de batería de ion litio Bosch recargables

(Fig. 4)

⚠ ADVERTENCIA Siga todas las advertencias y todas las instrucciones contenidas en el manual del cargador de baterías Bosch antes de utilizar el paquete de batería.

Es posible que una utilización y una recarga incorrectas del paquete de batería aumenten el riesgo de incendio, lesiones corporales y daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA Utilice únicamente los paquetes de batería de ion litio Bosch recargables indicados en la sección de datos técnicos de este manual. Es posible que el uso de otros paquetes de batería aumente el riesgo de incendio, lesiones corporales y daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA Retire las baterías de la herramienta cuando ésta no se vaya a utilizar durante periodos prolongados. Cuando se almacenan durante periodos prolongados, las baterías se pueden corroer y autodescargar.

⚠ ADVERTENCIA Utilice solo los cargadores Bosch indicados en la sección de datos técnicos de este manual. Es posible que el uso de otros cargadores aumente el riesgo de incendio, lesiones corporales y daños materiales.


Nota: El paquete de batería se suministra parcialmente cargado. Para asegurarse de utilizar la capacidad completa del paquete de batería, cargue completamente el paquete de batería en el cargador de baterías antes de utilizar la herramienta por primera vez.


El paquete de batería de ion litio **18** está protegido contra la descarga profunda por la protección electrónica de celda (PEC). Un circuito protector apaga el nivel láser cuando la batería se agota.

No encienda de nuevo el nivel láser después de que haya sido apagado por el circuito protector. Esto puede dañar la batería.


Para insertar el paquete de batería cargado **18**:

1. Gire el mecanismo de fijación de la cubierta del compartimiento de las baterías **17** en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la posición

desbloqueada  y abra la cubierta del compartimiento de las baterías **16**.


2. Alinee el paquete de batería **18** y deslícelo hacia el interior del compartimiento de las baterías **15** hasta que quede bloqueado en la posición correcta. No lo fuerce.
3. Cierre la cubierta del compartimiento de las baterías **16** y gire el mecanismo de fijación de la cubierta del compartimiento de las baterías **17** en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición bloqueada .

Para retirar el paquete de batería **18**:

1. Gire el mecanismo de fijación de la cubierta del compartimiento de las baterías **17** en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la posición desbloqueada  y abra la cubierta del compartimiento de las baterías **16**.

2. Presione el botón de liberación **20** ubicado en el paquete de batería **18**.

Un mecanismo de liberación empujará el paquete de batería recargable **18** ligeramente hacia fuera del compartimiento de las baterías **15** para facilitar el acceso.

3. Jale el paquete de batería **18** hacia fuera del compartimiento de las baterías **15**. No use fuerza para hacer esto.
4. Cierre la cubierta del compartimiento de las baterías **16** y gire el mecanismo de fijación de la cubierta del compartimiento de las baterías **17** en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición bloqueada .

Utilización con baterías no recargables C (LR14)

(Fig. 4, Fig. 5)

⚠ ADVERTENCIA El adaptador de baterías BA18-C está diseñado solo para utilizarse en herramientas láser Bosch designadas y no se debe utilizar con herramientas eléctricas.


Para utilizar la herramienta con baterías no recargables, se insertan baterías alcalinas de manganeso en el adaptador de baterías BA18-C **19**.

Para insertar las baterías no recargables en el adaptador de baterías **19**:

1. Levante el mecanismo de fijación del adaptador de baterías **21** y abra la cubierta del compartimiento de las baterías **16**.

Preparación

Fig. 4

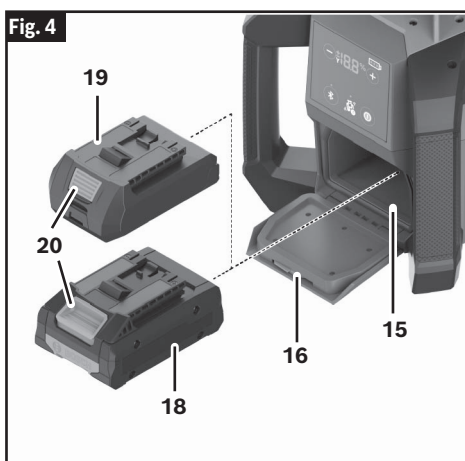

2. Alinee el adaptador de baterías BA18-C 19 y deslícelo hacia el interior del compartimento de las baterías 15 hasta que note que se acopla. No lo fuerce.
3. Cierre la cubierta del compartimento de las baterías 16 y gire el mecanismo de fijación de la cubierta del compartimento de las baterías 17 en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición bloqueada

Para retirar el adaptador de baterías BA18-C 19:

1. Gire el mecanismo de fijación de la cubierta del compartimento de las baterías 17 en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la posición desbloqueada y abra la cubierta del compartimento de las baterías 16.
2. Presione el botón de liberación 20 ubicado en el adaptador de baterías BA18-C 19.


Un mecanismo de liberación empujará el adaptador de baterías 19 ligeramente hacia fuera del compartimento de las baterías 15 para facilitar el acceso.

3. Jale el adaptador de baterías 19 hacia fuera del compartimento de las baterías 15. No use fuerza para hacer esto.
4. Cierre la cubierta del compartimento de las baterías 16 y gire el mecanismo de fijación de la cubierta del compartimento de las baterías 17 en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición bloqueada .

Reemplace siempre todas las baterías al mismo tiempo. Utilice únicamente baterías de la misma marca y con una capacidad idéntica.

Retire las baterías de la herramienta láser y las baterías alcalinas de manganeso del adaptador cuando no se vayan a utilizar durante períodos prolongados. Cuando se almacenan durante períodos prolongados, las baterías se pueden corroer y autodescargar.

Fig. 5

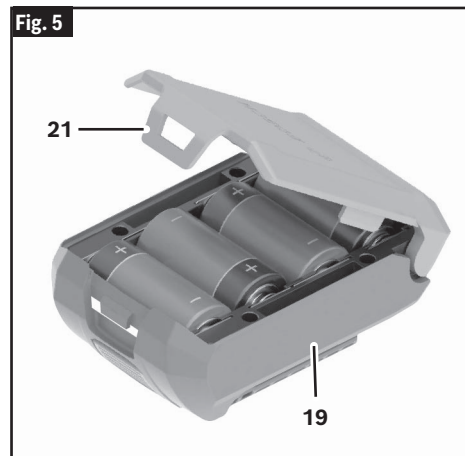

2. Ponga las baterías no recargables dentro del adaptador de baterías BA18-C 19.

Cuando inserte las baterías no recargables, asegúrese de que la polaridad sea correcta de acuerdo con la ilustración que se encuentra en el interior del adaptador de baterías 19.

3. Cierre la cubierta del adaptador de baterías BA18-C 19 de manera que haga clic en la posición correcta.

Para insertar el adaptador de baterías 19:

1. Gire el mecanismo de fijación de la cubierta del compartimento de las baterías 17 en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la posición desbloqueada y abra la cubierta del compartimento de las baterías 16.

Indicador de carga de la batería

El indicador de carga de la batería 6 muestra el estado de carga del paquete de batería o de las baterías.

Indicador	Capacidad
	60 - 100 %
	30 - 60 %
	5 - 30 %
	0 - 5 %

Reemplace inmediatamente un paquete 18 de batería defectuoso o las baterías vacías.

Instrucciones de funcionamiento

Puesta en marcha

- No someta la herramienta a temperaturas extremas ni a variaciones extremas de temperatura. Como ejemplo, no la deje en vehículos durante períodos más prolongados. En caso de variaciones grandes de temperatura, deje que la herramienta se ajuste a la temperatura ambiente antes de ponerla en funcionamiento. En caso de temperaturas extremas o variaciones extremas de temperatura, la precisión de la herramienta puede resultar afectada.
- Evite las sacudidas o caídas fuertes del aparato de medida. En caso de que el aparato de medida haya quedado sometido a unas solicitudes fuertes exteriores, antes de continuar trabajando con él deberá realizarse una comprobación de la precisión. (Ver "Comprobación de la precisión de la herramienta láser" en la página 83.)

⚠ ADVERTENCIA Si el faro de vidrio se rompe en una caída, el vidrio roto puede causar un peligro de laceraciones y hacer que la unidad pierda su calificación IP. Contacte de inmediato a servicio al cliente.

Configuración del nivel láser

(Fig. 6)

Posicione el nivel láser sobre una superficie estable en posición horizontal o vertical y móntelo en el trípode **26** o en la montura de pared **27** con la unidad de alineación.

Debido a su alta precisión de nivelación, el nivel láser es muy sensible a los golpes, las vibraciones y los cambios de posición. Por lo tanto, tenga cuidado de que el nivel láser esté estable para evitar interrupciones en el funcionamiento causadas por la activación de la función de advertencia contra golpes.

Encendido y apagado

⚠ ADVERTENCIA No deje desatendida la herramienta láser cuando esté encendida y apáguela después de utilizarla. Otras personas podrían resultar cegadas por el rayo láser.

⚠ ADVERTENCIA No apunte el rayo láser a personas o animales y no mire directamente al rayo láser, ni tan siquiera desde larga distancia.

Nota: Después de la primera vez que se arranque la herramienta y antes de comenzar a trabajar, usted deberá realizar siempre una comprobación de la precisión (Ver "Comprobación de la precisión de la herramienta láser" en la página 83.)

Fig. 6



Posición horizontal

Posición vertical

Para **ENCENDER** el nivel láser, presione el botón de encendido y apagado **1**.

Para **APAGAR** la herramienta láser, presione y mantenga presionadas las baterías **1** hasta que el indicador del ángulo de pendiente **7** se apague (aprox. 1,5 segundos).

Inmediatamente después de ENCENDER la herramienta, la nivelación comenzará automáticamente y será indicada por el parpadeo en verde de "0.0%" en el indicador del ángulo de pendiente **7** (Ver "Nivelación automática" en la página 81.) Después de unos cuantos segundos, el rayo láser comenzará a rotar.

Después de que la nivelación se haya completado exitosamente, el indicador del ángulo de pendiente **7** se iluminará en verde de manera continua.

Función de apagado automático

El nivel láser se APAGARÁ automáticamente para prolongar la vida útil de las baterías en las siguientes situaciones:

Causa	Acción
La herramienta de medición permanece fuera del intervalo de autonivelación durante más de 10 minutos.	Posicione el nivel láser sobre una superficie estable y ENCIENDA de nuevo el nivel láser.
La advertencia contra golpes se activa durante más de 10 minutos.	ENCIENDA de nuevo el nivel láser y confirme la posición del rayo láser.
Se ha producido un error de hardware. (El indicador del ángulo de pendiente 7 alterna el parpadeo de "ER" y "03" en rojo).	Recomendamos contactar al Centro de Servicio Bosch.

Instrucciones de funcionamiento

Causa	Acción
Se ha superado la temperatura máxima de funcionamiento permitida. (Los indicadores parpadearán 3 veces antes de que el nivel láser se apague).	Deje que la herramienta de medición se enfríe hasta la temperatura indicada en los "Datos Técnicos" en la página 69 antes de ENCENDERLA de nuevo.

Control remoto a través de la aplicación remota de nivelación Bosch

El nivel láser está equipado con un módulo de Bluetooth® que utiliza tecnología de radio para activar el control remoto a través de un teléfono inteligente con una interfaz de Bluetooth®.

Se requiere la **aplicación remota de nivelación Bosch** (la aplicación) para utilizar esta función. Usted puede descargar esta aplicación en la tienda de aplicaciones para su dispositivo terminal (Apple App Store, Google Play Store).

La información sobre los requisitos del Sistema para una conexión Bluetooth® se puede encontrar en el sitio web de Bosch en www.bosch-pt.com.

Cuando controle remotamente a través de Bluetooth®, unas malas condiciones de recepción pueden causar demoras entre el dispositivo terminal móvil y el nivel láser.

⚠ ADVERTENCIA No encienda remotamente el láser utilizando la aplicación Bosch sin línea de visión de la herramienta láser. Es posible que el rayo láser brillante repentino aumente el riesgo de lesiones corporales o daños materiales.

Asegúrese de que no haya personas presentes en la trayectoria directa del rayo láser antes de encender remotamente el láser.

Las siguientes funciones requieren el uso de la **aplicación remota de nivelación Bosch**:

- Modo de funcionamiento con ángulo de barrido
- Modo de funcionamiento con punto
- Cambio de la velocidad de rotación
- Activación o desactivación del modo de suspensión

La **aplicación remota de nivelación Bosch** también se puede utilizar con las siguientes funciones:

- Funcionamiento con pendiente en posición horizontal
- Giro del plano rotacional en posición vertical
- Funcionamiento manual

- Activación o desactivación de la función de advertencia contra golpes
- Calibración

Para encender el Bluetooth®

Siga este proceso para conectar un dispositivo móvil que haya sido emparejado previamente.

1. Con el nivel láser ENCENDIDO, presione brevemente el botón de Bluetooth® **8**.
El indicador de Bluetooth® **9** parpadeará lentamente.
2. Asegúrese de que la interfaz de Bluetooth® esté activada en su dispositivo móvil.
3. Haga clic en "Connect" (Conectar) en la app para seleccionar el nivel láser adecuado.
4. El nivel láser se conectará automáticamente a un dispositivo móvil previamente emparejado.
5. Una conexión establecida se indica mediante una luz continua en el indicador de Bluetooth® **9**.

La conexión entre el dispositivo terminal móvil y el nivel láser se establece después de que la aplicación Bosch se haya iniciado.

Es posible que la conexión Bluetooth® se interrumpa si la distancia entre el nivel láser y el dispositivo móvil es demasiado grande o si está bloqueada, y si hay fuentes de interferencia electromagnética. En este caso, se iniciará automáticamente otro intento de establecer una conexión.

Para emparejar un dispositivo móvil con el nivel láser por primera vez

1. Presione brevemente el botón de Bluetooth® **8**.
2. Abra la **aplicación remota de nivelación Bosch** en el dispositivo móvil.
3. Seleccione el nivel láser apropiado.
4. El indicador de Bluetooth® **9** parpadeará lentamente para indicar que está listo para emparejarse.
5. Presione y mantenga presionado el botón de Bluetooth® **8** hasta que la luz del indicador de Bluetooth® **9** comience a parpadear rápidamente.
6. Seleccione "Pair" (Emparejar) o "Confirm" (Confirmar) en su dispositivo móvil.
7. Una conexión establecida se indica mediante una luz continua en el indicador de Bluetooth® **9**.
8. Confirme la conexión establecida en su dispositivo móvil. El GRL18V-4-34CVG aparecerá en la parte superior de la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

Instrucciones de funcionamiento

- Si no se establece conexión dentro del plazo de 30 segundos, se cancelará el proceso de emparejamiento. El indicador de Bluetooth® 9 parpadeará lentamente.

Para apagar el Bluetooth®

- Presione brevemente el botón de Bluetooth® 8.
- La luz del indicador de Bluetooth® 9 se apagará.

La configuración de Bluetooth® se almacena al APAGAR y ENCENDER de nuevo el nivel láser.

Para desemparejar todos los dispositivos móviles

El nivel láser se puede restablecer a la configuración de fábrica. Este proceso borra todos los datos de conexión de la herramienta de medición.

- Asegúrese de que el nivel láser no esté conectado actualmente a un dispositivo móvil.

Si hay una conexión previa dentro del alcance, desactive o desconecte la conexión de Bluetooth® en el dispositivo móvil.

- ENCIENDA el nivel láser.
- Presione brevemente el botón de Bluetooth® 8.

El indicador de Bluetooth® 9 parpadeará lentamente.

- Presione y mantenga presionados simultáneamente el botón de Bluetooth® 8 y el botón de pendiente hacia abajo (-) 5 durante 5 segundos.

El indicador de Bluetooth® 9 se iluminará brevemente antes de apagarse.

Para conectar un dispositivo móvil en el futuro, siga las instrucciones de "Para emparejar un dispositivo móvil con el nivel láser por primera vez" en la página 78.

Actualización del software del nivel láser

La **aplicación remota de nivelación Bosch** le notificará si hay una actualización del software disponible para el GRL18V-4-34CVG.

Para instalar una actualización disponible, siga las instrucciones de la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

Durante la actualización, todos los botones se desactivarán, el rayo láser se apagará y el indicador de Bluetooth® 9 parpadeará.

Modo de suspensión

⚠ ADVERTENCIA No apague remotamente el modo de suspensión sin

línea de visión de la herramienta láser. Es posible que el rayo láser brillante repentino aumente el riesgo de lesiones corporales o daños materiales.

Durante las interrupciones del trabajo, usted puede ajustar la herramienta de medición al modo de suspensión. Todos los ajustes aún se almacenarán y la función de advertencia contra golpes permanecerá activa.

El modo de suspensión requiere el uso de la **aplicación remota de nivelación Bosch**. Para encender y apagar el modo de suspensión, ajuste el conmutador "Sleep mode" (Modo de suspensión) en "Device settings" (Configuración del dispositivo) en la app.

Mientras el modo de suspensión está activado, el indicador del ángulo de pendiente 7, el indicador de advertencia contra golpes 22 y el indicador de carga de las baterías 6 parpadearán una vez cada 5 segundos.

Cuando el teléfono inteligente conectado esté dentro del alcance, el indicador de Bluetooth® 9 se iluminará en azul de manera continua.

Si se interrumpe la conexión con el teléfono inteligente, el indicador de Bluetooth® 9 parpadeará. Presione el botón de encendido y apagado 1 del nivel láser para salir del modo de suspensión mientras la conexión con el teléfono inteligente está interrumpida.

Instrucciones de funcionamiento

Fig. 7


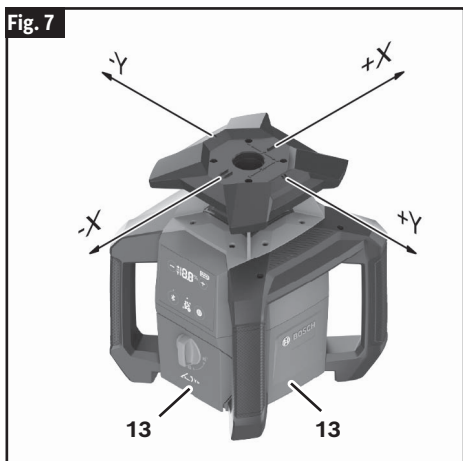


Fig. 8

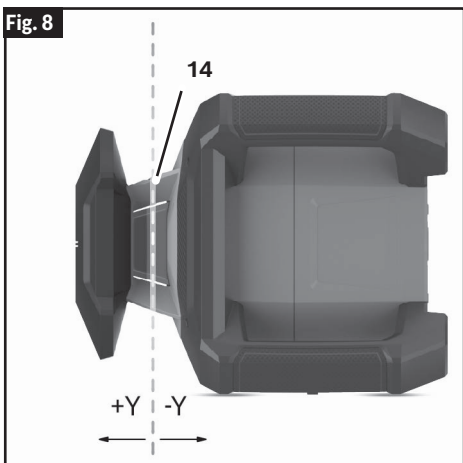

Modos de funcionamiento

Alineación de los ejes X e Y

(Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)


La alineación de los ejes X e Y está marcada en la carcasa encima de la cabeza de rotación. El nivel láser se puede alinear a lo largo de los ejes utilizando las guías de mira **13** y **14**.

Las guías de mira (horizontales) **13** están diseñadas para utilizarse en el modo de funcionamiento horizontal. Las guías de mira inferiores **13** se utilizan para realizar una alineación aproximada (Fig. 7). Para lograr una alineación más precisa, utilice las guías de mira **13** ubicadas en la parte superior del láser rotativo (Fig. 9).

Las guías de mira laterales (verticales) **14** están diseñadas para utilizarse en el modo de funcionamiento vertical.

80

Fig. 9

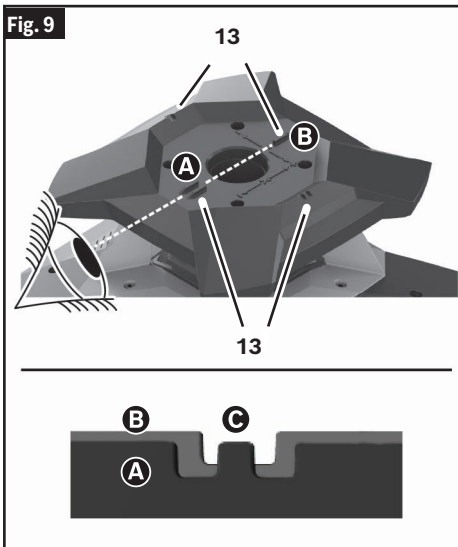

Para utilizar las guías de mira **13** o **14**, coloque los ojos nivelados respecto a la altura de la guía con dos líneas **A** y mire hacia la guía con una línea **B**. El punto donde la cresta entre las dos líneas se interseca con el espacio libre de la línea única **C** es el punto de centrado durante la alineación en aplicaciones de pendiente.

APAGUE la herramienta de medición al alinearla utilizando las marcas ubicadas encima del cabezal de rotación o las guías de mira laterales **13** o **14**. Mirar directamente al rayo láser puede dañar los ojos.

Visión general de los modos de funcionamiento

Los tres modos de funcionamiento son posibles con el nivel láser en posición horizontal y vertical.

El funcionamiento con ángulo de barrido y el funcionamiento con punto requieren el uso de la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

Funcionamiento rotacional



El funcionamiento rotacional se recomienda especialmente cuando se utilice el receptor láser. Es posible seleccionar entre diferentes velocidades rotacionales utilizando la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

Instrucciones de funcionamiento

Funcionamiento con ángulo de barrido



En este modo de funcionamiento, el rayo láser variable **2** se mueve dentro de un ángulo de apertura definido. Esto aumenta la visibilidad del rayo láser en comparación con el funcionamiento rotacional. Usted puede seleccionar entre diferentes ángulos de apertura.

Funcionamiento con punto



En este modo de funcionamiento se puede alcanzar la mejor visibilidad del rayo láser variable **2**. Por ejemplo, este modo se utiliza para proyectar fácilmente alturas o para comprobar líneas de edificación.

El funcionamiento con ángulo de barrido y el funcionamiento con punto no son adecuados para uso con el receptor láser.

Funcionamiento rotacional

Cada vez que se encienda la herramienta de medición, esta estará en el modo de funcionamiento rotacional con velocidad rotacional estándar (600/min).

Para cambiar de funcionamiento con ángulo de barrido a funcionamiento rotacional, cambie el modo activo en la **aplicación remota de nivelación Bosch** de "Sweep Angle" (Ángulo de barrido) a "Rotation" (Rotación).

Para cambiar la velocidad rotacional, haga clic en "Rotation speed" (Velocidad de rotación) en la **aplicación remota de nivelación Bosch**. La velocidad rotacional se puede ajustar a 150 o 600 RPM.

La velocidad establecida se indica en la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

Cuando trabaje con el receptor láser, se deberá ajustar la velocidad rotacional más alta. Cuando no esté trabajando con el receptor láser, reduzca la velocidad rotacional para mejorar la visibilidad del rayo láser.

Funcionamiento con ángulo de barrido/ Funcionamiento con punto

El funcionamiento con ángulo de barrido y el funcionamiento con punto requieren el uso de la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

Para cambiar a funcionamiento con ángulo de barrido o funcionamiento con punto, cambie el modo activo en la **aplicación remota de nivelación Bosch** de "Rotation" (Rotación) a "Sweep Angle" (Ángulo de barrido).

Para cambiar el ángulo de apertura, seleccione el ángulo de apertura deseado en "Sweep Angle" (Ángulo de barrido) en la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

Reduzca el ángulo de apertura a 0° para ingresar a funcionamiento con punto. Ajuste el ángulo de apertura a "Off" (apagado) en la app para regresar a funcionamiento de 360°.

Nota: Debido a la inercia, es posible que el láser se mueva ligeramente más allá del punto final de la línea láser.

Giro del ángulo de barrido/punto dentro del plano rotacional:

En funcionamiento con ángulo de barrido y en funcionamiento con punto, la línea láser o el punto láser se puede posicionar dentro del plano rotacional del láser. Es posible realizar una rotación de 360°.

Para rotar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario al de las agujas del reloj, utilice las flechas junto a "Move" (Mover) en la configuración "Sweep Angle" (Ángulo de barrido) de la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

Nivelación automática

Después de ENCENDER el nivel láser, este comenzará a autonivelarse dentro del intervalo de aprox. $\pm 15\%$ (aprox. $\pm 8,5^\circ$).

Una vez que la nivelación comience, "0.0%" parpadeará en verde en el indicador del ángulo de pendiente **7**. Después de unos cuantos segundos, el rayo láser comenzará la rotación.

Después de que la nivelación se haya completado exitosamente, el indicador del ángulo de pendiente **7** se iluminará en verde de manera continua.

- "0.0%" aparecerá cuando el nivel láser esté en **posición horizontal**.
- "--" aparecerá cuando el nivel láser esté en **posición vertical**.

Si el nivel láser está a una inclinación de más del 15%, la nivelación ya no será posible. El indicador del ángulo de pendiente **7** alterna el parpadeo de las mitades superior en inferior de "100" en rojo.

Reposicione el nivel láser y espere hasta que se renivele. Si el indicador del ángulo de pendiente **7** sigue parpadeando, presione brevemente el botón de encendido y apagado **1** para reiniciar la nivelación.

Cambios de posición

Cuando el nivel láser esté nivelado, comprobará continuamente la posición horizontal y vertical. Si hay algún cambio de posición, se accionará la función

Instrucciones de funcionamiento

de advertencia contra golpes. Consulte "Función de advertencia contra golpes" en la página 82 para obtener información adicional.

El GRL18V-4-34CVG detectará automáticamente la posición horizontal o vertical. Para **cambiar entre la posición horizontal y la vertical**, apague el nivel láser, reposiciónelo y enciéndalo de nuevo.

Si se cambia la posición sin ENCENDER/APAGAR el nivel láser, aparecerá un mensaje de error en la **aplicación remota de nivelación Bosch** si hay un dispositivo móvil conectado al nivel láser.

Función de advertencia contra golpes



El nivel láser tiene una función de advertencia contra golpes. Después de cambios de posición o de un golpe a la herramienta de medición, o en caso de vibraciones del terreno, dicha función impide que el nivel láser se nivele en posiciones cambiadas y por lo tanto previene los errores causados por un cambio en la posición del nivel láser.

Activación de la función de advertencia contra golpes:

La función de advertencia contra golpes se enciende automáticamente. Se activa aproximadamente 15 segundos después de la última pulsación de un botón. Durante la activación, el indicador de advertencia contra golpes **22** parpadeará en verde. El indicador se iluminará en verde de manera continua después de la activación.

Advertencia contra golpes accionada:

Si la posición del nivel láser se cambia o si se registra un golpe severo, se accionará la advertencia contra golpes. El rayo láser se apagará. El valor mostrado en el indicador del ángulo de pendiente **7** y el indicador de advertencia contra golpes **22** parpadeará en rojo.

El modo de funcionamiento actual se almacenará.

Después de que se haya activado la función de advertencia contra golpes, presione brevemente el botón de encendido y apagado **1** para restablecer dicha función.

El indicador de advertencia contra golpes **22** parpadeará en verde y la herramienta láser comenzará a nivelarse. En cuanto la herramienta láser esté nivelada, se encenderá en el modo de funcionamiento almacenado.

El indicador de advertencia contra golpes **22** seguirá parpadeando en verde hasta 15 segundos después de la última pulsación de un botón. Luego, el indicador se iluminará en verde de manera continua, momento en el cual se activará la función de advertencia contra golpes.

Compruebe ahora la posición del rayo láser en un punto de referencia y, si es necesario, corrija la altura o la alineación del nivel láser.

Apagado de la advertencia contra golpes:

Para encender o apagar la función de advertencia contra golpes, presione y mantenga presionado el botón de encendido y apagado **1** hasta que el indicador de advertencia contra golpes **22** cambie al color adecuado, aprox. 3 segundos.

Nota: Este tiempo es superior al necesario para APAGAR el nivel láser. Mantenga presionado el botón de encendido y apagado **1** después de que el nivel láser se APAGUE, hasta que la luz del indicador de advertencia contra golpes **22** cambie de color.

- El indicador de advertencia contra golpes **22** se iluminará en **verde** al **encender** la función de advertencia contra golpes.

El indicador de advertencia contra golpes **22** parpadeará en verde hasta 15 segundos después de la última pulsación de un botón. Luego, el indicador se iluminará en verde de manera continua, momento en el cual se activará la función de advertencia contra golpes.

- El indicador de advertencia contra golpes **22** se iluminará en **rojo** al **apagar** la función de advertencia contra golpes.

La función de advertencia contra golpes también se puede activar o desactivar mediante la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

Nota: Después de encender o apagar la función de advertencia contra golpes, la nivelación se producirá automáticamente. El contenido mostrado en el indicador del ángulo de pendiente **7** parpadeará durante la nivelación y se iluminará de manera continua después de que la nivelación se complete.

Funcionamiento con pendiente en posición horizontal

En la posición horizontal del nivel láser, el eje Y se puede inclinar independientemente en un intervalo de $\pm 15\%$.

Para inclinar el eje Y, presione el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** o el botón de pendiente hacia abajo (-) **5** de la herramienta de medición. El valor nuevo aparecerá en rojo en el indicador del ángulo de pendiente **7**.

Presione y mantenga presionado el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** o el botón de pendiente hacia abajo (-) **5** para cambiar la pendiente más rápidamente.

Al presionar al mismo tiempo el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** y el botón de pendiente hacia abajo (-) **5** de

Instrucciones de funcionamiento

la herramienta de medición se restablecerá la pendiente a 0.0%.

El eje Y también se puede inclinar mediante la función "Slope" (Pendiente) de la **aplicación remota de nivelación Bosch**.

La pendiente requerida se implementa en la herramienta de medición unos cuantos segundos después de la última pulsación de un botón. Durante el ajuste, el valor mostrado en el indicador del ángulo de pendiente **7** parpadeará en rojo. Una vez que la pendiente alcance el valor establecido, el indicador del ángulo de pendiente **7** se iluminará en rojo de manera continua.

Procedimiento de giro del plano rotacional en posición vertical

Cuando el nivel láser esté en posición vertical, es posible rotar el punto láser, el ángulo de barrido del láser o el plano rotacional alrededor del eje X para facilitar la observación o la alineación paralela en un intervalo de $\pm 15\%$.

Para rotar el plano rotacional, presione el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** o el botón de pendiente hacia abajo (-) **5** de la herramienta de medición hasta que se alcance la posición requerida.

Mientras se rota el plano rotacional, "--" parpadeará en verde en el indicador del ángulo de pendiente **7**.

Después de que se haya completado la rotación, "--" se iluminará en verde de manera continua en el indicador del ángulo de pendiente **7**.

Note: No aparecerán valores en el indicador del ángulo de pendiente **7** cuando el nivel láser está en posición vertical.

Funcionamiento manual

La nivelación automática del nivel láser se puede apagar (funcionamiento manual):

- en posición horizontal para el eje Y,
- en posición vertical para el eje Y

Es posible ajustar el nivel láser a cualquier inclinación en el modo de funcionamiento manual. El eje Y se puede inclinar independientemente en un intervalo de $\pm 15\%$ en el nivel láser. En el modo de funcionamiento manual, el valor de la pendiente de un eje no se mostrará en la pantalla.

Para apagar la nivelación automática, presione y mantenga presionados simultáneamente el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** y el botón de pendiente hacia abajo (-) **5** durante 2 segundos.

"--" se iluminará de manera continua en rojo en el indicador del ángulo de pendiente **7**.

Para inclinar el eje Y, presione el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** y el botón de pendiente hacia abajo (-) **5** de la herramienta de medición.

Para encender de nuevo la nivelación automática, presione y mantenga presionados simultáneamente el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** y el botón de pendiente hacia abajo (-) **5** durante 2 segundos.

Comprobación de la precisión del nivel láser

Las siguientes tareas deberán ser realizadas solo por personas bien capacitadas y calificadas. Se deben conocer los requisitos legales relacionados con la realización de una comprobación de la precisión o una calibración de un nivel láser.

Influencias en la precisión

La mayor influencia es ejercida por la temperatura ambiente. En particular, las diferencias de temperatura que ocurren desde el terreno hacia arriba pueden refractar el rayo láser.

Como la estratificación de la temperatura es máxima a nivel del terreno, usted deberá montar siempre el nivel láser en un trípode para medir distancias de 65,6 pies o más. Además, deberá posicionar el nivel láser en el centro de la superficie de trabajo, donde esto sea posible.

Las desviaciones tienen impacto en las distancias de medición de aproximadamente 65,6 pies (20 m) o más, y a 300 pies (100 m) la desviación puede ser fácilmente de dos a cuatro veces más grande que a 65,6 pies (20 m).

Además de las influencias externas, las influencias específicas sobre el dispositivo (p. ej., caídas o impactos fuertes) también pueden causar desviaciones. Por este motivo, deberá comprobar la precisión de nivelación cada vez antes de comenzar a trabajar.

Si el nivel láser excede la desviación máxima para los procedimientos de medición descritos a continuación, realice una calibración (consulte "Calibración del nivel láser" en la página 85) o haga que el nivel láser sea revisado por un profesional calificado.

Instrucciones de funcionamiento

Comprobación de la precisión de nivelación en posición horizontal



(Fig. 10, Fig. 11)

Para realizar esta comprobación, usted necesitará una distancia de medición libre de 100 pies en terreno firme frente a una pared. Tendrá que completar todo el proceso de medición para los ejes X e Y respectivamente.

1. Monte el nivel láser en posición horizontal a 100 pies de la pared en un trípode **26** o colóquelo sobre una superficie firme y nivelada. Encienda el nivel láser.
2. Una vez que se haya completado la nivelación, marque el centro del rayo láser en la pared (punto I).
3. Rote el nivel láser 180° sin cambiar su posición. Deje que se nivele y marque el punto central del rayo láser en la pared (punto II). Tenga presente que el punto II preferiblemente debería estar posicionado verticalmente encima o debajo del punto I.

La discrepancia **d** entre los dos puntos marcados I y II en la pared revela la desviación real de altura del nivel láser para el eje que se esté midiendo.

La desviación máxima permitida en la distancia de medición de 100 pies es la siguiente: En 100 pies (30 m) es $\pm 1/16$ de pulgada ($\pm 1,5$ mm). Por lo tanto, la discrepancia **d** entre los puntos I y II debe ser de no más

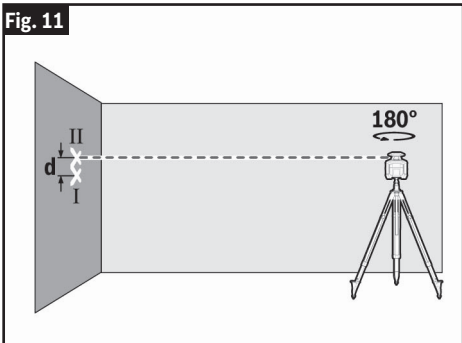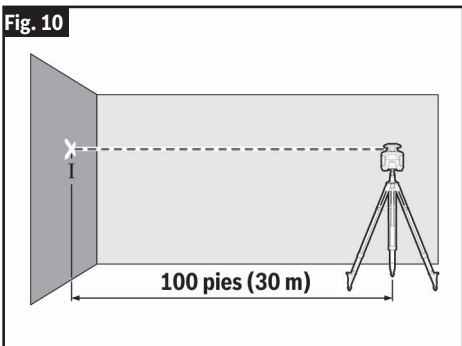

84

de $1/8$ de pulgada (3 mm) para cada uno de los dos procesos de medición.

Repita el proceso de medición para el otro eje. Para hacer esto, gire el nivel láser hasta 90° antes de comenzar la medición.


Comprobación de la precisión de nivelación en posición vertical

(Fig. 12)

Para realizar esta comprobación, usted necesitará una distancia de medición libre sobre terreno firme frente a una pared de 30 pies (10 m) de altura. Fije una línea de plomada a la pared.

1. Posicione el nivel láser en posición vertical sobre una superficie firme y nivelada. Encienda el nivel láser y deje que se nivele.
2. Ajuste el nivel láser de manera que el rayo láser se encuentre con la línea de plomada en el centro exacto del extremo superior. La discrepancia **d** entre el rayo láser y la línea de plomada en el extremo inferior de la línea revela la desviación del nivel láser respecto a la vertical.

Para una distancia de medición de 30 pies de altura, la desviación máxima permitida es la siguiente: En 30 pies (10 m) es $\pm 3/64$ de pulgada (± 1 mm). Por lo tanto, la discrepancia **d** no debe ser de más de 1 mm.

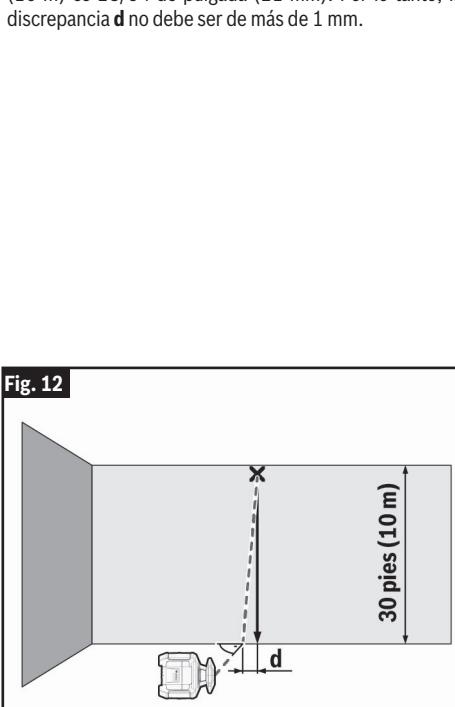

Instrucciones de funcionamiento

Calibración del nivel láser

Las siguientes tareas deberán ser realizadas solo por personas bien capacitadas y calificadas. Se deben conocer los requisitos legales relacionados con la realización de una comprobación de la precisión o una calibración de un nivel láser.

Realice la calibración del nivel láser con suma precisión o haga que el nivel láser sea revisado por un agente de servicio al cliente de Bosch. Una calibración imprecisa produce resultados de medición incorrectos.

Comience la calibración solo si tiene que realizar una calibración del nivel láser. En cuanto el nivel láser esté en el modo de calibración, usted deberá realizar meticulosamente la calibración hasta el final para asegurarse de que posteriormente no se produzcan resultados de medición incorrectos.

Compruebe la precisión de nivelación después de cada calibración (consulte "Comprobación de la precisión del nivel láser" en la página 83). Si la desviación está fuera de los límites máximos permitidos, haga que el nivel láser sea revisado por un agente de servicio al cliente de Bosch o un profesional calificado.

Para obtener resultados precisos a largo plazo, haga que la herramienta de medición sea calibrada al menos una vez al año.


La calibración del eje Z solo es posible a través de servicio al cliente de Bosch.

Calibración del eje X y del eje Y

(Fig. 13)

La calibración solo es posible utilizando el receptor láser LR20. El receptor láser se debe conectar al nivel láser a través de Bluetooth®.

Las posiciones del nivel láser y del receptor láser no se pueden cambiar durante la calibración (con excepción de las alineaciones o rotaciones descritas). Por lo tanto, el

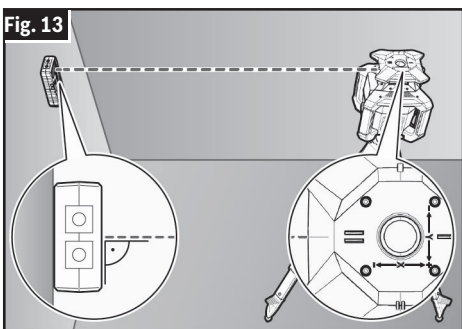

nivel láser se deberá colocar sobre una superficie firme y nivelada y el receptor láser se deberá fijar a la pared.

La calibración se deberá realizar a través de la **aplicación remota de nivelación Bosch** si es posible.

Hay menos probabilidades de error cuando la herramienta se controla a través de la aplicación. De lo contrario, la posición del nivel láser se puede alterar si se presionan los botones sin el debido cuidado.

Para realizar la calibración sin la app, se deben presionar los botones del nivel láser. No es posible utilizar el nivel láser a través del control remoto.

Durante la calibración, todos los botones del nivel láser, excepto los requeridos para la calibración, se desactivan.

Cancelación de la calibración:

Para cancelar la calibración en cualquier momento:

- Cancele la calibración mediante la **aplicación remota de nivelación Bosch O**
- Presione y mantenga presionado el botón de encendido y apagado **1**

Los cambios **NO** se almacenan al cancelar la calibración. El proceso de calibración se debe reiniciar.

La calibración se cancela automáticamente si transcurren más de 5 minutos sin:

- Presionar un botón en el nivel láser **O**
- Recibir una señal desde la **aplicación remota de nivelación Bosch**

Después de una calibración cancelada automáticamente, el indicador del ángulo de pendiente **7** alternará el parpadeo de "ER" y "01" en rojo. APAGUE el nivel láser utilizando el botón de encendido y apagado **1**. El proceso de calibración se deberá reiniciar.

Alineación del nivel láser para la calibración:

Se requiere una distancia de medición libre de 100 pies (30 m) sobre una superficie firme frente a una pared. Si dicha distancia de medición no es posible, la calibración también se puede realizar con una precisión de medición más baja en una distancia de medición de 50 pies.

Monte el nivel láser en **posición horizontal** a 100 pies (30 m) o 50 pies (15 m) del receptor láser en el trípode o posiciónelo sobre una superficie firme y nivelada.

Fije el receptor láser LR20 a la altura correcta:

- Ya sea a una pared o a otra superficie por medio de imanes o de los ganchos de suspensión ubicados en el receptor láser,
- o a una varilla de medición firmemente sujeta con el soporte para el receptor láser.

Instrucciones de funcionamiento

Para esto, sírvase seguir las instrucciones de utilización del receptor láser.

Alinee el nivel láser de manera que el indicador del eje X grabado en el nivel láser con el lado “-” esté apuntando hacia el receptor láser. Para esto, el eje X debe estar perpendicular al receptor láser.

Para calibrar el nivel láser con la aplicación Bosch Leveling Remote App:

1. Encienda la herramienta de medición.
2. Inicie la calibración en la aplicación.
3. Siga las instrucciones indicadas en la aplicación.

Si la conexión de Bluetooth® de la herramienta de medición con la **aplicación remota de nivelación Bosch** se interrumpe durante la calibración, dicha calibración se puede continuar sin la app y no es necesario reiniciarla (consulte "Para calibrar el nivel láser sin la aplicación remota de nivelación Bosch:" en la página 86).

Para calibrar el nivel láser sin la aplicación remota de nivelación Bosch:

Para calibrar el eje X:

1. Asegúrese de que el nivel láser esté apagado.
2. Presione y mantenga presionado el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** mientras presiona brevemente y suelta el botón de encendido y apagado **1**.
3. "C1" parpadeará en rojo en el indicador del ángulo de pendiente **7** para indicar que la calibración ha comenzado.
4. ENCIENDA el receptor láser **24**.
5. Alinee la altura del receptor láser **24** de manera que se indique que el rayo láser variable en el receptor láser **24** está "centrado" (consulte las instrucciones de utilización del receptor láser).
6. Fije el receptor láser **24** a esta altura.
7. Compruebe si el nivel láser y el receptor láser **24** están alineados uno con otro (el lado “-” del eje X está alineado con el receptor láser **24**).
8. Confirme que el receptor láser **24** muestra el rayo láser variable **2** como centrado.
9. Rote el nivel láser 180° de manera que el lado “+” del eje X esté alineado con el receptor láser **24**.

Para cada rotación, tenga cuidado de no cambiar la altura ni la posición del nivel láser.

10. Presione brevemente el botón de encendido y apagado **1** del nivel láser para confirmar la rotación.

"C2" parpadeará en rojo en el indicador del ángulo de pendiente **7**.

11. Utilice el indicador de altura relativa del receptor láser **24** para comprobar la distancia entre el rayo láser y la marca central.

La desviación máxima permitida es la siguiente: En 100 pies (30 m) es $\pm 1/8$ de pulgada (± 3 mm).

12. Si el indicador de altura relativa muestra **un valor mayor que la desviación máxima permitida**, presione el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** o el botón de pendiente hacia abajo (-) **5** del nivel láser hasta que el valor mostrado se encuentre dentro de la desviación máxima permitida.

13. Cuando el indicador de altura relativa muestre **un valor menor que la desviación máxima permitida**, presione brevemente el botón de encendido y apagado **1** del nivel láser.

"C3" parpadeará en rojo en el indicador del ángulo de pendiente **7** para confirmar que la calibración del eje X se ha almacenado.

Para calibrar el eje Y:

1. Calibre el eje X.
2. Rote la herramienta de medición 90° en el sentido de la flecha de manera que el lado “-” del eje Y se dirija hacia el receptor láser.
3. Confirme que el receptor láser **24** muestra el rayo láser variable **2** como centrado.
4. Rote la herramienta de medición 180° de manera que el lado “+” del eje Y esté alineado con el receptor láser **24**.

Para cada rotación, tenga cuidado de no cambiar la altura ni la posición del nivel láser.

5. Presione brevemente el botón de encendido y apagado **1** del nivel láser para confirmar la rotación.

"C4" parpadeará en rojo en el indicador del ángulo de pendiente **7**.

6. Utilice el indicador de altura relativa ubicado en el receptor láser **24** para comprobar la distancia entre el rayo láser y la marca central.

La desviación máxima permitida es la siguiente: En 100 pies (30 m) es $\pm 1/8$ de pulgada (± 3 mm).

7. Si el indicador de altura relativa muestra **un valor mayor que la desviación máxima permitida**, presione el botón de pendiente hacia arriba (+) **4** o el botón de pendiente hacia abajo (-) **5** del nivel láser hasta que el valor mostrado esté dentro de la desviación máxima permitida.

Instrucciones de funcionamiento

8. Cuando el indicador de altura relativa muestre un **valor menor que la desviación máxima permitida**, presione brevemente el botón de encendido y apagado **1** en del nivel láser.

"C" se iluminará en verde en el indicador del ángulo de pendiente **7** durante 2 segundos para confirmar que la calibración del eje Y se ha almacenado y que la calibración se ha completado.

9. Si la calibración se ha completado exitosamente, entonces la herramienta de medición se apagará automáticamente.

Calibración fallida:

Si la calibración del eje X o del eje Y no se puede almacenar, el indicador del ángulo de pendiente **7** alternará el parpadeo de "ER" y "O2" en rojo.

1. Confirme el mensaje de error presionando brevemente el botón de encendido y apagado **1** del nivel láser.

El nivel láser regresará a su funcionamiento normal.

2. Reinicie la calibración.

Si la calibración falla una segunda vez, haga que la herramienta sea revisada por un profesional calificado.

Consejos de trabajo

Solo se debe utilizar el centro del punto láser o la línea láser para marcar. El tamaño del punto láser/la anchura de la línea láser cambia dependiendo de la distancia.

El nivel láser está equipado con una interfaz inalámbrica. Se deben acatar las restricciones locales de utilización, p. ej., en aviones u hospitales.

Trabajo con el trípode (accesorio especial)

(Fig. 2)


Un trípode **26** ofrece una superficie de soporte estable de altura ajustable para medir. Para funcionamiento horizontal, coloque el nivel láser con la montura de trípode de 5/8 de pulgada (horizontal) **10** sobre la rosca del trípode **26**. Apriete el nivel láser utilizando el tornillo de fijación del trípode **26**.

Para funcionamiento vertical, utilice la montura de trípode de 5/8 de pulgada (vertical) **11**.

En un trípode **26** que cuente con escala de medición en su extensor, usted puede ajustar de inmediato la desviación de la altura.

Alinee aproximadamente el trípode **26** antes de encender el nivel láser.

Fig. 14

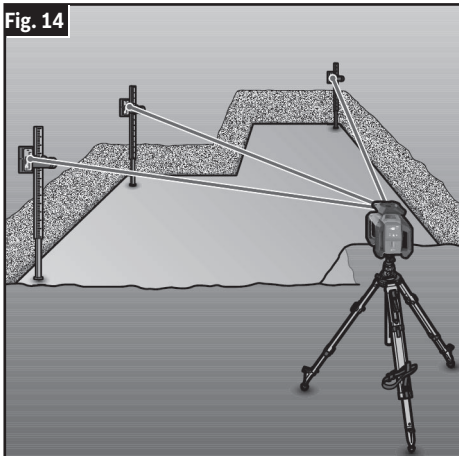

Trabajo con el receptor láser

(Fig. 14)

En condiciones de iluminación desfavorables (entorno luminoso, luz solar directa) y para distancias más largas, utilice el receptor láser **24** para mejorar la detección del rayo láser. Cuando trabaje con el receptor láser **24**, seleccione el funcionamiento rotacional con la velocidad rotacional más alta.


Trabajo con la varilla de medición (accesorio especial)

(Fig. 14)

Para comprobar niveles o aplicar pendientes, se recomienda utilizar la varilla de medición **25** junto con el receptor láser **24**.

Se incorpora una escala de medición relativa en la parte superior de la varilla de medición **25**. Usted puede preseleccionar el cero de dicha escala en la parte inferior del extensor. Esto le permite leer de inmediato las desviaciones de la altura del objetivo.

Instrucciones de funcionamiento

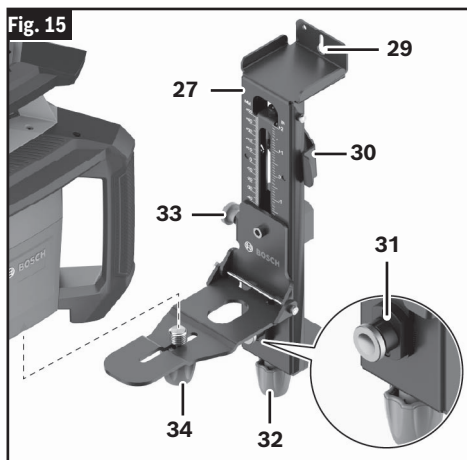

Trabajo con una montura de pared y una unidad de alineación (WM5) (accesorio especial)

(Fig. 15)

El nivel láser se puede fijar a la pared utilizando la montura de pared/unidad de alineación **27**. Se recomienda utilizar la montura de pared, p. ej., cuando se trabaje por encima de la altura de extensión máxima de los trípodes **26** o cuando se trabaje en superficies inestables sin trípode **26**.

Fije la montura de pared/unidad de alineación **27** ya sea a una pared utilizando tornillos insertados a través de los agujeros de fijación de la montura de pared **29** o a un listón de pared utilizando el tornillo de sujeción de la montura de pared **28**.


Ajuste a montura de pared tan perpendicular a la pared como sea posible y asegúrese de que esté montada de manera estable.

Enrosque el tornillo de la montura de pared de 5/8 de pulgada **34** en la montura de trípode horizontal **10**, dependiendo de los requisitos de la tarea, o en la montura de trípode vertical **11** en el nivel láser.

La montura de pared/unidad de alineación **27** también se puede fijar a molduras de corona con la abrazadera de fijación de la montura de pared **30**.

La utilización de la unidad de alineación permite mover el nivel láser en un intervalo de aproximadamente 45 mm con respecto a la altura.

1. Afloje el tornillo fijación de la montura de pared **33**.
2. Presione el botón pulsador **31** y mueva la unidad de alineación aproximadamente hasta la altura requerida.

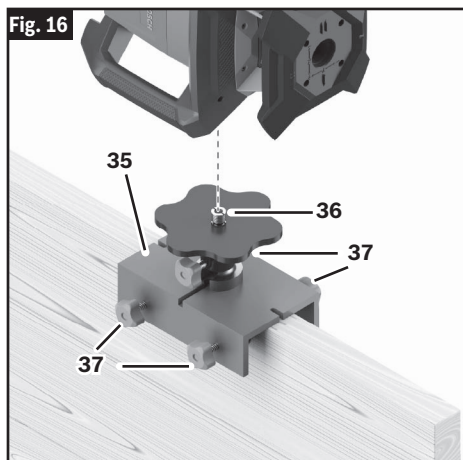

3. Alinee el rayo láser con precisión a una altura de referencia utilizando el tornillo de ajuste fino de la montura de pared **32**.
4. Reapriete el tornillo de fijación de la montura de pared **33**.


Trabajo con la montura para tablas de replanteo (BB1) (accesorio especial)

(Fig. 16)

La montura para tablas de replanteo **35** se puede utilizar para montar la herramienta de medición en objetos con una anchura de entre 0,6 y 3,1 pulgadas (15 y 80 mm).

1. Posicione la montura para tablas de replanteo **35** sobre la tabla de replanteo.
2. Apriete el tornillo de sujeción de la montura para tablas de replanteo **37**.
3. Atornille el tornillo de 5/8 de pulgada de la montura para tablas de replanteo **36** en la montura para trípode de 5/8 de pulgada (vertical) **11** del nivel láser.

Instrucciones de funcionamiento

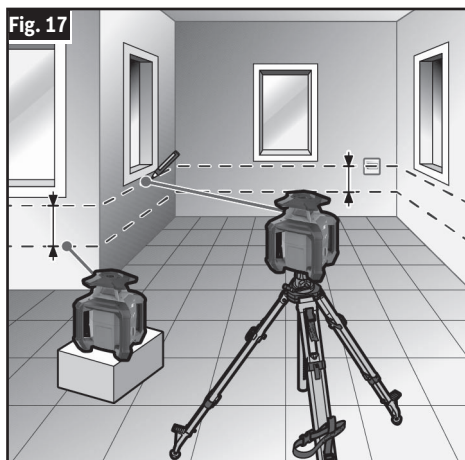

Ejemplos de aplicaciones

Proyección/comprobación de alturas

(Fig. 17)

Posicione el nivel láser en posición horizontal sobre una superficie firme o móntelo en un trípode **26** (accesorio).


Trabajo con trípode: Ajuste el rayo láser a la altura requerida. Projete o compruebe la altura en la ubicación del objetivo.

Trabajo sin trípode: Determine la diferencia de altura entre el rayo láser y la altura en el punto de referencia. Projete o compruebe la diferencia de altura medida en la ubicación del objetivo.

Alineación de un plano perpendicular/vertical

(Fig. 18)

Para alinear la línea láser vertical o el plano rotacional contra un punto de referencia en una pared, ajuste el nivel láser en posición vertical y alinee aproximadamente la línea láser o el plano rotacional con el punto de referencia. Para lograr una alineación precisa con el punto de referencia, gire el plano rotacional alrededor del eje X (consulte "Procedimiento de giro del plano rotacional en posición vertical" en la página 83).

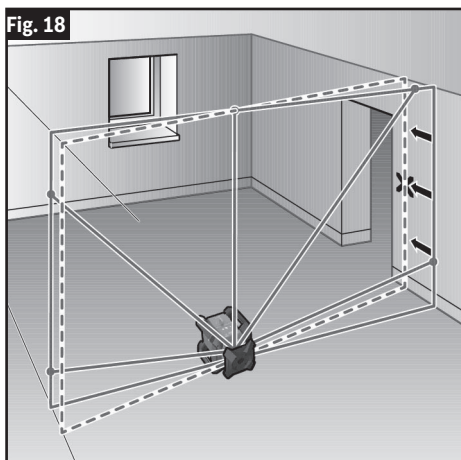

Trabajo sin el receptor láser

En condiciones de iluminación favorables (entorno oscuro) y para distancias cortas, es posible trabajar sin el receptor láser **24**. Para mejorar la visibilidad del rayo láser, seleccione ya sea funcionamiento con ángulo de barrido o funcionamiento con punto y rote el rayo láser hasta la ubicación del objetivo.

Trabajo con el receptor láser

(Fig. 14)

En condiciones de iluminación desfavorables (entorno luminoso, luz solar directa) y para distancias más largas, utilice el receptor láser **24** para mejorar la detección del rayo láser. Cuando trabaje con el receptor láser **24**, seleccione el funcionamiento rotacional con la velocidad rotacional más alta.


Trabajo a la intemperie

(Fig. 14)

El receptor láser **24** se deberá utilizar siempre cuando se trabaje a la intemperie.

Cuando trabaje sobre terreno inestable, monte el nivel láser en el trípode **26**. Trabaje siempre con la función de advertencia contra golpes activada para evitar mediciones erróneas en caso de movimientos del terreno o golpes al nivel láser.

Instrucciones de funcionamiento

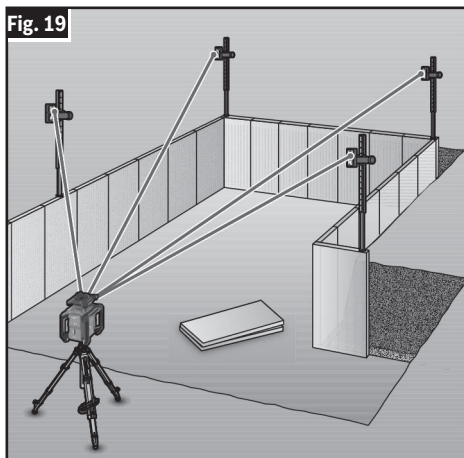

Ajuste de un encofrado

(Fig. 19)


Monte el nivel láser en posición horizontal en un trípode **26** e instale el trípode **26** fuera del área de encofrado. Seleccione el funcionamiento rotacional.

Fije el receptor láser **24** a una varilla de medición **25** con el soporte. Posicione la varilla de medición en un punto de referencia para el encofrado.

Alinee la altura del receptor láser **24** en la varilla de medición **25** de manera se indique que el rayo láser variable del nivel láser está "centrado" (consulte las instrucciones de utilización del receptor láser).

Luego, posicione la varilla de medición **25** con el receptor láser **24**, un elemento después del otro, en diferentes ubicaciones de prueba en el encofrado. Asegúrese de que el receptor láser **24** permanezca en la misma posición en la varilla de medición.

Corrija la altura del encofrado hasta que se indique que el rayo láser está "centrado" en todas las ubicaciones de prueba.

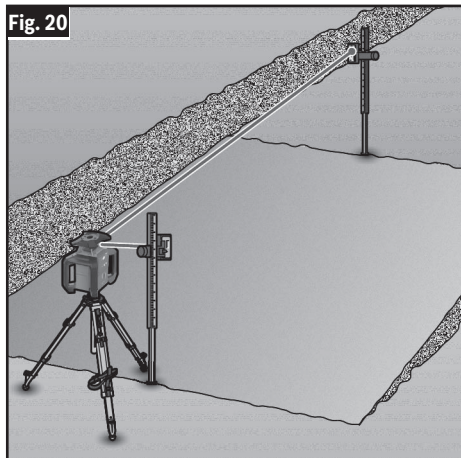

Comprobación de pendientes

(Fig. 20)

Monte el nivel láser en posición horizontal en un trípode **26**. Seleccione el funcionamiento rotacional.

Ajuste el trípode **26** con el nivel láser de manera que el eje X esté alineado con la pendiente que se vaya a comprobar.

Posicione la pendiente objetivo como la pendiente del eje X (consulte "Funcionamiento con pendiente en posición horizontal" en la página 82).

Fije el receptor láser **24** a una varilla de medición **25** con el soporte. Coloque la varilla de medición **25** en la base de la superficie de la pendiente.

Alinee la altura del receptor láser **24** ubicado en la varilla de medición **25** de manera que se indique que el rayo láser variable del nivel láser está "centrado" (consulte las instrucciones de utilización del receptor láser).

Luego, posicione la varilla de medición **25** con el receptor láser **24**, un elemento después del otro, en diferentes ubicaciones de prueba sobre la superficie de la pendiente. Asegúrese de que el receptor láser **24** permanezca en la misma posición en la varilla de medición **25**.

Si la pendiente del plano es correcta, se indicará que el rayo láser está "centrado" en todas las ubicaciones de prueba.

Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA Solamente guarde y transporte el aparato demedida en el estuche de protección adjunto.

Cada vez que vaya a usar la herramienta, compruébela antes de usarla.

Mantenga la herramienta limpia y seca en todo momento para asegurar una utilización apropiada y segura.

No sumerja el aparato de medición en agua ni en otros líquidos.

Limpiar el aparato con un paño húmedo y suave. No usar detergentes ni disolventes.

Limpie con regularidad sobre todo el área en torno a la abertura de salida del láser, cuidando que no queden motas.

En caso de daños visibles o components flojos en el interior de la herramienta, ya no se garantiza un funcionamiento seguro.

Haga que su herramienta eléctrica reciba servicio de ajustes y reparaciones por un técnico de reparaciones calificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Al realizar consultas o solicitar piezas de repuesto, es imprescindible indicar siempre el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del aparato de medida.

En caso de una reparación, envíe el aparato en el estuche de protección.

Protección Ambiental



Recicle las materias primas y las baterías en lugar de desecharlas como desperdicios. La unidad, los accesorios, el empaquetamiento y las baterías usadas se deben separar para reciclarlos de manera respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con los reglamentos más recientes.

Aditamentos y accesorios

⚠ ADVERTENCIA No utilice aditamentos/accesorios que no sean los especificados por Bosch. Es posible que el uso de aditamentos/accesorios no especificados para utilizarse con la herramienta descrita en este manual cause daños a la herramienta, daños materiales y/o lesiones corporales.

Artículo	Número de catálogo
Adaptador de baterías BA18-C	1600A02G8S
Trípode BT160	0601091210
Trípode BT170 HD	0601091310
Trípode BT300 HD	0601091410
Receptor láser LR20	0601069L10
Montura de pared/unidad de alineación WM5	0601092J10
Montura para tablas de replanteo BB1	0601092H10
Varilla de medición GR13	2610055298

Resolución de problemas

Es posible que los siguientes códigos de error aparezcan en el indicador del ángulo de pendiente **7** del nivel láser.

Error	Causa	Medida correctiva
El valor mostrado en el indicador del ángulo de pendiente 7 parpadea 3 veces y el nivel láser se APAGA.	Se ha superado la temperatura máxima de funcionamiento permitida.	Deje que la herramienta de medición se enfríe hasta la temperatura indicada en los "Datos Técnicos" en la página 69 antes de ENCENDERLA de nuevo.
	Se activa el apagado automático.	Consulte "Función de apagado automático" en la página 77.
	La batería está agotada.	Cambie las baterías no recargables; retire y cargue la batería de ion litio.
El indicador del ángulo de pendiente 7 alterna el parpadeo de "ER" y "01" en rojo.	La calibración se canceló automáticamente debido a un tiempo de espera agotado.	Consulte "Cancelación de la calibración:" en la página 85.
El indicador del ángulo de pendiente 7 alterna el parpadeo de "ER" y "02" en rojo.	La calibración del eje X o del eje Y no se puede almacenar.	Consulte "Calibración fallida:" en la página 87.
El indicador del ángulo de pendiente 7 alterna el parpadeo de "ER" y "03" en rojo.	Se ha producido un error de hardware.	Recomendamos contactar al Centro de Servicio Bosch.

Notes / Remarques / Notas

This page was intentionally left blank.
Cette page a été laissée vierge intentionnellement.
Esta página se dejó intencionalmente en blanco.

Notes / Remarques / Notas

This page was intentionally left blank.
Cette page a été laissée vierge intentionnellement.
Esta página se dejó intencionalmente en blanco.

Notes / Remarques / Notas

This page was intentionally left blank.
Cette page a été laissée vierge intentionnellement.
Esta página se dejó intencionalmente en blanco.



LIMITED WARRANTY

For details on the terms of the limited warranty for this product, go to <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> or call 1-877-BOSCH99.

GARANTIE LIMITÉE

Pour tous détails sur les conditions de la garantie limitée pour ce produit, allez sur le site <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> ou téléphonez au 1-877-BOSCH99.

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener detalles sobre los términos de la garantía limitada de este producto, visite <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> o llame al 1-877-BOSCH99.



BOSCH

© Robert Bosch Tool Corporation
1800 W. Central Road
Mt. Prospect, IL 60056-2230

1605A003PN 3/2026



1 6 0 5 A 0 0 3 P N

